

E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA

MANUALE D'USO CAMTORNI CNC 902 720P441

 
ECS
18/09/2014

E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA
via Di Pratignone 15/5 - I - 50019 SESTO FIORENTINO - FIRENZE
T +39055 88 14 41 - F +39055 88 14 466
info@ecs.it - www.ecs.it

Sede di Milano:
v.le F. Testi 128 - I - 20092 CINISELLO BALSAMO - MILANO
T +39055 88 14 41 - F +3902 24 23 417

Sede legale:
via Vittor Pisani 12a - I - 20124 MILANO
Capitale sociale: Euro 1'200'000 i. v.
R.I. 05823070965/2007 C.F.
P. IVA 05823070965

Le informazioni e il know-how tecnologico contenuto nel presente documento sono di proprietà di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.
Questo documento non può essere copiato né alterato, né divulgato, salvo valida autorizzazione scritta di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.



1. L'AMBIENTE "CAMTORNI"	1-7
1.1 GENERALITÀ	1-7
1.2 PRELIMINARI D'USO	1-8
1.3 ATTIVAZIONE DELL'EDITOR E DELLA SIMULAZIONE	1-9
1.3.1 Esecuzione diretta di un blocco	1-9
1.3.2 Editor Blocchi	1-10
1.3.3 Simulazione Grafica in Ambiente CAMTORNI	1-10
1.4 ATTIVAZIONE EDITOR PROFILI E GESTIONE FILES	1-10
1.4.1 Attivazione Editor Profili "PROFICAD"	1-10
1.4.2 Gestione Files	1-11
1.5 TARATURA AMBIENTE CAMTORNI	1-11
1.5.1.1 Taratura	1-11
2. GESTIONE PROGRAMMI CAMTORNI IN AMBIENTE PRG	1-13
2.1.1 Duplica Programma	1-13
2.1.2 Rinomina Programma	1-14
2.1.3 Elimina Programma /i	1-14
2.1.4 Salvataggio Programmi	1-15
2.1.5 Ripristino Programmi	1-15
3. IL TOOL "PROFICAD"	1-17
3.1 FINALITÀ DELLO STRUMENTO	1-17
3.2 MODALITÀ OPERATIVE	1-17
3.3 TASTI FUNZIONE A DISPOSIZIONE DELL'APPLICAZIONE	1-19
3.4 INSERIMENTO DI UN TRATTO LINEARE "APERTO"	1-22
3.5 INSERIMENTO DI UN ARCO DI CERCHIO ORARIO OD ANTIORARIO "APERTO"	1-23
3.6 INSERIMENTO DI RACCORDI E SMUSSI TRA DUE ELEMENTI	1-25
3.7 INSERIMENTO DIRETTO DI UNA RETTA DEFINENDO IL PUNTO FINALE	1-26
3.8 INSERIMENTO DIRETTO DI UNA RETTA DEFINENDO INCLINAZIONE E UNA CORDINATA DEL PUNTO FINALE	1-27
3.9 INSERIMENTO DIRETTO DI ARCO DI CERCHIO ORARIO O ANTIORARIO	1-27
4. LA SCELTA "EDITOR BLOCCHI"	1-29
4.1 INSERIMENTO BLOCCHI DI FORATURA / MASCHIATURA	1-33
CON QUESTA SCELTA È POSSIBILE INTRODURRE UN NUOVO BLOCCO DI FORATURA / MASCHIATURA IMMEDIATAMENTE DOPO QUELLO SELEZIONATO. SI RICORDA CHE POSSONO ESSERE ATTUATI INSERIMENTI SOLO DOPO IL SECONDO BLOCCO DEL PROGRAMMA (CHE DESCRIVE IL GREZZO)	1-33
4.2 INSERIMENTO BLOCCHI RELATIVI A LAVORAZIONI GENERICHE	1-34
4.2.1 Parametri Generici Utilizzati nella descrizione di un Blocco	1-37
4.2.1.1 Area impostazione quote associate alla lavorazione.	1-38
4.2.1.2 Modalità di Programmazione della Speed Mandrino	1-38
4.2.1.3 Definizione Utensile di Sgrossatura e relativi parametri	1-39
4.2.1.4 Definizione Utensile di Finitura e relativi parametri	1-42
4.2.1.5 Tasti Funzione utilizzati nella definizione del Blocco	1-43
4.2.1.6 Parametri comuni ai 4 blocchi di Filettatura (Basati su macro G663)	1-44
4.2.1.7 Parametri comuni ai 3 blocchi di Filettatura (basati su macro G662)	1-45
4.2.2 Descrizione Blocchi	1-48
4.2.2.1 Blocco "Filettatura Cilindrica UNI" FCI	1-49
4.2.2.2 Blocco "Filettatura Conica UNI" FCO	1-50
4.2.2.3 Blocco "Filettatura Cilindrica Generica old style" FIL1	1-52
4.2.2.4 Blocco "Filettatura Conica Generica old style" FIL2	1-54

4.2.2.5	Blocco “Nuova Filettatura Cilindrica Generica” FC11.....	1-56
4.2.2.6	Blocco “Nuova Filettatura Conica Generica” FCO1	1-57
4.2.2.7	Blocco “Filettatura Frontale Generica” FFR.....	1-59
4.2.2.8	Blocco “Tornitura Cilindrica” / “Sfacciatura “ TCI.....	1-61
4.2.2.9	Blocco “Smusso (Spigolo e Diametro Finale)” SMU.....	1-63
4.2.2.10	Blocco “Raccordo (Spigolo e Raggio)” RAC	1-64
4.2.2.11	Blocco “Stringa ISO” ISO	1-66
4.2.2.12	Blocco “Svuotatura Gola Generica” SVG.....	1-68
4.2.2.13	Blocco “Svuotatura Gole Simmetriche” SVGS.....	1-72
4.2.2.14	Blocco “Sgrossatura Profilo Generico” SGP.....	1-74
4.2.2.15	Blocco “Posizionamento in rapido” POS.....	1-78
4.2.2.16	Blocco “Tornitura Conica (Angolo, Spigolo e Diametro Finale)” TCO1	1-79
4.2.2.17	Blocco “Tornitura Conica (Punti Inizio e Fine)” TCO2.....	1-80
4.2.2.18	Blocco “Arco (Punti Iniziale e Finale e Raggio)” ARC	1-81
4.2.2.19	Blocco “Foratura Generica” FOR	1-82
4.2.2.20	Blocco “Maschiatura Generica” MAS.....	1-84
4.2.2.21	Blocco “Foratura Multipla Longitudinale o Radiale” FORM.....	1-85
4.2.2.22	Blocco “Maschiatura Multipla Longitudinale e Radiale” MASM	1-87
4.2.2.23	Blocco “Fresatura Asole Longitudinali o Radiali” KEY	1-88
4.3	MODIFICA PROGRAMMA [F3] O	1-90
4.4	ELIMINA BLOCCO [F4] O	1-90
4.5	COPIA BLOCCO NEL BUFFER DI TRANSITO [F5] O.....	1-90
4.6	INSERISCI BLOCCO DA BUFFER DI TRANSITO [F6] O.....	1-90
4.7	SIMULAZIONE PROGRAMMA A PARTIRE DAL BLOCCO SELEZIONATO [F7] O	1-90
4.8	COMMENTA / RIPRISTINA BLOCCO SELEZIONATO [F8] O	1-91
4.9	MODALITÀ OPERATIVE DA RISPETTARE DURANTE L’EDITING DI UN NUOVO BLOCCO	1-91
4.10	MODALITÀ OPERATIVE PER IL RIPRISTINO DI UNA FILETTATURA (“RIPRESA FILETTO”).....	1-93
4.11	ESECUZIONE / SIMULAZIONE IMMEDIATA DI UN BLOCCO	1-95
5.	SIMULAZIONE PROGRAMMA.....	1-100
5.1	AREA PART PROGRAM.....	1-101
5.2	AREA DATI ISO	1-102
5.3	VARIE	1-102
5.4	MENÙ TASTI ASSOCIATO ALLA SIMULAZIONE.....	1-103
5.4.1	<i>Start– Sospensione/ Ripresa Simulazione</i>	<i>1-103</i>
5.4.2	<i>Esecuzione Singola /Continua.....</i>	<i>1-103</i>
5.4.3	<i>Reset Simulazione</i>	<i>1-103</i>
5.4.4	<i>Zoom+</i>	<i>1-104</i>
5.4.5	<i>Zoom -</i>	<i>1-104</i>
5.4.6	<i>Impostazione della velocità di Simulazione.....</i>	<i>1-104</i>
5.4.7	<i>Presenza di lavorazioni già memorizzate.....</i>	<i>1-104</i>
5.4.8	<i>Simulazione “Grafica 2D” o “Percorso Utensile”.....</i>	<i>1-105</i>
5.4.9	<i>Generazione Programma ISO</i>	<i>1-105</i>
5.4.10	<i>Abbandono ambiente Simulazione Grafica</i>	<i>1-106</i>
5.5	SIMULAZIONE DI UN BLOCCO DI SGROSSATURA SGP	1-106
5.5.1	<i>La fase di Finitura in un Blocco SGP.....</i>	<i>1-111</i>
5.5.2	<i>Regole per una corretta scelta degli Utensili nelle varie lavorazioni</i>	<i>1-113</i>
	FIG.5-9 Senso di lavorazione in caso di utensili orientati su quadranti 1 e 4	1-113
1.1	Q1	1-114
1.2	Q2	1-114
6.	GESTIONE UTENSILI - LA SCHEDA “CAMTORNI”.....	1-116
6.1	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “ROMBOIDALE”	1-116

6.2	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “QUADRO”	1-117
6.3	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “TONDO”	1-118
6.4	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “TRONCATORE”	1-119
6.5	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “FILETTATORE”	1-120
6.6	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “PUNTA”	1-120
6.7	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “FRESA SFERICA E CILINDRICA”	1-121
6.8	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “FRESA TOROIDALE”	1-122
6.9	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “MASCHIO”	1-122
6.10	DATI ASSOCIATI AD UN UTENSILE “GODRONATORE”	1-123
6.11	DATI ASSOCIATI AD UN “PROBE”	1-123
7.	GESTIONE TARATURA CAMTORNI	7-124



CAPITOLO 1

1. L'ambiente "CAMTORNI"

1.1 Generalità

Il tool opzionale "CAMTORNI" nasce con l'obiettivo di semplificare la programmazione di un tornio a CNC, rendendola accessibile anche ad utenti con scarse o nulle conoscenze di programmazione ISO. Utilizzando il SW CAMTORNI, per definire una lavorazione non è infatti più necessario digitare una lista di istruzioni ma è sufficiente disporre, in sequenza logica, i blocchi associati alle singole fasi della lavorazione che si intende eseguire. Blocchi che l'utente sceglie tra quelli disponibili in una vasta libreria e che personalizza agendo in modo interattivo con il CNC, con l'ausilio di Data Entry corredati da grafica esplicativa e controlli automatici sulla congruenza dei dati introdotti.

Il singolo blocco è di fatto una distinta fase della lavorazione. Fase che può esplicarsi in un'operazione estremamente semplice come una **Tornitura Cilindrica** o **Conica** o un **Ciclo di Foratura** o in una molto più complessa come la **Svuotatura di una Gola** o l'esecuzione di una **Filettatura** o di un **Ciclo di sgrossatura / Finitura** automatica di un particolare profilo.

Disponendo di un tornio equipaggiato con asse C e utensile motorizzato sono altresì disponibili blocchi per l'esecuzione di "**Forature e Maschiature Multiple**" ,nonché "**Fresature di asole**" entrambe eseguibili sia radialmente che longitudinalmente.

Per ogni blocco l'operatore deve dunque definire, oltre a tutti i necessari parametri geometrici, gli utensili da utilizzare per la fase di sgrossatura e finitura (se prevista), la modalità di utilizzo del mandrino e il suo senso di rotazione, la necessità o meno di attivare il refrigerante ecc.

Tramite la specifica istruzione "**Stringa ISO**" l'utilizzatore può altresì generare dei nuovi blocchi per la realizzazione di lavorazioni particolari (ad esempio che richiedono l'uso della funzione **Transmit**) avvalendosi a tal fine di tutti gli strumenti e macro disponibili nel CNC standard.

Per quanto invece concerne gli utensili CAMTORNI prevede la gestione di un numero di parametri superiore a quelli normalmente utilizzati dal CNC. In questo caso non sono infatti più sufficienti i soli dati geometrici necessari a gestire le eventuali compensazioni Raggio e Lunghezza ma anche alcuni parametri di tipo tecnologico come la Feed e la Speed di lavoro consigliate.

In caso di utensili dotati di placchetta (ad esempio romboidali) la definizione delle caratteristiche geometriche dell'inserto (lato ed angoli) consentirà inoltre di attuare una simulazione grafica della lavorazione più realistica e soprattutto di rilevare ed evidenziare eventuali "tallonamenti" della stessa.

In particolare:



- La facilità con cui è possibile definire un profilo anche complesso,
- La possibilità di definire sovrametalli differenziati in X e Z,
- La possibilità di definire un grezzo non solo cilindrico ma anche “ofsettando” di un’entità programmabile il profilo finito o, più in generale, assegnando al grezzo un profilo ad hoc.
- La disponibilità di una procedura che consente la riprendere i residui (dovuti al tallonamento) selezionando ulteriori utensili e criteri di lavorazione adeguati

Fanno del blocco di “**Sgrossatura Profilo Generico**” una peculiarità vincente del prodotto.

Da non dimenticare inoltre l’esteso set di “**Filettature UNI e Generiche**” recentemente arricchito di tutta una serie di migliorie tecnologiche quali la possibilità di impostare la penetrazione sia in termini di ampiezza (costante o progressivamente decrescente) che di “approccio” (discesa sul lato destro o sinistro, centrale, a zig zag in diverse varianti) e la procedura guidata che consente di Riparare una filettatura danneggiata.

Funzionalità quest’ultima , più comunemente nota come “**Ripresa Filetto**”.

1.2 Preliminari d’uso

Per un corretto utilizzo del SW CAMTORNI è opportuno procedere rispettando la seguente sequenza:

- 1- Leggere il successivo **Paragrafo 1.3** per prendere conoscenza delle funzionalità offerte dall’applicativo.
- 2- Inserire gli utensili aggiungendo i dati specificatamente richiesti dall’ambiente CAMTORNI (a tal fine fare riferimento ai **Capitolo 6**).
- 3- Generare il programma di lavorazione come sequenza di blocchi elementari. A tal fine fare riferimento al **Capitolo 4** e in particolare al **Paragrafo 4.10** che sintetizza cosa è necessario fare qualora si desideri introdurre un nuovo blocco.

Nel caso si intenda utilizzare il blocco **Sgrossatura Profilo Generico (SGP)** e’ necessario definire il **Profilo Finito** e l’eventuale **Profilo Grezzo**. A tal fine è possibile utilizzare sia gli strumenti standard disponibili nel CNC (Linguaggi **GAP / EXPERT**) che uno strumento specifico come il “**PROFICAD**” descritto nel **Capitolo 3**.

Nel primo caso è comunque opportuno specificare che il profilo, per essere accettato dal blocco **SGP**, deve essere preventivamente trasformato in **ISO** (attraverso l’apposito tool disponibile in ambiente **Simulazione Grafica**) e comunque organizzato come un sottoprogramma (deve terminare con l’istruzione **LIP <RET>**).

- 4- Simulare graficamente il programma e quindi generare il file **ISO** eseguibile (Vedere per dettagli il **Capitolo 5**).
- 5- Selezionare ed eseguire come di consueto il programma così generato .

6- La procedura di “**Ripresa Filetto**” è invece descritta nel **Paragrafo 4.11**

1.3 Attivazione dell'EDITOR e della SIMULAZIONE



L'attivazione è possibile solo da Ambiente “MU” premendo il tasto [MENU], che comporterà la comparsa del menù:

I cui tasti saranno utilizzabili per attivare le seguenti funzionalità:

1.3.1 Esecuzione diretta di un blocco



Consente di aprire in editing il programma generico “**MANUALE.PRG**” e all'interno di questo, aggiunto un nuovo blocco o selezionatone uno già esistente, di simularlo direttamente e/o mandarlo direttamente in esecuzione in MDI. L'operatività “spicciola” è descritta nel dettaglio nel **Paragrafo 4.12**.

1.3.2 Editor Blocchi



Consente di costruire/modificare un Part Program come un insieme di blocchi ovvero lavorazioni elementari. Con la Simulazione costituisce l'ambiente primario dell'applicativo **CAMTORNI**.

Tutti i dettagli sono forniti nel **Capitolo 4**.

1.3.3 Simulazione Grafica in Ambiente CAMTORNI




Consente l'entrata in ambiente grafico per la simulazione, la modifica e la verifica di un Part Program realizzato con lo strumento **CAMTORNI**.

I dettagli su questo argomento sono accessibili al **Capitolo 5** del presente manuale.

1.4 Attivazione Editor Profili e gestione Files

L'attivazione è possibile solo da **Ambiente "PRG"** tramite il seguente menù:

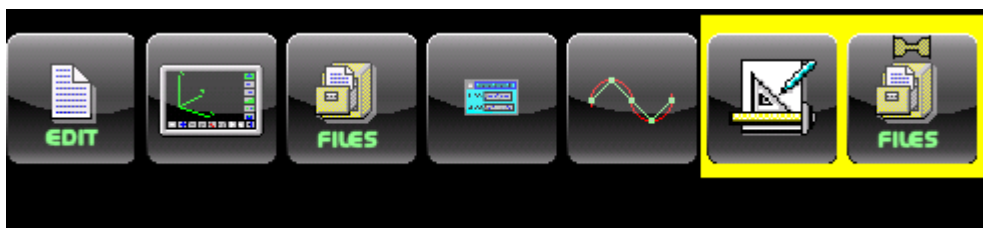

I cui tasti saranno utilizzabili per attivare le seguenti funzionalità:

1.4.1 Attivazione Editor Profili "PROFICAD"



Attiva lo strumento "**PROFICAD**" che consente la programmazione di profili complessi in cui i singoli elementi possono essere anche non completamente definiti.

Anche in questo caso lo scopo è realizzare un profilo utilizzabile nel blocco di lavorazione **Sgrossatura Profilo Generico** sia come **Profilo Finito** sia eventualmente come **Profilo Grezzo**. Il **Capitolo 3** sviluppa completamente quest'argomento.

1.4.2 Gestione Files



Comanda l'apertura di un sottomenu contenente tutta una serie di funzionalità utili per la gestione dei Part Program sviluppati tramite il tool CAMTORNI.

Più specificatamente:



L'operatività associata ai singoli tasti di questo menu è descritta in dettaglio nel **Capitolo2** del presente manuale.

1.5 Taratura Ambiente Camtorni

L'accesso ai parametri di taratura dell'ambiente CAMTORNI è accessibile solo da **Ambiente "SETUP"** tramite il seguente menu :



1.5.1.1 Taratura



Consente di visualizzare le informazioni salienti relative all'apparato nonché di configurare alcuni parametri specifici dell'ambiente CAMTORNI .

I dettagli su questo argomento sono accessibili al **Capitolo 5** del presente manuale.



Note:

REV. 1

1-12

E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA
via Di Pratignone 15/5 - I - 50019 SESTO FIORENTINO - FIRENZE
T +39055 88 14 41 - F +39055 88 14 466
info@ecs.it - www.ecs.it

Sede di Milano:
v.le F. Testi 128 - I - 20092 CINISELLO BALSAMO - MILANO
T +39055 88 14 41 - F +3902 24 23 417

Sede legale:
via Vittor Pisani 12a - I - 20124 MILANO
Capitale sociale: Euro 1'200'000 i. v.
R.I. 05823070965/2007 C.F.
P. IVA 05823070965

Le informazioni e il know-how tecnologico contenuto nel presente documento sono di proprietà di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.
Questo documento non può essere copiato né alterato, né divulgato, salvo valida autorizzazione scritta di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.

CAPITOLO 2

2. Gestione Programmi CAMTORNI in ambiente PRG

Dal menù principale , tramite il tasto



è attivabile il seguente sottomenù :



Attraverso il quale è possibile accedere alle funzioni:

2.1.1 Duplica Programma



Questo tasto consente di duplicare un programma nella directory **LAV\CAMTORNI\PRG** utilizzata , come directory di lavoro, dall'applicazione **CAMTORNI**. La procedura è del tutto simile alla duplicazione di un generico Part Program.

La struttura su cui si agisce è quella riportata in **FIG.2-1**.

DUPLICA FILE	
SORGENTE :	DISCO LOCALE
ARCHIVIO :	LAV\CAMTORNI\PRG
NOME FILE:	
DESTINAZ.:	DISCO LOCALE
ARCHIVIO :	LAV\CAMTORNI\PRG
NOME FILE:	
OK Annulla	

FIG.2-1
Duplicazione di un
Programma “a blocchi”

2.1.2 Rinomina Programma



Questo tasto consente di rinominare un programma nella directory **LAV\CAMTORNI\PRG** utilizzata, come directory di lavoro, dall'applicazione **CAMTORNI**. La procedura è del tutto simile a quella per rinominare un generico Part Program.

La struttura su cui si agisce è quella riportata in **FIG.2-2**.



FIG.2-2
Rinomina di un
Programma "a blocchi"

2.1.3 Elimina Programma /i



Questo tasto consente di eliminare uno o più programmi dalla directory **LAV\CAMTORNI\PRG** utilizzata appunto, come directory di lavoro, dall'applicazione **CAMTORNI**. Le modalità di selezione sono le solite basate sull'utilizzo dei tasti [↓], [Space] e [Ctrl].

La struttura su cui si agisce è quella riportata in **FIG.2-3**.



File	Descrizione	Byte	Data	Ora
MAN_SIM.PRG	Lavorazioni per MANUALE (MDI)	4564	11-04-2012	11:38a
MANUALE.PRG	Lavorazioni per MANUALE (MDI)	4564	26-04-2012	8:52a
p.PRG	prova	4564	26-04-2012	9:01a

FIG.2-3
Lista dove
selezionare
il / i Programmi da
eliminare

2.1.4 Salvataggio Programmi



Con questo tasto è possibile selezionare uno o più programmi e crearne una copia in una generica cartella. Insieme ai programmi verranno automaticamente salvati tutti i profili coinvolti (sia per definire il “Finito” che l’eventuale “Grezzo”) nonché gli eventuali sottoprogrammi richiamati attraverso il blocco “Stringa ISO”. A tal fine verrà creato uno specifico file **.LST** contenente tutte le informazioni necessarie per un successivo ripristino.

La **FIG.2-4** illustra la finestra attivata con la selezione e i campi in cui intervenire

In tale struttura la selezione dei Part Program da salvare avviene con le consuete modalità agendo sui tasti [↓], [Space] e [Ctrl].

La cartella “destinazione” può essere localizzata sia sull’HDU del CNC, che su un’unità removibile ad esso connessa, che su un’unità accessibile via rete. Per default l’accesso è comunque eseguito sull’unità Floppy Disk. Qualora essa non sia presente o sia sprovvista di dischetto inserito, occorrerà chiudere il relativo messaggio premendo [Enter] o [Esc].

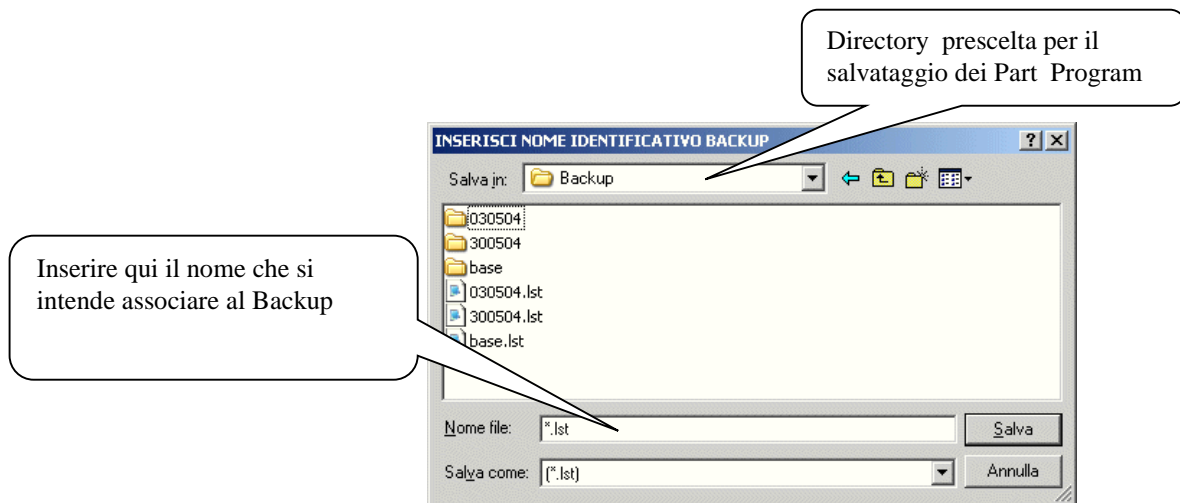


FIG. 2-4 Selezione della cartella in cui eseguire il Backup

2.1.5 Ripristino Programmi



Consente di Ripristinare i Part Program (inclusi i relativi profili) precedentemente salvati con la procedura di “OUTPUT”. Nella finestra associata è necessario selezionare la cartella contenente il Backup e quindi il desiderato file **.LST** contenente i dettagli dei file da ripristinare



Note:

REV. 1

E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA
via Di Pratignone 15/5 - I - 50019 SESTO FIORENTINO - FIRENZE
T +39055 88 14 41 - F +39055 88 14 466
info@ecs.it - www.ecs.it

1-16

Sede di Milano:
v.le F. Testi 128 - I - 20092 CINISELLO BALSAMO - MILANO
T +39055 88 14 41 - F +3902 24 23 417

Sede legale:
via Vittor Pisani 12a - I - 20124 MILANO
Capitale sociale: Euro 1'200'000 i. v.
R.I. 05823070965/2007 C.F.
P. IVA 05823070965

Le informazioni e il know-how tecnologico contenuto nel presente documento sono di proprietà di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.
Questo documento non può essere copiato né alterato, né divulgato, salvo valida autorizzazione scritta di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.

CAPITOLO 3

3. Il Tool “PROFICAD”

3.1 Finalità dello Strumento

“PROFICAD” è un semplice strumento specificatamente realizzato per consentire la definizione di profili di una certa complessità, in generale comunque costituiti da elementi in cui non tutti i dati sono, a priori, noti. Per poterli ricavare esso procede all’analisi di più blocchi successivi sfruttando le relative condizioni di concatenamento, quali, ad esempio, la tangenza. I profili così realizzati potranno poi essere utilizzati nella lavorazione “**Sgrossatura Profilo Generico**” sia per definire il “**Profilo Finito**” che l’eventuale “**Profilo Grezzo**”.

Lo strumento è ovviamente in grado di definire, in modo guidato ed efficiente, anche profili semplici costituiti da Rette, Cerchi, Raccordi e Smussi di cui siano invece completamente noti tutti i dati geometrici.

3.2 Modalità Operative


Al Tool “PROFICAD” si accede premendo il tasto



Ciò è possibile :

- 1) Dal menù **ambiente PRG**.
- 2) Direttamente in fase di definizione del blocco “**Sgrossatura Profilo Generico**” per analizzare /modificare il “**Profilo Finito**” o l’eventuale “**Profilo Grezzo**”

Nel primo caso ciò comporterà la comparsa sullo schermo del Data Entry (riportato in **FIG. 3-1**). Essendo il cursore posizionato sul campo “**NOME FILE**”, è possibile direttamente digitare il nome che si intende associare al profilo. Se comunque il nostro obiettivo è quello di apportare delle modifiche ad un profilo già esistente, pur continuando a sussistere la possibilità di introdurne direttamente il nome, si può optare per una selezione guidata.

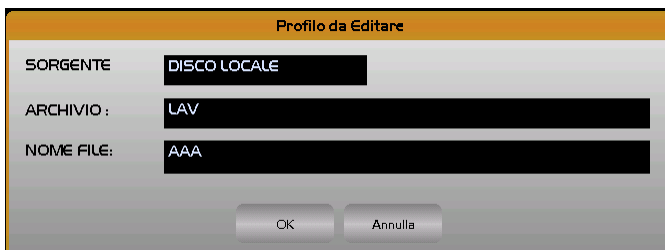

Profilo da Editare	
SORGENTE	DISCO LOCALE
ARCHIVIO :	LAV
NOME FILE:	AAA
OK Annulla	

FIG. 3-1
Data Entry “Selezione Profilo”

Tramite il tasto [↓] si accede infatti alla lista contenete tutti i Files, sprovvisti di estensione, disponibili nell'archivio configurato per contenere tali file (per dettagli su come impostarlo vedere **Paragrafo 2.1.6**). Come default la directory è comunque la **C:\ECS.CNC\LAV**.


Tale struttura, che riporta la memoria ancora complessivamente disponibile nell'archivio nonché, per ogni file, la dimensione attuale e la data e l'ora di creazione o di ultima modifica, può essere a piacere scorsa tramite i seguenti tasti:

[↑], [↓], [PgDn], [PgUp], [End] ed [Home]

Essendo i file archiviati in ordine alfabetico, un modo per velocizzare la ricerca è quello di digitare il carattere iniziale del profilo ricercato. Esso verrà infatti utilizzato dal programma come chiave di ricerca e il cursore automaticamente si posizionerà sul primo elemento che soddisfa la condizione introdotta. Individuato il nome del Part-Program desiderato, per selezionarlo basterà quindi premere [ENTER].

Allorché si acceda in modifica, occorre comunque fare attenzione a selezionare un profilo precedentemente creato con **PROFICAD**. In **C:\ECS.CNC\LAV** insieme ai programmi che descrivono profili potrebbero essere infatti presenti Part Program ISO, anch'essi per l'appunto privi di estensione. E' pertanto possibile incorrere in tale errore. Aprendo il file, **PROFICAD** rileverà comunque immediatamente l'incongruenza di formato, emettendo uno specifico messaggio verso l'operatore e rinforzando automaticamente la fase di selezione.

In caso di Selezione di un programma già esistente lo schermo assumerà l'aspetto riportato in **FIG. 3-2**.

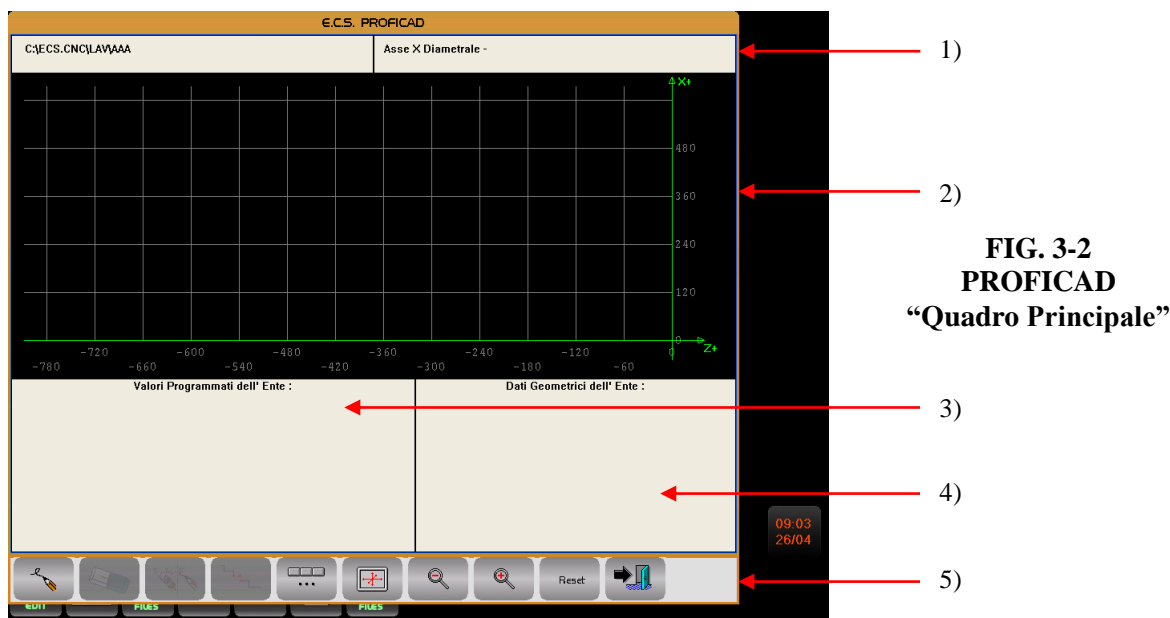

In tale struttura si identificano, a partire dall'alto verso il basso, le seguenti aree:

 
- 1) Area destinata a contenere informazioni di tipo generico quali il percorso completo del File in editing, l'identificativo della versione del SW, il formato (Radiale o Diametrico) adottato nella definizione delle quote dell'asse dei diametri.
- 2) Area "reticolata" destinata alla rappresentazione grafica del profilo in editing.
- 3) Area destinata a contenere i dati geometrici associati all'ente che si sta esaminando o editando.
- 4) Area destinata a contenere i dati geometrici calcolati da **PROFICAD** sulla base dei dati introdotti. Tale area, sin tanto che l'editing del tratto non è "chiuso", rispecchia fedelmente i dati geometrici introdotti.
- 5) Area destinata ai tasti funzione gestiti dall'applicazione [F1] – [F10].
- 6) Il lato destro dello schermo riporta infine gli 8 tasti riconfigurabili [P1] – [P8] gestiti dal PLC.

Nota:

Allorchè l'applicazione sia avviata durante l'editing di un blocco **SGP (Sgrossatura Profilo Generico)**, lo schermo sarà automaticamente scalato in base alle dichiarate dimensioni del pezzo. La relativa sezione sul piano XZ sarà tra l'altro evidenziata sul video.

3.3 Tasti Funzione a disposizione dell'Applicazione

In particolare i tasti funzione [F1] – [F10] associati all'applicazione assumono il seguente aspetto/significato:



Dove:



Consente di inserire un nuovo tratto, dopo l'elemento corrente, o, eventualmente, in fase di creazione di un nuovo profilo, di introdurre il tratto iniziale.

In caso di creazione di un nuovo profilo, il tasto comanderà la comparsa a video del Data Entry di **FIG.3-3**.

Punto Inizio Profilo	
Z punto di inizio:	<input type="text"/>
X punto di inizio:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

FIG. 3-3 Data Entry per la definizione del punto iniziale del Profilo

Si ricorda che la quota iniziale di X, come tutte le altre omonime quote nei successivi Data Entry, dovrà essere indicata tenendo conto del formato Diametricale o Radiale in cui la macchina è predisposta.

In caso di profilo già esistente, dopo essersi spostati sul profilo nella posizione desiderata tramite i tasti [←] e [→], il tasto comanderà la comparsa del menù illustrato in **FIG. 3-4** che consente l'introduzione di un nuovo ente.

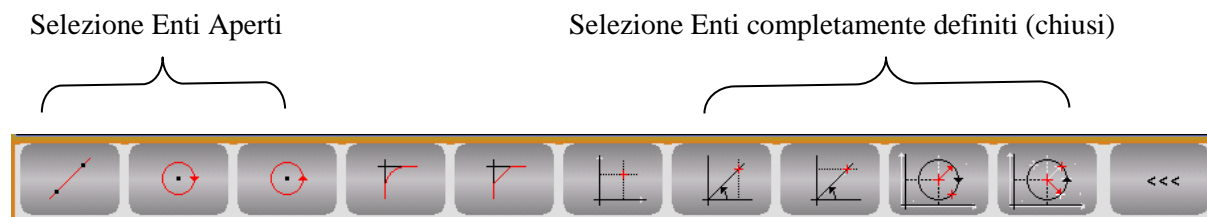



FIG. 3-4 Menù Selezione nuovo Ente

Tipicamente questa operazione viene eseguita per aggiungere nuovi elementi al profilo (a tal fine è necessario posizionarsi sull'ultimo elemento inserito) o per inserire raccordi o smussi tra elementi già esistenti. Per maggiori dettagli vedi **Paragrafi 3.4 - 3.5 e 3.6.**




Consente di cancellare l'elemento corrente. Se l'elemento è intermedio al profilo, l'eliminazione provocherà la sua divisione in due parti.

 L'operazione prima di essere resa operativa richiederà ulteriore conferma all'operatore. **Attenzione spezzare in due un profilo in certi casi equivale a perderne la seconda parte (quella che va dell'elemento eliminato all'ultimo definito). Non è infatti sempre detto che la procedura di collegamento (tasto**




 ) abbia dati sufficienti per concludersi con esito positivo.



Modifica l'elemento corrente.

 La pressione di questo tasto attiva un menù simile a quello relativo all'inserimento di elementi di profilo (vedi Paragrafi **3.3 – 3.4 e 3.5**). In tale menù compariranno abilitati esclusivamente i tasti associati ai Dati Geometrici dell'ente. **Questa funzione consente infatti di modificare l'ente, non di variarne la tipologia.**



Attivo dopo l'eliminazione di un elemento intermedio, questo tasto consente il "ricollegamento" dei due spezzoni frutto dell'eliminazione di un tratto. **Tale operazione avviene in osservanza delle regole valide in fase di inserimento può dunque capitare che l'operazione**

risulti impossibile. In questo caso la porzione di profilo “volante”, compreso tra l'elemento successivo a quello eliminato sino all'ultimo definito, sarà automaticamente cancellata al primo salvataggio del profilo.



Consente di accedere ad un menù specificatamente dedicato alla configurazione della griglia in particolare a 2 tasti che ne consentono rispettivamente l'aumento e la diminuzione della risoluzione



Consente di definire i limiti dell'area grafica. In caso di richiamo diretto del tool è tipicamente una delle prime operazioni da attuare per consentire la visualizzazione completa del profilo che si va definendo.

Qualora il tool sia invece richiamato direttamente dall'interno del blocco “**Sgrossatura Profilo Generico**”, se ne sconsiglia invece l'uso. In queste condizioni **PROFICAD** utilizza infatti direttamente le informazioni associate al grezzo su cui il blocco di sgrossatura è chiamato ad agire.

Per limitare l'area grafica l'operatore dovrà comunque compilare il Data Base illustrato in **FIG. 3-5**

Limiti del disegno.	
	OK
Min valore di Z:	0.0
Max valore di Z:	0.0
Min valore di X:	0.0
Max valore di X:	0.0
	Annulla

FIG. 3-5 Data Entry “Impostazione Limiti Area Grafica”

I limiti così introdotti sono memorizzati all'interno del File. Volendo eliminarli sarà sufficiente imporre tutti e quattro i limiti del Data Entry di **FIG. 3-5** uguali a 0.



Ottimizza l'area di visualizzazione grafica in modo da poter consentire la rappresentazione completa del profilo al momento definito. Viene utilizzato anche per neutralizzare l'effetto di **Zoom +**.



Consente di ingrandire la porzione di schermo selezionata tramite i tasti “**Frecce**” ed **[Enter]**.



Ripristina il settaggio di default attribuito alla scala.



Comanda l'abbandono dell'ambiente **PROFICAD**.

3.4 Inserimento di un Tratto Lineare "Aperto"

Questa scelta attivabile tramite il tasto  consente di aggiungere al profilo in definizione un tratto lineare tipicamente non completamente definito (Ente Aperto).

L'introduzione dei dati avviene agendo sui tasti funzione che assumono l'aspetto riportato in **FIG. 3-6**.


 


FIG. 3-6 Menù associato all'inserimento di un tratto lineare

 Significato dei tasti:



F1 = Quota assoluta, lungo l'asse degli spallamenti, del Punto Finale del segmento.



F2 = Quota assoluta, lungo l'asse diametrale, del Punto Finale del segmento



F3 = Quote assolute del Punto Finale del segmento.



F4 = Inclinazione, espressa in gradi, del tratto. Per il criterio di determinazione del valore dell'angolo vedi esempi di **FIG. 3-7**.



F5 = Lunghezza del tratto lineare.



F6 = Quota incr. , lungo l'asse degli spallamenti, del Punto Finale del segmento.



F7 = Quota incr. , lungo l'asse diametrale, del Punto Finale del segmento.



F10 = Chiude la fase di input dati. Comanda la loro acquisizione e visualizzazione grafica (se possibile). Si osservi che il tasto è immediatamente abilitato essendo contemplata anche la possibilità di definire un ente esclusivamente con **G1**.



Ritorno a menù precedente.

Inizialmente il programmatore può liberamente scegliere quale parametro introdurre tra tutti quelli proposti (tutti i tasti del menù sono infatti abilitati).

Attuata la prima scelta, i tasti associati a selezioni incongruenti e ridondanti verranno però automaticamente disabilitati.

Completata l'introduzione dei parametri disponibili, indipendentemente dal fatto si siano forniti o meno tutti i dati necessari alla completa definizione del segmento, il programmatore dovrà provvedere a "chiudere l'ente", agendo sul tasto "Acquisisci".



Mentre il segmento comparirà a video solo nel caso i dati inseriti ne consentano il tracciamento, il relativo blocco descrittore sarà comunque inserito nel file.

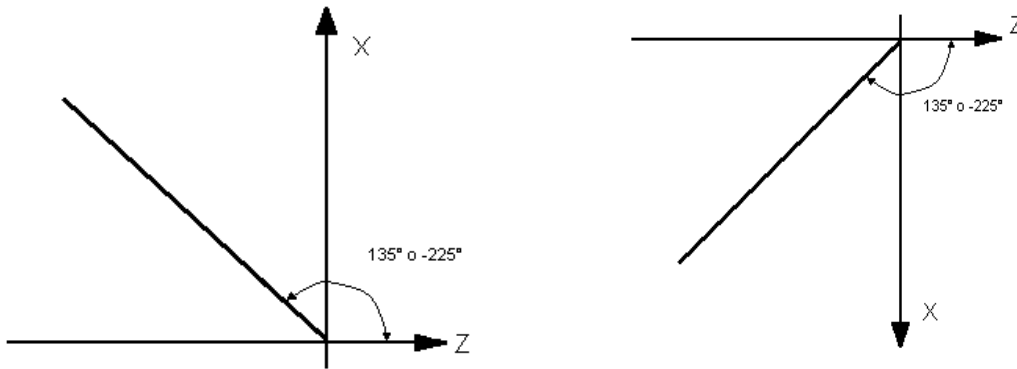


FIG. 3-7 Segno e valore attribuito agli angoli in base all' orientamento degli assi del Tornio

3.5 Inserimento di un Arco di Cerchio Orario od Antiorario "Aperto"

Questa scelta, attivabile tramite i tasti  , consente di aggiungere al profilo in definizione rispettivamente un arco di cerchio orario od antiorario.

L'introduzione dei dati avviene agendo sui tasti funzione che assumono l'aspetto riportato in FIG. 3-8.


 


FIG. 3-8 Menù associato all'inserimento di un arco di cerchio

 Significato dei tasti:



F1 = Quota assoluta, lungo l'asse degli spallamenti , del Punto Finale dell'arco.



F2 = Quota assoluta, lungo l'asse diametrale, del Punto Finale dell'arco.



F3 = Quote assolute del Punto Finale dell'arco.



F4 = Inclinazione del punto finale dell'arco espressa in gradi. Per il criterio di determinazione del valore dell'angolo vedi esempi di **FIG. 3-9** .



F5 = Coordinata assoluta, lungo l'asse degli spallamenti (**K**), del centro dell'arco.



F6 = Coordinata assoluta, lungo l'asse diametrale (**I**) del centro dell'arco.



F7 = Raggio dell'arco.



F8 = Quota incr. , lungo l'asse degli spallamenti, del Punto Finale dell'arco.



F9 = Quota incr., lungo l'asse diametrale , del Punto Finale dell'arco.



F10 = Chiude la fase di input dati. Comanda la loro acquisizione e l'eventuale visualizzazione grafica dell'arco. Si osservi che il tasto viene abilitato solo dopo la definizione di qualche parametro non essendo prevista la possibilità di introdurre un elemento esclusivamente caratterizzato da **G2** o **G3**.



Ritorno a menù precedente.

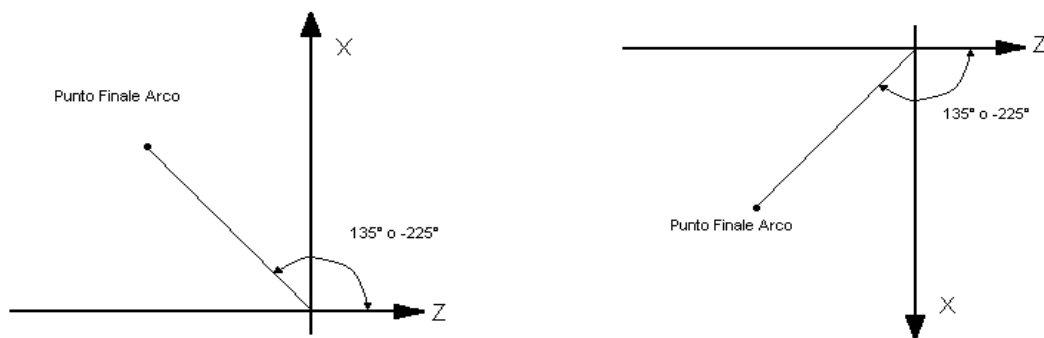


FIG. 3-9 Segno e valore attribuito agli angoli in base all' orientamento degli assi del Tornio

Inizialmente il programmatore può liberamente scegliere quale parametro definire tra tutti quelli proposti (tutti i tasti del menù sono infatti abilitati).

Attuata la prima scelta i tasti associati a selezioni incongruenti verranno automaticamente disabilitate. Ciò eviterà tra l'altro all'utente di inserire dati ridondanti.

 
Completata l'introduzione dei parametri disponibili, indipendentemente dal fatto che si siano forniti o meno tutti i dati necessari alla definizione dell'arco di cerchio, il programmatore dovrà provvedere a "chiudere l'ente", agendo sul tasto "Acquisisci"



Ovviamente l'arco comparirà a video solo nel caso i dati inseriti ne consentano il tracciamento. In tutti i modi un blocco, descrittivo dell'elemento, sarà comunque inserito nel file.

3.6 Inserimento di Raccordi e Smussi tra due Elementi

L'inserimento, nel profilo in definizione, di un raccordo tra due segmenti, tra un segmento ed un arco, o tra un arco ed un segmento è attivabile tramite il tasto:



L'operatore dovrà semplicemente scorrere il profilo già definito con [←] e [→] portandosi nel punto di inserimento desiderato caratterizzato da un "circoletto" lampeggiante (Vedi FIG. 3-10) e quindi attivare la funzione.

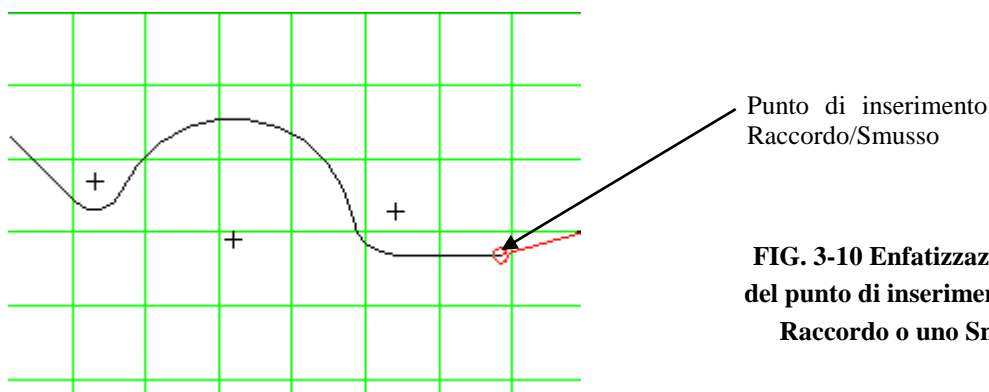


FIG. 3-10 Enfatizzazione grafica del punto di inserimento di un Raccordo o uno Smusso

Ciò comporterà la comparsa del seguente Data Entry:



In cui dovrà essere **FIG. 3-11 Data Entry definizione raggio Raccordo**

L'inserimento, nel profilo in definizione, di uno smusso tra due segmenti, è invece attivabile tramite il tasto :



Anche in questo caso l'operatore dovrà semplicemente scorrere il profilo con [←] e [→] portandosi nel punto di inserimento desiderato caratterizzato da un "circoletto" lampeggiante (vedi **FIG. 3-10**) e quindi attivare la funzione.

Ciò comporterà la comparsa del seguente Data Entry: In cui dovrà essere definita l'entità dello smusso che si intende inserire.

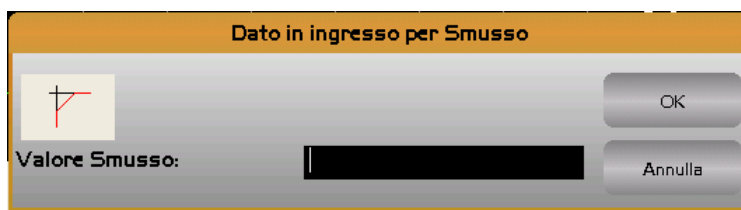
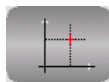


FIG. 3-12 Data Entry definizione ampiezza Smusso

3.7 Inserimento diretto di una retta definendo il punto finale

Allorchè del segmento si conosca il punto finale, tramite il tasto :  è possibile velocizzare l'input. In questo caso infatti, tramite il data entry riportato in **FIG. 3-12**, è possibile disegnare il segmento introducendo direttamente le coordinate del suo punto finale.

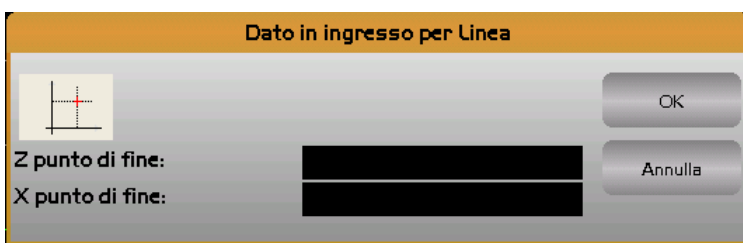



FIG.3-12 Data Entry per la definizione diretta del punto finale del segmento.

Allorchè si chiuda il Data Entry con [ENTER] avendo definito una sola coordinata, il SW attribuirà alla mancante, lo stesso valore da essa assunta nel punto finale dell'ente precedente.

3.8 Inserimento diretto di una retta definendo inclinazione e una coordinata del punto finale

Allorchè del segmento si conosca l'inclinazione e una sola coordinata del punto finale, tramite i tasti :  è possibile velocizzarne l'input .

In questo caso infatti , tramite i data entry riportati in **FIG. 3-13**, è possibile disegnare il segmento introducendo direttamente i due parametri noti.

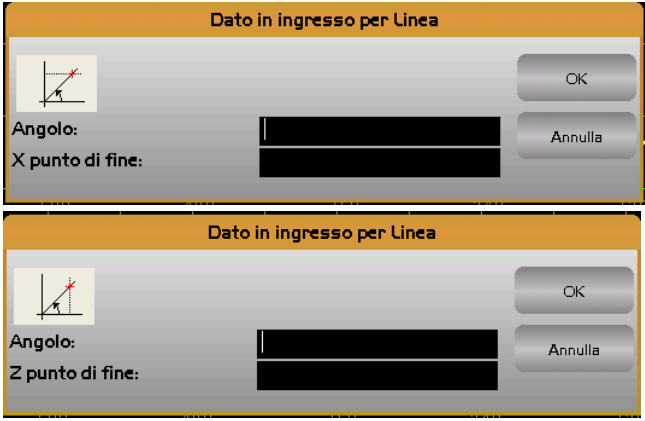


FIG.3-13 Data Entry per la definizione diretta del segmento attraverso l'inclinazione e una coordinata (X o Z) del punto finale

3.9 Inserimento diretto di arco di cerchio orario o antiorario

Allorchè dell'arco si conosca il Senso, le coordinate del Punto Finale e il Raggio o le coordinate del Centro, tramite i tasti :  è possibile velocizzarne l'input .

In questo caso infatti , tramite i data entry riportati in **FIG. 3-14**, è possibile disegnare l'arco introducendo direttamente i due noti.

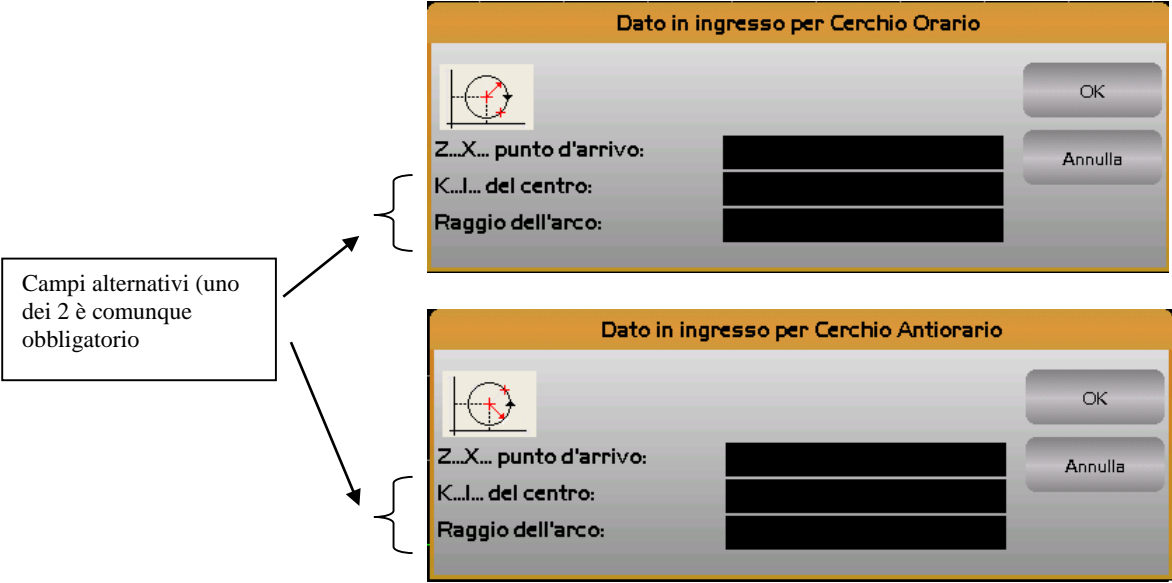


FIG.3-14 Data Entry per la definizione diretta di un arco di cerchio



Note:

REV. 1

1-28

E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA
via Di Pratignone 15/5 - I - 50019 SESTO FIORENTINO - FIRENZE
T +39055 88 14 41 - F +39055 88 14 466
info@ecs.it - www.ecs.it

Sede di Milano:
v.le F. Testi 128 - I - 20092 CINISELLO BALSAMO - MILANO
T +39055 88 14 41 - F +3902 24 23 417

Sede legale:
via Vittor Pisani 12a - I - 20124 MILANO
Capitale sociale: Euro 1'200'000 i. v.
R.I. 05823070965/2007 C.F.
P. IVA 05823070965

Le informazioni e il know-how tecnologico contenuto nel presente documento sono di proprietà di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.
Questo documento non può essere copiato né alterato, né divulgato, salvo valida autorizzazione scritta di E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI SPA.

CAPITOLO 4

4. La scelta “Editor Blocchi”



Dal menù **ambiente MU**, premendo il tasto sullo schermo comparirà il Data Entry riportato in **FIG. 4-1** avente lo scopo di selezionare il Programma che si intende aprire:

EDIBLOC

DISCO LOCALE

ARCHIVIO: LAV\CAMTORNI\PRG

NOME FILE: BIRILLOI

OK Annulla

FIG. 4-1 Data Entry: “Selezione Programma da editare”

Posizionati sul campo “**NOME FILE**”, sarà possibile digitare il nome del Programma che si intende creare /modificare. Se esso già esiste è comunque possibile optare per una selezione guidata. Tramite il tasto [↓] si aprirà infatti una lista contenente tutti i Part Program disponibili nell’Archivio **C:\ECS.CNC\LAV\CAMTORNI\PRG**.

Tale struttura (Vedi **FIG.4-2**), che riporta per ogni programma la descrizione associata nonché la dimensione e la data e l’ora di creazione o di ultima modifica, può essere a piacere scorsa tramite i seguenti tasti: [↓], [↑], [PgDn], [PgUp], [End] ed [Home]

LAV\CAMTORNI\PRG*. * - 34515924 KBytes liberi

File	Descrizione	Byte	Data	Ora
BIRILLO.PRG	Est. Forgiato con Troncatore	4564	03-03-2006	2:37p
BIRILLOI.PRG	Sgrossatura normale	4564	02-05-2012	11:18a
BOTINTER.PRG	Lav. Interno	4564	03-03-2006	2:38p
BOTTI.PRG	Lav. Esterna	8998	07-03-2006	9:00a
CHIMBROES.PRG	Lavorazione Monotona Esterna	4564	07-03-2006	9:01a
COMPLIC.PRG	Lav. Esterna non monotona	4564	07-03-2006	9:02a
ESTERNO2.PRG	Sgrossatura con Troncatore	4564	07-03-2006	9:02a
CAGORIPRG	Lav. Esterna con Sgrossatura	4564	07-03-2006	9:03a

OK Cancel

FIG. 4-2 Lista Programmi esistenti

Essendo i Programmi archiviati in ordine alfabetico, un modo per velocizzare la ricerca è quello di introdurre il carattere iniziale del relativo filename, che sarà quindi utilizzato come chiave di ricerca.

Una volta selezionato il Programma su cui si intende operare, sullo schermo comparirà una videata sul genere di quella illustrata in **FIG. 4-3**.

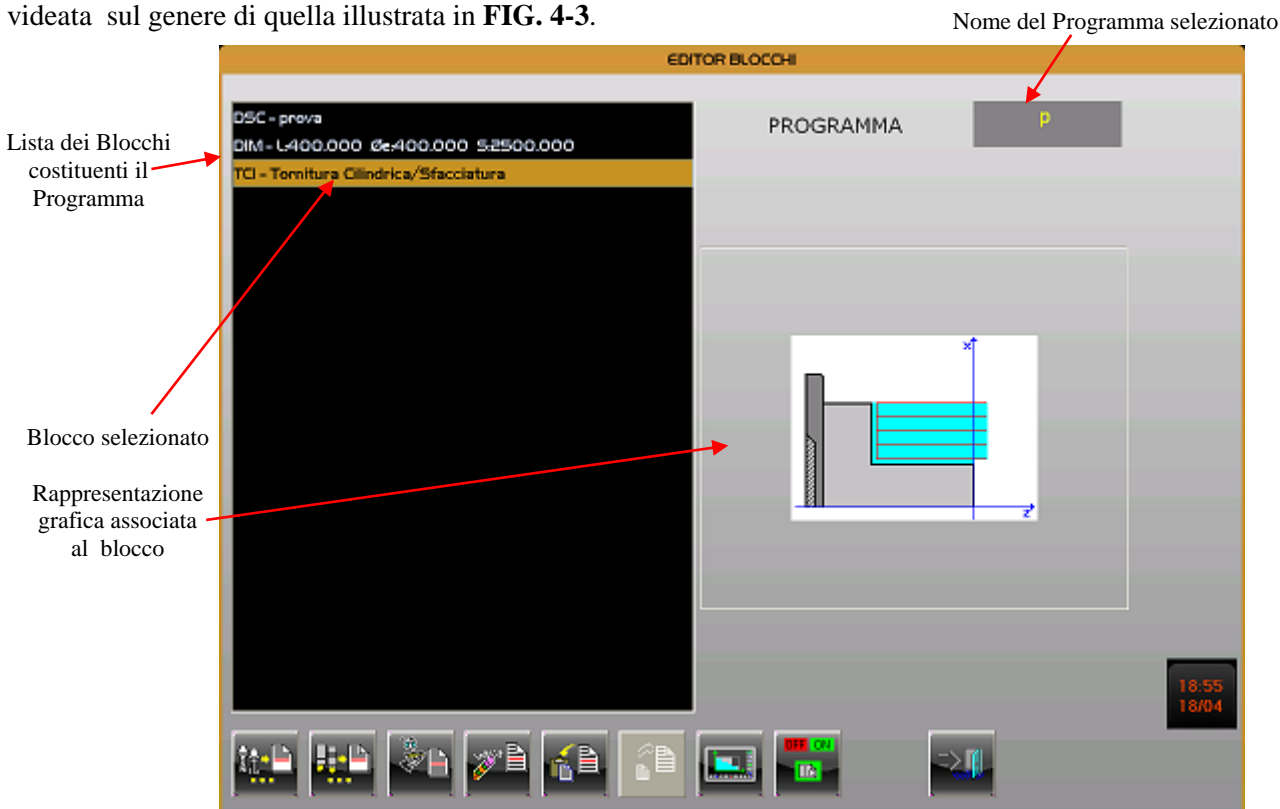


Fig. 4-3 Videata associata alla scelta “Editor Blocchi”

In caso di editing di un nuovo programma l’operatore sarà invece chiamato a compilare il Data Entry illustrato in **FIG. 4-4**.

In tale Data Entry è possibile selezionare, tramite il tasto **[TAB]**, i seguenti campi di introduzione dati:

DSC - Descrizione

Stringa di commento associata al Part Program. Accetta un massimo di 30 caratteri.

DIM - Dimensioni pezzo grezzo

In particolare, con l’aiuto del disegno riportato nel data entry, l’operatore è chiamato a definire i seguenti dati

L = Lunghezza del pezzo grezzo riferita all’asse Longitudinale.

Φ_E = Diametro esterno del pezzo grezzo

Φ_I = Eventuale diametro interno del pezzo grezzo (come default = 0 ovvero cilindro pieno)

D= Spessore materiale lungo Z quotato rispetto all’origine di riferimento (di norma=0)

Nota:

Si osservi che **Φ_E** ed **Φ_I** saranno espressi in forma radiale o diametrale

Max Speed [rpm]

in base a come è stato configurato il CNC.

Valore a cui deve essere limitata la velocità del mandrino Principale, espressa in giri/min. Parametro Obbligatorio



Max Speed Mand. Sec. [rpm]

Campo abilitato solo in presenza di mandrino secondario.

In questo caso deve essere obbligatoriamente compilato con il valore a cui deve essere limitata la velocità di tale mandrino.

Il valore limite deve essere espresso in giri/min.

FIG. 4-4 Data Entry associato alla creazione di un Programma

Dopo aver introdotto i dati premere il tasto  **[Enter]** per confermare, o  **[Esc]** per abbandonare.

La conclusione dell'operazione con **[Enter]** provocherà la creazione del File con l'inserimento di 2 blocchi in testa al Part Program.

In particolare il primo sarà un blocco commento contenente la descrizione introdotta, il secondo, riporterà invece le dimensioni in Z ed X del grezzo e la massima Speed impostabile per il mandrino principale.

Nella "videata" di **FIG. 4-3** il focus sarà a questo punto attivato sulla lista dei blocchi che potrà essere scorsa tramite i tasti **[↑]**, **[↓]**, **[PGUP]**, **[PGDN]**, **[HOME]** ed **[END]**.

Tramite i tasti **[Ctrl] + [PgUp]** e **[Ctrl] + [PgDn]** sarà altresì possibile modificare l'ordine dei blocchi inseriti. In particolare far scorrere in avanti (anticipare) e all'indietro (posticipare) il blocco selezionato.

Come si può osservare alla videata in oggetto è associato uno specifico menù che consentirà di:

- Inserire un nuovo blocco, di seguito a quello correntemente selezionato

(Tasti  **F1**) ed  **F2**).

- Modificare il blocco attualmente selezionato

(tasto  **F3**)

La stessa funzionalità sarà comunque accessibile selezionando il blocco e quindi premendo **[Enter]** o semplicemente cliccandovi sopra con il mouse.

- Eliminare il blocco attualmente selezionato

(tasto  **F4**).


- Salvare il contenuto del blocco corrente in un buffer di transito

(tasto  **F5**)

- Inserire il contenuto del buffer di transito subito dopo al blocco corrente

(tasto  **F6**).

- Attivare la simulazione grafica del Part Program

(tasto  **F7**)

- Commentare/ "Scommentare" il blocco corrente

(tasto  **F8**)

- Abbandonare l'ambiente Editor Blocchi


(tasto  **F10**)

4.1 Inserimento Blocchi di Foratura / Maschiatura



Con questa scelta è possibile introdurre un nuovo blocco di Foratura / Maschiatura immediatamente dopo quello selezionato. Si ricorda che possono essere attuati inserimenti solo dopo il secondo blocco del Programma (che descrive il pezzo).

La lavorazione inseribile può essere selezionata tra le sottostanti:

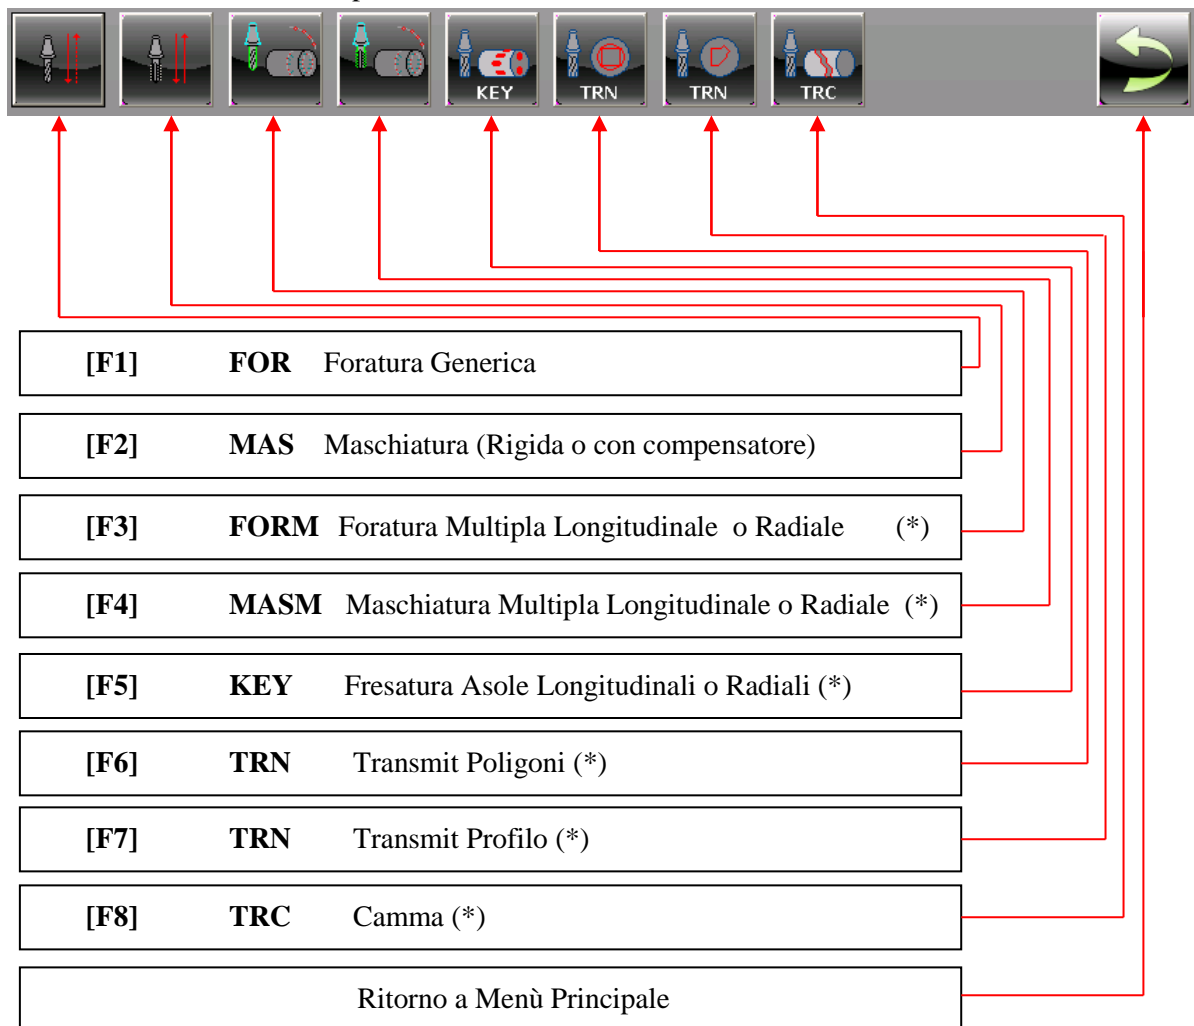

(*) Tali Lavorazioni sono vincolate dall'aver definito nel CNC l'asse C e l'Utensile motorizzato.


4.2 Inserimento Blocchi relativi a Lavorazioni Generiche




Con questa scelta è possibile introdurre un nuovo blocco immediatamente dopo quello selezionato. Si ricorda che possono essere attuati inserimenti solo dopo il secondo blocco del Programma (che descrive il grezzo).

La lavorazione inseribile può essere selezionata tra quelle dei tre sottostanti menù:


1) Menù Principale (raccolge i blocchi di utilizzo più frequente)

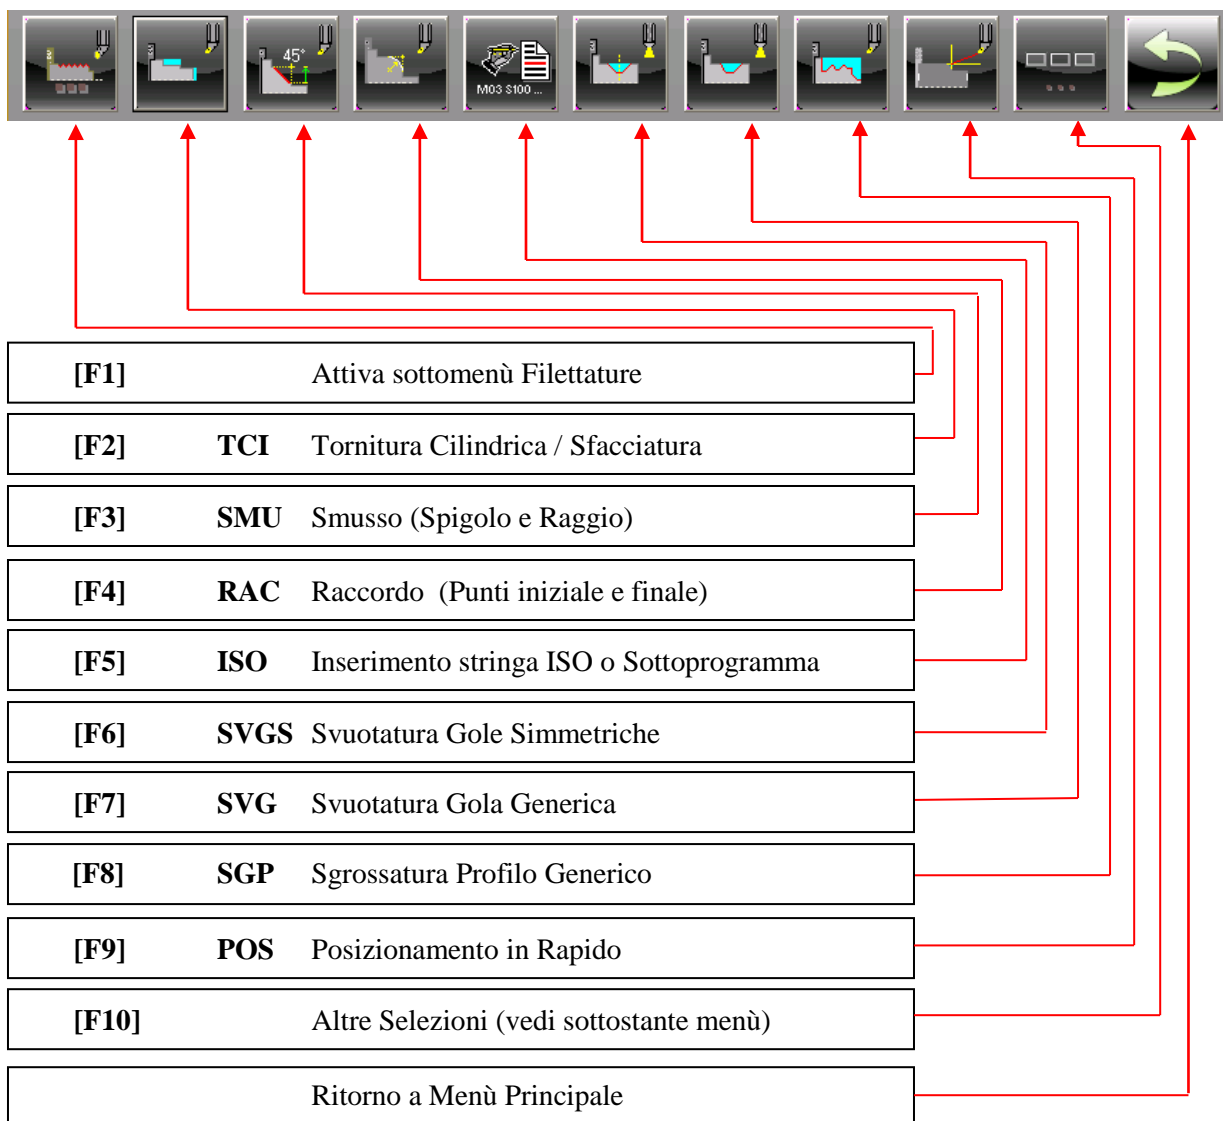

2) Menù Secondario

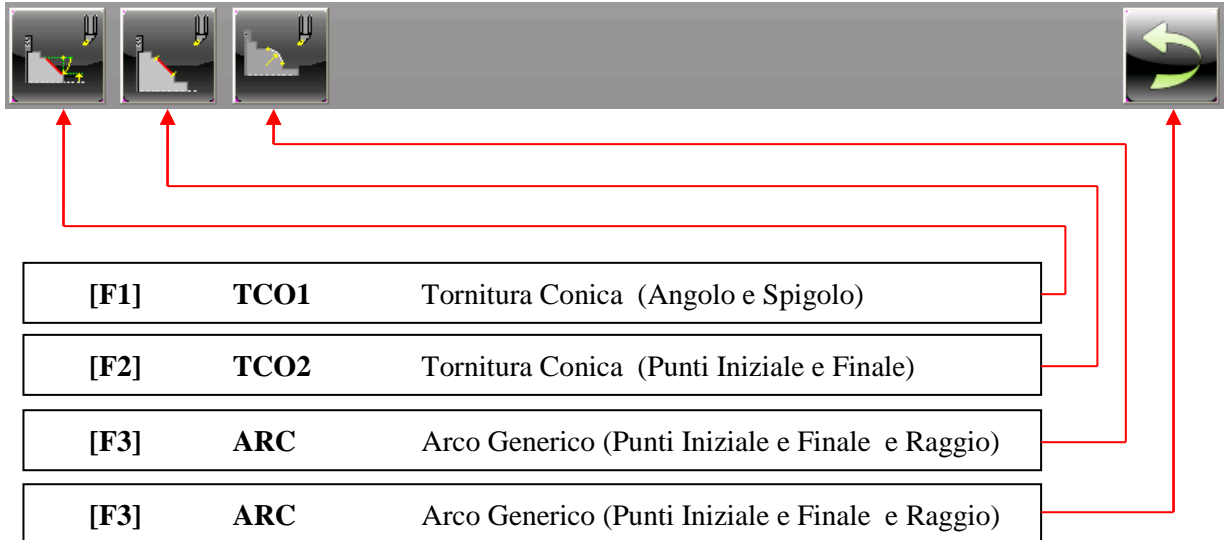

3) Menù Filettature

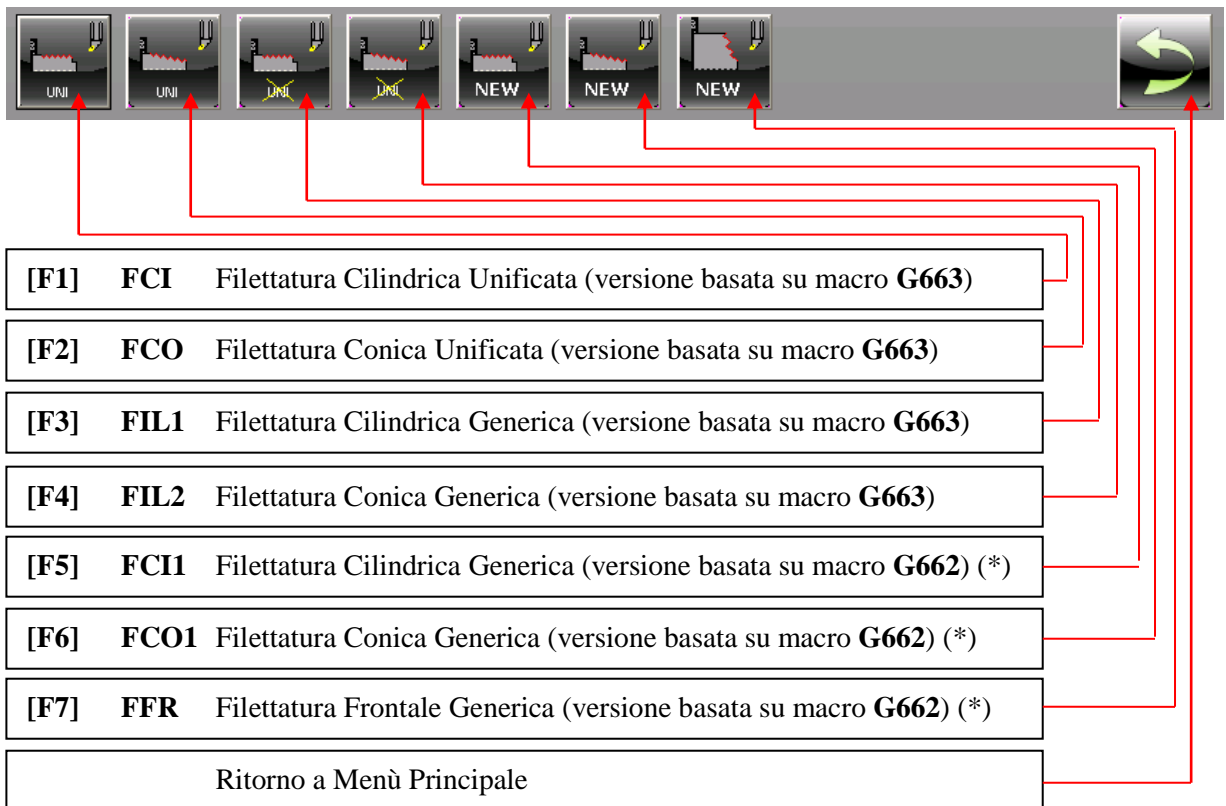



Tutte le Filettature richiedono ovviamente che il tornio sia equipaggiato con un mandrino dotato di trasduttore.

I Blocchi contrassegnati da asterisco (*) prevedono la possibilità di gestire la “**Ripresa Filetto**”.

Indipendentemente dal Blocco selezionato, una volta attuata la scelta, sul display comparirà un Data Entry dedicato alla definizione dei parametri ad esso associati.

Alcuni di questi parametri, comuni a tutte le lavorazioni, saranno descritti nel prossimo paragrafo. Quelli di tipo più particolare saranno invece commentati nel contesto della descrizione del singolo blocco.

All'interno del Data Entry associato al singolo blocco, per scorrere i vari campi si utilizzi il tasto **[Tab]** per muoversi in avanti e **[Shift] [Tab]** per spostarsi all'indietro. Quasi tutti i campi sono automaticamente associati ad una immagine che ne evidenzia il significato nel contesto della lavorazione.

I campi sono altresì raggruppati per famiglie (ad esempio: dati geometrici, dati associati alla modalità di lavorazione **G9x**, all'utensile di Sgrossatura e a quello di Finitura ecc.).

Un modo per scorrere il Data Entry più velocemente è dunque quello di utilizzare i tasti **[Pg Up]** e **[Pg Dn]** che consentono di scorrere in avanti e all'indietro i vari raggruppamenti (posizionandosi sul campo iniziale di ciascuno).

Tramite i tasti **[F1]** – **[F10]** l'operatore può altresì condizionare la lavorazione definendo ad esempio se essa è da intendersi interna od esterna, se dovrà essere eseguita in senso radiale o tangenziale, se durante la lavorazione si dovrà o meno attivare il refrigerante ecc.

Tutte le quote associate all'asse X vanno impostate in valore assoluto, rispettando il formato Radiale o Diametrico in modo coerente alla taratura del CNC. Le quote relative all'asse Z vanno invece impostate con segno. Esse sono normalmente negative in quanto la quota 0 dell'asse Z è assunta, dal **SW CAMTORNI**, in caso di Tornio Orizzontale, sull'estremità destra del grezzo.

Tutti i disegni di supporto terranno conto dell'orientamento degli assi X e Z configurato nel CNC (tramite il file **VIDAX.TAR**).

4.2.1 Parametri Generici Utilizzati nella descrizione di un Blocco

A titolo di esempio, viene proposta la pagina video relativa al blocco “Tornitura Cilindrica “ illustrato in FIG. 4-5. Si ribadisce che i parametri e i formati qui descritti sono da intendersi comuni a tutte le altre lavorazioni. I dati di tipo specifico saranno invece illustrati descrivendo i blocchi associati alle varie lavorazioni.

Nella FIG. 4-5 oltre a informazioni di tipo generico quali:

- Descrizione della lavorazione a cui il blocco si riferisce (max 30 caratteri).
- Tipologia del Blocco.
- Programma a cui il blocco appartiene

Sono riconoscibili tutta una serie di aree caratterizzate da funzioni ben precise:

The screenshot shows the 'EDITOR BLOCCHI' interface with the following elements:

- Tipo di Blocco:** TCI (Tornitura Cilindrica/Sfacciatura)
- Descrizione della lavorazione:** PPF (X: 0, Z: 0), PIL (X: 0, Z: 0), PFL (L: 0, Z: 0), Ut. Sgrosso (0), Speed (0), Feed (0), Gamma (0+2000[rpm]), Rot. Mandrino (MO3 - ORARIO), Incremento D (0), Sovr. X dx (0), Sovr. Z dz (0).
- Modalità programmazione Speed del mandrino:** PROGRAMMA (BIRILLO1), Diametro finale Ø (0), DTS (0), Modo mandrino (G96 F=mm/giro S=m/min).
- Nome del Programma:** BIRILLO1
- Caratteristiche Utensile utilizzato in Sgrossatura:** Ut. Sgrosso (0), Speed (0), Feed (0), Gamma (0+2000[rpm]), Rot. Mandrino (MO3 - ORARIO).
- Caratteristiche Utensile utilizzato in Finitura:** Ut. Finitura (0), Speed (0), Feed (0), Gamma (0+2000[rpm]), Rot. Mandrino (MO3 - ORARIO).
- Tasti Funzione associati alla lavorazione:** A set of icons for various functions.
- Area destinata alla rappresentazione grafica della lavorazione e del parametro in modifica:** A 3D model of a lathe operation.
- Situazione Feed, Speed, quote assi e flag status assi:** F (0.000) S (0.000) G00, X (0.000) 0.000, Z (0.000) 0.000, C (0.000) 0.000.
- Status Display:** 08:47 26/04

FIG. 4-5 Definizione Parametri Generali associati ad un blocco

4.2.1.1 Area impostazione quote associate alla lavorazione.

A parte altre quote, specifiche della singola lavorazione, in ogni blocco é comunque presente il parametro **PPF**. Esso esprime, in coordinate X e Z, la quota in cui si porterà in rapido la punta virtuale dell'utensile all'**inizio** e alla **fine** della lavorazione.

Altri parametri tipicamente sempre presenti sono:

PIL ovvero quota di inizio lavorazione normalmente espressa in coordinate X e Z.

DTS ovvero "**Distanza di Sicurezza**" da applicare a **PIL**. In caso di lavorazioni longitudinali sarà espressa su Z mentre su X nel caso di lavorazioni radiali.

Il valore di default da attribuire a **DTS** nella definizione di una nuova lavorazione è impostabile nel file di configurazione **CAMT_CFG.TAR** presente in **C:\ECS.CNC\TAR** attraverso il Data Entry descritto nel **Paragrafo 19.1.6**. Tipicamente, ipotizzando si programmi con esattezza la quota **PIL**, il parametro **DTS** è impostato uguale a 2 mm. I movimenti di avvicinamento a **PIL** e quelli in aria di ritorno nelle varie passate della lavorazione, avvengono infatti in rapido tenendo appunto conto del valore impostato per **DTS**.

Le coordinate del punto **PPF** sono impostabili in due distinte modalità attribuendovi le quote:

- direttamente introdotte da tastiera, o
- quelle attuali di X e Z (che possono essere dunque impostate muovendo in JOG o con i volantini i due assi).

Tali modalità di definizione sono comunque descritte in dettaglio nel **Paragrafo 4.2.1.5**

4.2.1.2 Modalità di Programmazione della Speed Mandrino

E' la predisposizione modale del mandrino ed è attiva sia in **Sgrossatura** che in **Finitura**.

La selezione avviene agendo su una List Box con i tasti [↑] e [↓].

Sono possibili le seguenti scelte :

G94 → Velocità di rotazione costante con Speed in giri/min e Feed in mm/min.

G95 → Velocità di rotazione costante con Speed in giri/min e Feed in mm/giro.

G96 → Velocità di taglio costante con Speed in metri/min e Feed in mm/giro.

Note:

La modifica di tale campo ha effetto immediato sui valori di Feed e Speed degli utensili definiti per le fasi di Finitura e Sgrossatura.

Alcune lavorazioni, quale ad esempio quelle che coinvolgono l'utensile motorizzato per forare, maschiare e fresare non consentono tutte le sopraccitate selezioni, ma solo la **G94**.

4.2.1.3 Definizione Utensile di Sgrossatura e relativi parametri

In realtà i campi che si vanno qui a descrivere, relativi alla definizione degli utensili da utilizzare in fase di sgrossatura e finitura, non sono presenti in tutte le lavorazioni. Nei blocchi relativi ad operazioni di Svuotatura Gole, Foratura, Maschiatura, Fresatura e Filettatura la selezione si limita infatti ad un unico utensile non avendo in tal caso senso i sopracitati concetti (sgrossatura e finitura).

Fatta questa debita premessa esaminiamo nel dettaglio i dati e le modalità di definizione di tali parametri. I dati in oggetto sono riportati nel Data Entry di **FIG. 4-6**

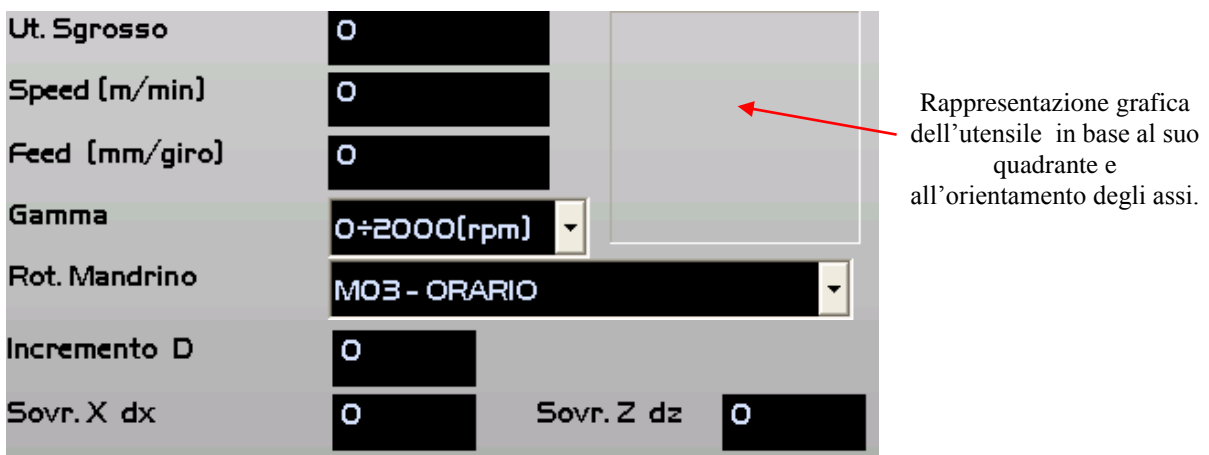


FIG. 4-6 Definizione utensile di sgrossatura e relativi parametri

In tale struttura è possibile definire :

- Ut. Sgrosso

In questo campo l'operatore può direttamente introdurre il **codice T** associato all'utensile che intende utilizzare per la sgrossatura oppure sceglierlo tra quelli definiti in Tabella Utensili.

Optando per quest'ultima soluzione sarà sufficiente premere il tasto [↓] per aprire la lista degli utensili, tra quelli definiti in tabella, utilizzabili per la lavorazione.

La struttura potrà quindi essere scorsa tramite i tasti [↑], [↓], [PgUp], [PgDn], [Home] ed [End].

Contemporaneamente alla visualizzazione dei parametri associati all'utensile, il SW provvederà automaticamente ad aggiornarne la sua rappresentazione grafica nell'apposita finestra (Vedi **FIG.4-6**). La rappresentazione terrà conto sia dell'orientamento (quadrante) dell'utensile che di quello degli assi macchina. In particolare in presenza di 2 torrette l'utensile sarà sempre graficamente rappresentato come virtualmente montato sulla torretta 1 (quella posta nel quadrante 1).

Il disegno riportato in **FIG.4-7** dovrebbe aiutare a capire meglio il concetto.

In ogni caso, nella rappresentazione dell'utensile è stata adottata specifica codifica colore che consente all'operatore di sapere immediatamente su che torretta l'utensile è fisicamente installato :

Tipo e posizione utensile	Colore utilizzato nella rappresentazione
Utensile di Sgrossatura montato su Torretta 1	Viola/Blu
Utensile di Sgrossatura montato su Torretta 2	Verde

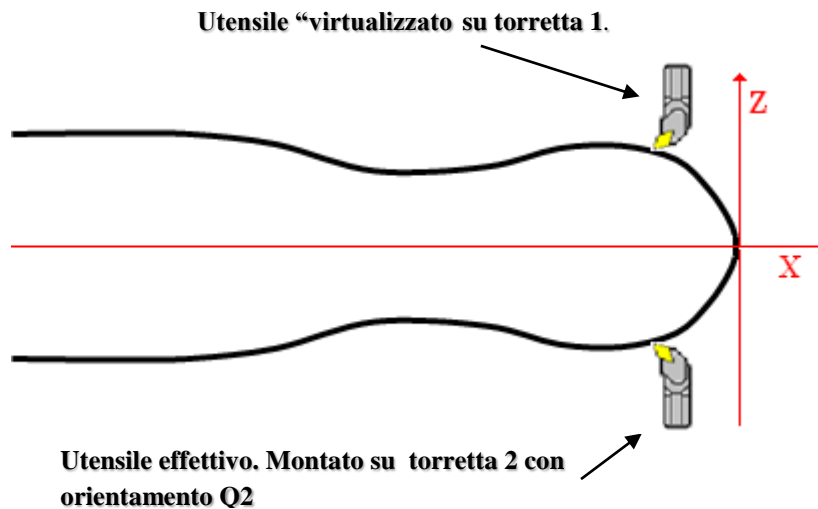


FIG.4-7 Virtualizzazione di un utensile fisicamente installato su torretta 2

Normalmente il senso di lavorazione è automaticamente definito dal SW in base al quadrante dell'utensile prescelto, al tipo di lavorazione (Interna o Esterna) e alla direzione della passata (parallela a X o a Z). A ciò fa eccezione il blocco **SGP**. In questo tipo di lavorazione infatti, laddove si sia scelto un utensile che tecnologicamente lo consenta (ad esempio caratterizzato da quadranti 6 o 8 chiamato a lavorare con passate parallele a Z) il senso di lavorazione è liberamente impostabile agendo sul tasto **[F4]** che assumerà, in questo caso, l'aspetto riportato in **FIG.4-8**



E' selezionato il senso di lavorazione dal mandrino alla contropunta

E' selezionato il senso di lavorazione dalla contropunta al mandrino

Il senso di lavorazione è stato impostato automaticamente dal SW

FIG.4-8 Tasti per la selezione de senso di lavorazione in Sgrossatura

Ponendo il campo **Ut. Sgrosso** a 0 si informa il **SW CAMTORNI** che non si intende attuare alcuna operazione di sgrossatura (il ciclo, è dunque di sola finitura).

- Speed

Esprime la Velocità di rotazione del mandrino in modo conforme (rpm o m/minuto) alla modalità selezionata tramite il campo “**Modo Mandrino**”. Si noti che il valore di Speed impostato è automaticamente ricalcolato al variare della Modalità Mandrino.

Subito dopo la selezione dell'utensile il campo è inizializzato con la Speed associata all'utensile in Tabella, valore che funge dunque da default.

- Feed

Esprime la velocità di avanzamento degli assi. Anche questo campo è reso conforme (mm/min o m/giro) alla “**Modalità Mandrino**” selezionata e il relativo valore è automaticamente ricalcolato in base a eventuali variazioni di Modalità. .

Subito dopo la selezione dell'utensile il campo è inizializzato con la Feed associata all'utensile in Tabella.

- Incremento [D]

Rappresenta l'incremento della passata di lavorazione ovvero il materiale asportato ad ogni passata. Il valore di incremento impostato è comunque automaticamente ricalcolato dal **SW CAMTORNI** arrotondando per difetto il valore impostato per garantire passate di ugual ampiezza.

- Sovr. X [dx]

Sovrametallo lungo l'asse X che si vuole che la sgrossatura lasci per la passata di finitura.

- Sovr. Z [dz]

Sovrametallo lungo l'asse Z (sempre espresso come valore radiale) che si vuole che la sgrossatura lasci per la passata di finitura. E' importante osservare la possibilità di impostare sovraletali diversificati su X e Z.

- Rotazione Mandrino

Consente di impostare il senso di rotazione del mandrino principale scegliendo tra le 2 possibili alternative:

M03 – Antiorario

M04 – Orario

4.2.1.4 Definizione Utensile di Finitura e relativi parametri

I dati in oggetto sono riportati nel Data Entry di FIG. 4-9

Ut. Finitura	0
Speed [m/min]	0
Feed [mm/giro]	0
Gamma	0÷2000[rpm]
Rot. Mandrino	MO3 - ORARIO

FIG. 4-9 Definizione utensile di Finitura e relativi parametri

In questo caso risulta necessario compilare i seguenti campi:

- Ut. Finitura

Numero dell'utensile da usare per la **Finitura**. In questo caso **CAMTORNI**, diversamente da quanto avviene in **Sgrossatura**, consente, indipendentemente dal quadrante di orientamento dell'utensile e dal tipo di lavorazione, di scegliere a piacere, il senso di lavorazione agendo sul tasto **[F5]** che assume, in questo caso, l'aspetto riportato in **FIG.4-10**



E' selezionato il senso di lavorazione dal mandrino alla contropunta

E' selezionato il senso di lavorazione dalla contropunta al mandrino

Il senso di lavorazione è stato impostato automaticamente dal SW

FIG.4-10 Tasti per la selezione del senso di lavorazione in Finitura

Note:

Come default viene proposto valore 0 che significa nessuna finitura (la lavorazione consiste dunque nella sola fase di **Sgrossatura**).

Graficamente l'utensile di finitura è rappresentato in rosso. In presenza di 2 torrette per indicare a su che torretta l'utensile è fisicamente installato è utilizzata la seguente codifica colore:

Tipo e posizione utensile	Colore utilizzato nella rappresentazione
Utensile di Finitura montato su Torretta 1	Rosso
Utensile di Finitura montato su Torretta 2	Arancio

- Speed / Feed / Rot. Mandrino

Vale quanto già detto per la fase di sgrossatura.

4.2.1.5 Tasti Funzione utilizzati nella definizione del Blocco

Come già anticipato, in fase di definizione/modifica del blocco, tramite i tasti funzione, l'operatore può impostare tutta una serie di caratteristiche associate alla lavorazione. In particolare vediamo nel dettaglio le condizioni tipicamente impostabili in quasi tutte le lavorazioni:

Il tasto [F1], funzionante in modo "bistabile" consente di impostare alternativamente la lavorazione selezionata come esterna od interna. Ciò comporterà il contemporaneo adeguamento della rappresentazione grafica associata alla lavorazione.



Lavorazione Esterna

 


Lavorazione Interna

Il tasto [F2], anch'esso di tipo bistabile, consente invece di impostare il senso Longitudinale o Radiale delle passate in sgrossatura. Anche in questo caso la selezione operata influenzerà la rappresentazione grafica associata alla lavorazione.




Lavorazione Longitudinale Comanda l'esecuzione di passate lungo l'asse Z con incrementi sull'asse X



Lavorazione Radiale Comanda l'esecuzione di passate lungo l'asse X con incrementi sull'asse Z.

In caso di Blocco di "Tornitura Cilindrica / Sfacciatura" il tasto di fatto consente la discriminazione del tipo di lavorazione (in particolare: **Radiale** → **Sfacciatura**, **Longitudinale** → **Tornitura Cilindrica**)

 Il tasto [F3], di tipo bistabile, consente invece di attivare/disattivare la lubrificazione durante l'esecuzione del blocco.



Comanda apertura lubrificante



Comanda chiusura lubrificante



Infine il tasto [F10], abilitato esclusivamente allorché il focus sia attivo su alcuni campi (tipicamente PPF, PIL, PFL, PAT) e sia stata completata la fase di homing, consente di assegnare a tali parametri il valore delle quote di X e Z correnti. In altri termini di autoapprendersi evitando di doverli digitare (come normalmente avviene). Tali valori, insieme alla "Distance to Go" e ai valori correnti della Feed e Speed, nonché al tipo di movimento (Lavoro → G1 o Rapido → G0) sono sempre visibili nella porzione in basso a destra dello schermo (vedi FIG. 4-5 e FIG.4-11)

	Feed attuale	Speed attuale	Tipo movimento attuale
F	0.000	S	0.000 G00
Quota Asse X	0.000	0.000	Flag Stato Asse
Distance to Go Z	0.000	0.000	
C	0.000	0.000	

FIG.4-11 Stato Macchina

4.2.1.6 Parametri comuni ai 4 blocchi di Filettatura (Basati su macro G663)

I blocchi di filettatura FCI, FCO, FIL1 e FIL2 che saranno singolarmente descritti nei successivi paragrafi hanno in comune i seguenti parametri:

PIL	Coordinate assolute del punto iniziale (Vedi FIG.4-12). Le relative coordinate, in X e Z possono essere autoprese.
Num. Passate S	Numero di passate in sgrossatura
Num. Passate F	Numero di passate in finitura
D	Lunghezza della filettatura (Vedi FIG.4-12)
DTS	Distanza radiale tra utensile e pezzo durante il ritorno a fine passata (Vedi FIG.4-12)
Passate Calibratura	Numero di passate a vuote per recuperare le flessioni del materiale (def.0)
Passo	Passo filettatura (PCH) ovvero la distanza tra due filetti adiacenti, anche appartenenti a differenti principi (Vedi FIG.4-12)
Principi	Numero di principi della filettatura. Il numero massimo di principi

impostabile è 9.

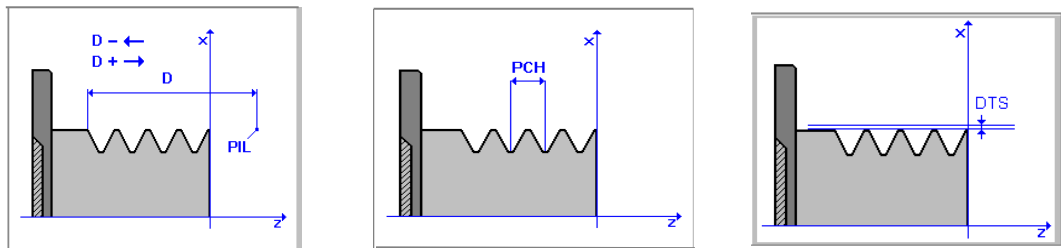


FIG. 4-12 Significato parametri “D”, “Passo” e “DTS” nel caso di filettature FCI, FCO, FIL1 e FIL2

4.2.1.7 Parametri comuni ai 3 blocchi di Filettatura (basati su macro G662)

I blocchi di filettatura **FCI1**, **FCO1** ed **FFR**, che saranno singolarmente descritti nei successivi paragrafi, hanno in comune i seguenti parametri:

- PIL (X, Z, C)** Punto di inizio filettatura. Definito in X, Z e C (mandrino). La quota di C non è obbligatoria. Come default è posta a 0.
Per dettagli vedi **FIG.4-13**. Il punto può essere autoappreso.
- PFL (X, Z)** Punto di fine filettatura. Definito in X e Z. Nel caso di filettatura cilindrica (**FCI1**) la quota di X non è ovviamente necessaria.
Per dettagli vedi **FIG.4-13**. Il punto può essere autoappreso.
- ILN** Distanza tra punto di avvio movimento filettatura e inizio filettatura (**PIL**).
Per dettagli vedi **FIG.4-13**.
- σ** Distanza da punto di fine filettatura (**PFL**) dell'ultimo filetto “buono”. Il parametro non è obbligatorio. Se impostato = 0 il CNC. Utilizzerà il valore minimo ottenibile con le accelerazioni configurate.
Per dettagli vedi **FIG.4-13**.
- H** Altezza Filetto

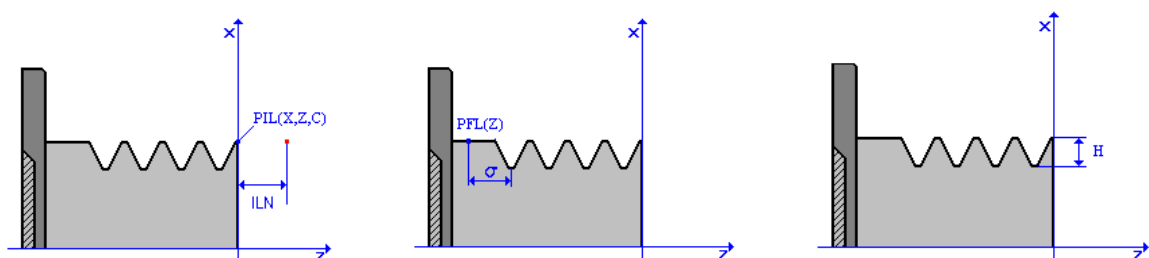


FIG.4-13 Significato dei parametri “PIL”, “PFL”, “ILN”, “σ” e “H” in caso di Filettature tipo FCI1, FCO1 ed FFR

DTS Distanza radiale tra utensile e pezzo durante il ritorno a fine passata (Vedi **FIG.4-12**)

Principi Numero di principi della filettatura (valore massimo impostabile 9)

Numero passate a vuoto a **Numero di passate di Calibrazione** per recuperare il ritorno elastico del materiale . Da eseguire facoltativamente (default = 0) dopo finitura.

QRF Quota di Ripresa Filetto. Per dettagli su questo parametro fare riferimento al **Paragrafo 4.11** in cui è appunto descritta la procedura di **Ripresa Filetto**.

PSI , PSM Questi due parametri consentono di impostare la modalità di gestione delle passate.
PSI = Profondità della prima passata in mm
PSM = Incremento minimo, in mm, tra due passate successive
 Tramite il tasto bistabile **[F2]** è possibile definire se si intende lavorare a passata costante nel qual caso è sufficiente impostare solo **PSI**, o a passate decrescenti nel qual caso è necessario impostare sia **PSI** che **PSM**.
 Il criterio con cui la passata viene ridotta segue la seguente relazione:

$$\text{Passata ennesima} = \text{PSI} \times \sqrt{\text{Numero Passata}}$$

In altri termini:

- Primo incremento** = **PSI**
- Secondo incremento** = **PSI x SQR (2)**
- Terzo incremento** = **PSI x SQR (3)**
- Quarto incremento** = **PSI x SQR (4)**

.....
 Si continua sino a che l'entità dell'incremento è maggiore o uguale a **PSM**



“Affondamento” a **passata costante** . E' sufficiente definire solo **PSI**.



“Affondamento” a **passata decrescente** . E' necessario definire sia **PSI** che **PSM**.

SFI Consente di impostare , in mm, il desiderato sovrametallo per la passata di finitura.
 Ponendo tale campo diverso da 0, viene automaticamente abilitato il tasto **[F4]** con funzione di definire la modalità di finitura desiderata.



Finitura ad **Incremento Radiale** . In altri termini L'utensile “affonda” eseguendo la passata di finitura centrato sul filetto .



Finitura seguendo l'angolo **AP1** programmato (vedi oltre per dettagli).

- AP1** Angolo , espresso in gradi, utilizzato in alcuni tipi di penetrazione e in finitura. Per maggiori dettagli fare riferimento alla descrizione dei tipi di penetrazione impostabili e **FIG. 4-14**
- AP2** Angolo, espresso in gradi, è utilizzato nelle penetrazioni tipo “Zig Zag” (vedi oltre). Per maggiori dettagli fare riferimento a **FIG. 4-14**


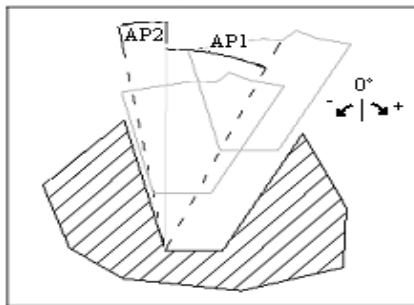


FIG.4-14
Significato angoli AP1 ed AP2


Tipo di Penetrazione Sono selezionabili, attraverso una “tendina” le seguenti tipologie:

- A scivolo su angolo di penetrazione **AP1**
- A “Tuffo Centrale”
- A “Zig Zag” di Tipo 1
- A “Zig Zag” di Tipo 2
- A “Zig Zag” di Tipo 3
- A “Zig Zag” di Tipo


I disegni riportati in **FIG.4-15** illustrano il significato di ciascun approccio.

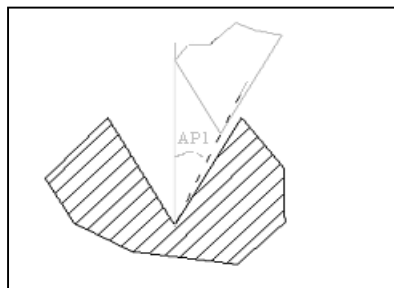


Penetrazione a Scivolo lungo AP1

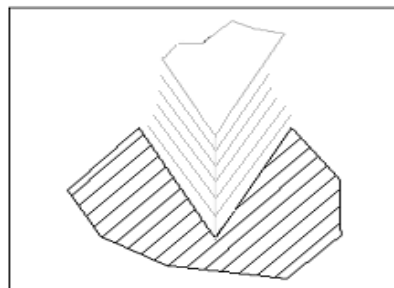


Penetrazione a Tuffo (AP1=0)

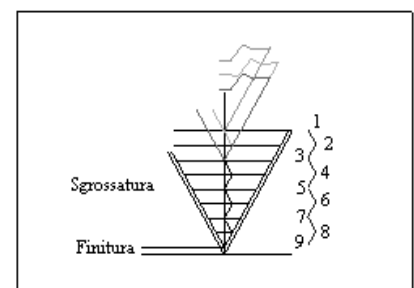


Penetrazione a Zig-Zag Tipo 1

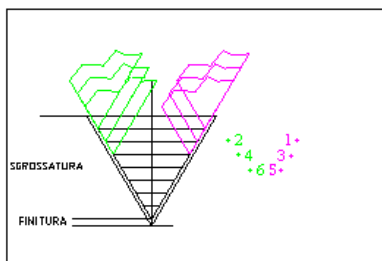

Penetrazione a Zig-Zag Tipo 2

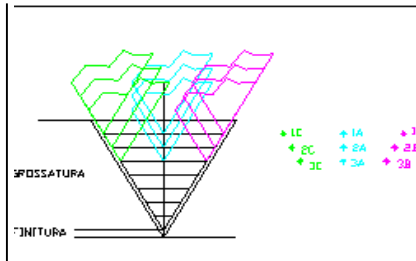

Penetrazione a Zig-Zag Tipo 3

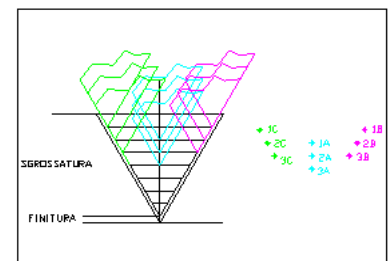

Penetrazione a Zig-Zag Tipo 4

FIG.4-15 Varie tipologie di penetrazione possibili con le filettature FCI1, FCO1 e FFR



4.2.2 Descrizione Blocchi

4.2.2.1 Blocco “Filettatura Cilindrica UNI” FCI



Questo blocco è abilitato esclusivamente in presenza di mandrino dotato di trasduttore.

EDITOR BLOCCHI

FCI: **Filettatura Cilindrica** PROGRAMMA: **BIRILLO1**

PPF X: 0 Z: 0 D: 0 DTS: 2

PIL X: 0 Z: 0 ILN: 2

Modo mandrino: **G95 F=mm/giro S=giri/min** Passo: 0.01 Principi: 1

Ut. Filettatura: 0

Speed [giri/min]: 0

Gamma: 0+2000[rpm]

Numero passate: 1

Rot. Mandrino: **MO3 - ORARIO**

N. passate di calibratura: 1

Tipo: **METRICA (UNI 4535/64)**

F: 0.000 S: 0.000 G00

X: 0.000 0.000

Z: 0.000 0.000

C: 0.000 0.000

X123.99
Z243.76

11:05
02/05

FIG. 4-16
Data Entry blocco “Filettatura Cilindrica UNI”

Mentre si rimanda il lettore al **Paragrafo 4.2.1.6** per quanto concerne il significato dei parametri standard, comuni a tutte le filettature basate su macro **G663**, si osserva il seguente parametro specifico:

Tipo

Consente di definire, tramite i tasti [↑], [↓] e [TAB], il tipo di filettatura desiderata, tra le seguenti:

METRICA (UNI 4535/64)
WHITWORTH (UNI 2709)
TRAPEZIA (UNI 124)
PANE QUADRO
METRICA (UNI 2706)

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

1- Cambio utensile se richiesto.

- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto PPF.
- 4- Filettatura con passate successive.
- 5- Ritorno in rapido sul punto PPF.

4.2.2.2 Blocco "Filettatura Conica UNI" FCO



Questo blocco è abilitato esclusivamente in presenza di mandrino dotato di trasduttore.

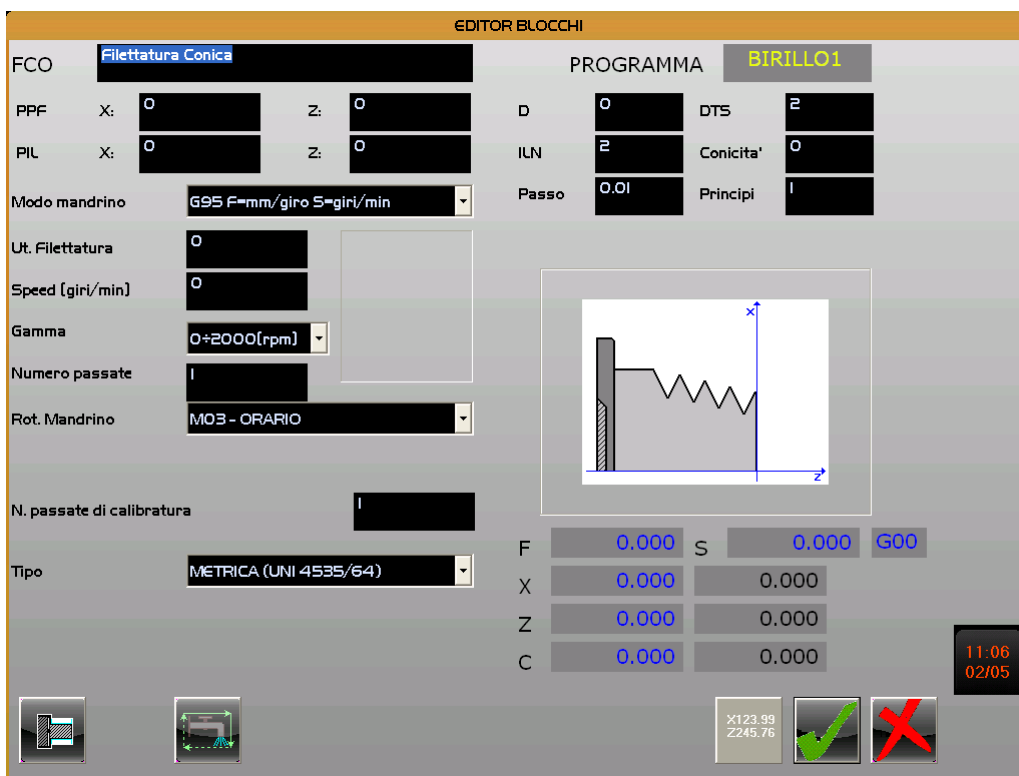


FIG. 4-17
Data Entry blocco "Filettatura Conica UNI"

Mentre si rimanda il lettore al **Paragrafo 4.2.1.6** per quanto concerne il significato dei parametri standard, comuni a tutti i blocchi di Filettatura basati su macro **G663**, si osservano i seguenti parametri specifici:

ILN Distanza lungo l'asse Z del movimento in aria necessario affinché l'asse si porti alla

velocità di avanzamento nominale sul punto iniziale della filettatura (**PIL**). Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-18**

Conicità Espressa come rapporto tra Lunghezza (**D**) e Altezza (**H**) della filettatura. Un valore negativo indica che la quota di X sarà **Crescente** dall'inizio dell'attacco, un valore positivo che sarà **Decrescente**. Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-18**

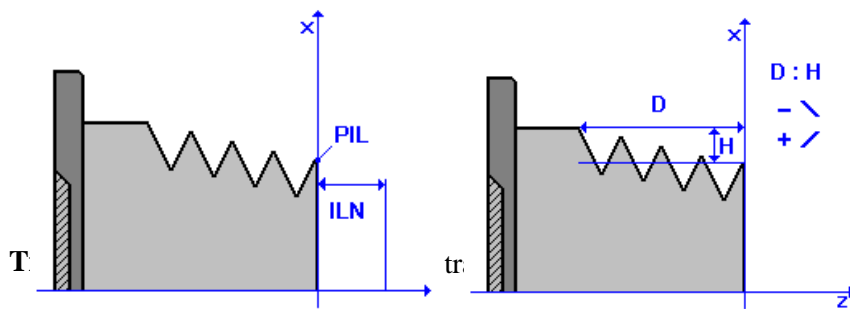


FIG.4-18
Parametri : ILN e
Conicità

il tipo di filettatura desiderata

METRICA (UNI 4535/64)
WHITWORTH (UNI 2709)
TRAPEZIA (UNI 124)
PANE QUADRO
METRICA (UNI 2706)

Le fasi di lavorazione del blocco sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Filettatura con passate successive.
- 5- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.3 Blocco “Filettatura Cilindrica Generica old style” FIL1



Questo blocco è abilitato esclusivamente in presenza di mandrino dotato di trasduttore.

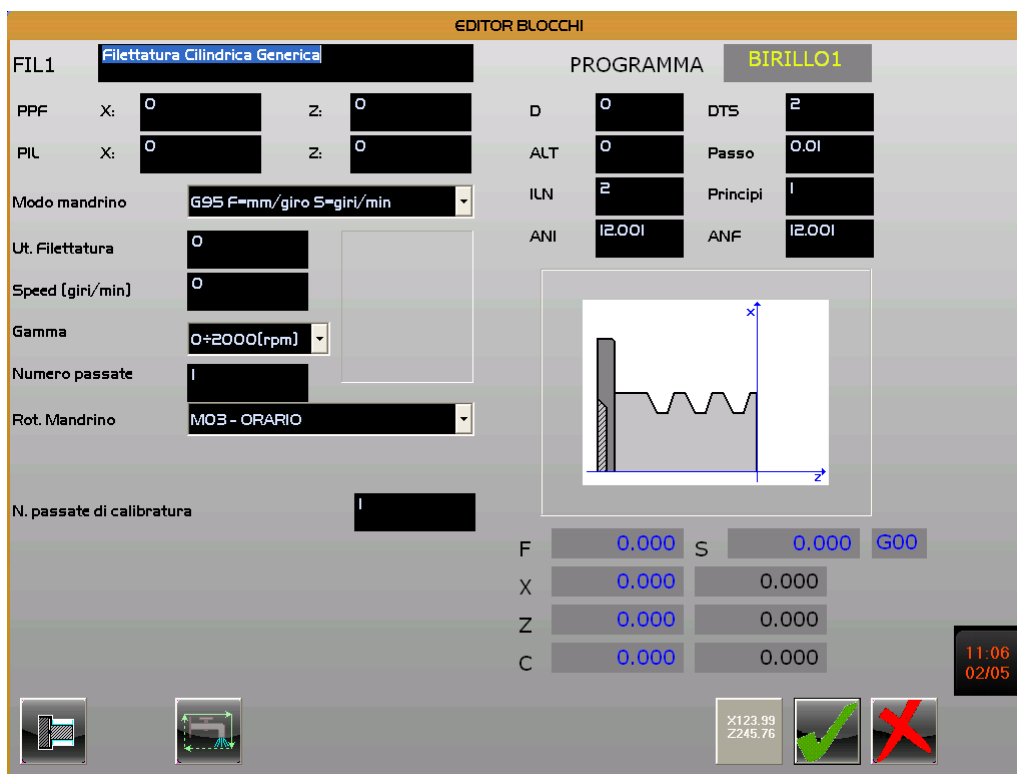


FIG. 4-19
Data Entry blocco “Filettatura Cilindrica Generica”

Mentre si rimanda il lettore al **Paragrafo 4.2.1.6** per quanto concerne il significato dei parametri standard, comuni a tutti i blocchi di filettatura basati sulla macro **G663**, si osservano i seguenti parametri specifici:

ANI **Angolo di Entrata** nella direzione di filettatura, espresso in gradi.

Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-20**

ANF **Angolo di Uscita** nella direzione di filettatura, espresso in gradi.

Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-20**

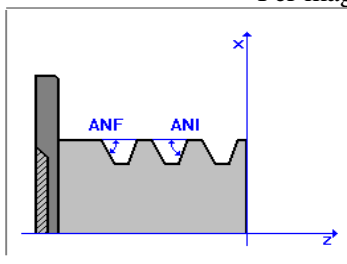


FIG.4-20 Significato dei parametri “ANI” ed “ANF”

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Filettatura con passate successive.
- 5- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.4 Blocco “Filettatura Conica Generica old style” FIL2



Questo blocco è abilitato esclusivamente in presenza di mandrino dotato di trasduttore.

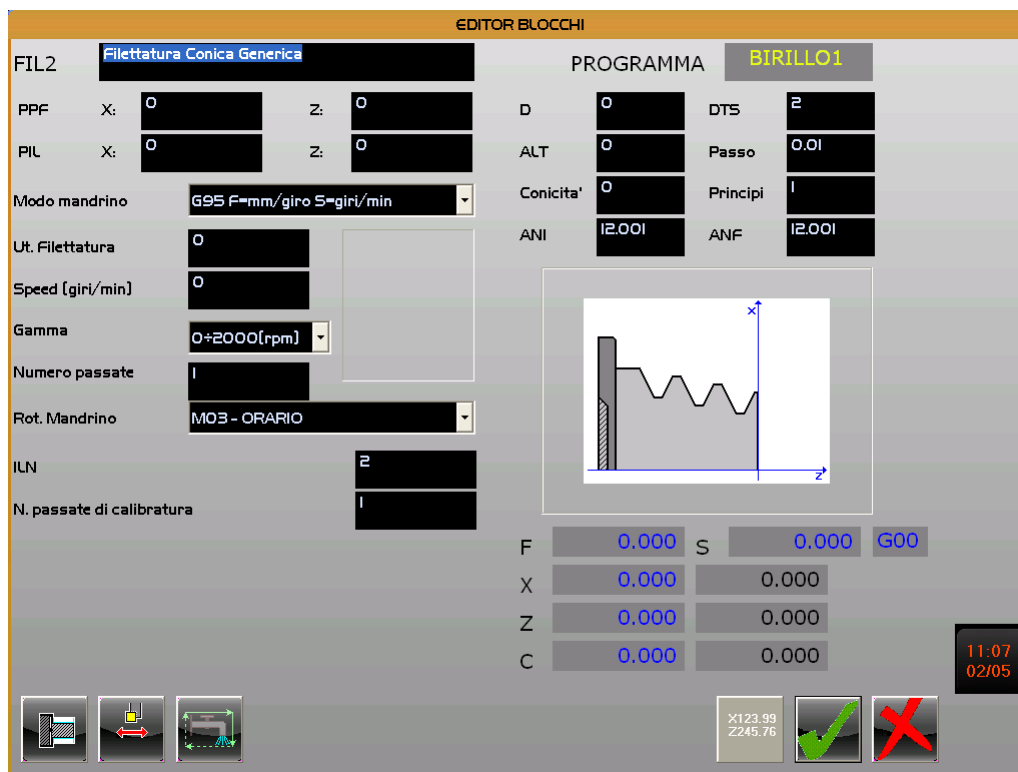


FIG. 4-21
**Data Entry blocco “Filettatura
Conica Generica”**

Mentre si rimanda il lettore al **Paragrafo 4.2.1.6** per quanto concerne il significato dei parametri standard, comuni a tutti i blocchi di Filettatura basati su macro **G663**, si osservano i seguenti parametri specifici:

- ILN** Distanza lungo l’asse Z del movimento in aria necessario affinché l’asse si porti alla velocità di avanzamento nominale sul punto iniziale della filettatura (**PIL**). Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-22**
- Conicità** Espressa come rapporto tra Lunghezza (**D**) e Altezza (**H**) della filettatura. Un valore negativo indica che la quota di X sarà **Crescente** dall’inizio dell’attacco, un valore positivo che sarà **Decrescente**. Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-18**
- ANI** **Angolo di Entrata** nella direzione di filettatura, espresso in gradi.
Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-23**

ANF Angolo di Uscita nella direzione di filettatura, espresso in gradi.

Per maggiori dettagli vedi FIG. 4-23

ALT Profondità del filetto. Da intendersi come profondità Radiale

Per maggiori dettagli vedi FIG. 4-24

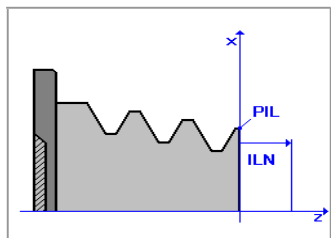


FIG. 4-22
Significato del Parametro "ILN"

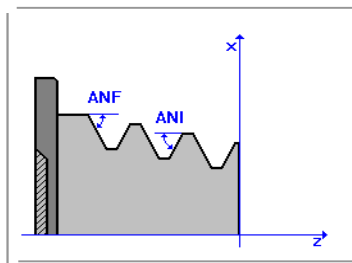


FIG. 4-23
Significato dei Parametri "ANI" ed "ANF"

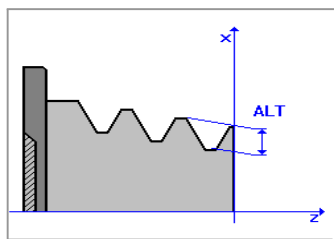


FIG. 4-24
Significato del Parametro "ALT"

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o è cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Filettatura con passate successive.
- 5- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.5 Blocco “Nuova Filettatura Cilindrica Generica” FCI1



*Questo blocco é abilitato esclusivamente in presenza di mandrino dotato di trasduttore.
Esso utilizza lla nuova macro di filettatura G662.*


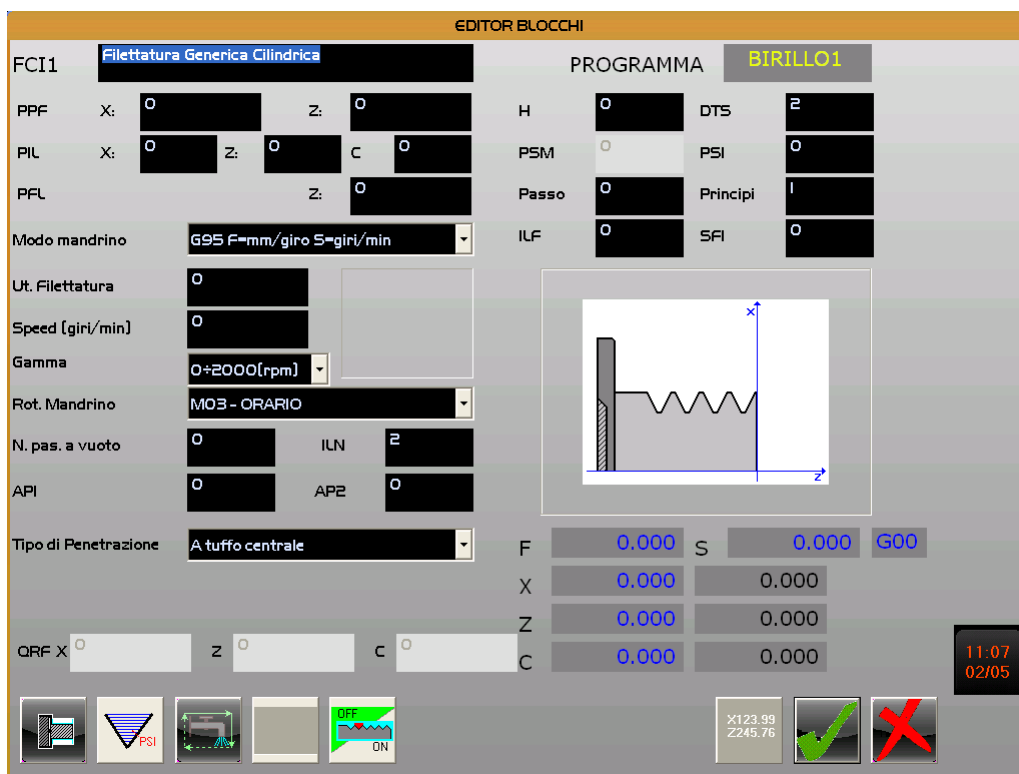


FIG.4-25
Data Entry Blocco “Nuova Filettatura Cilindrica Generica” FCI1

Per quanto concerne il significato dei parametri presenti nel data entry si rimanda il lettore alla lettura del **Paragrafo 4.2.1.7**.

La sequenza di esecuzione delle varie passate é riassunto in **FIG.4-26**. Le passate partiranno dal punto **1** per poi ritornarvi attraverso il punto **2**.

FIG.4-26
Sequenza di esecuzione delle varie passate.

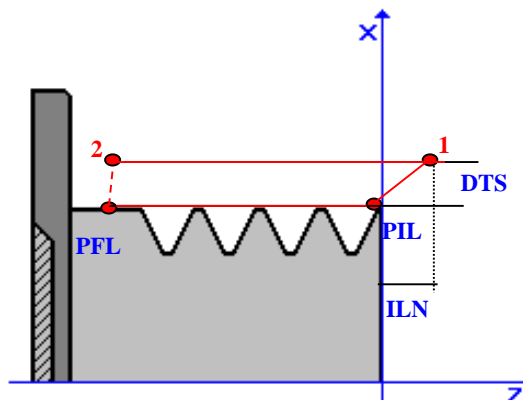

In particolare il punto **1** è ricavato tenendo conto del punto **PIL** e dei valori di **ILN** e **DTS** impostati. Il punto **2** è invece ottenuto “offsettando” il punto **PFL** della distanza di sicurezza **DTS**.

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o è cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Filettatura con passate successive partendo e ritornando sul punto **1** passando per il punto **2** (Vedi **FIG.4-26**).
- 5- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.6 Blocco “Nuova Filettatura Conica Generica” FCO1



Questo blocco è abilitato esclusivamente in presenza di mandrino dotato di trasduttore.

Esso utilizza la nuova macro di filettatura G662.

FIG.4-27

Data Entry Blocco “Nuova Filettatura Conica Generica” FCO1

Mentre si rimanda il lettore al **Paragrafo 4.2.1.7** per quanto concerne il significato dei parametri

standard, comuni a tutti i blocchi di Filettatura basati su macro **G662**, si osservano le seguenti particolarità:

PFL In questo caso deve essere obbligatoriamente introdotta anche la quota dell'asse diametrale X

PCH In questo tipo di filettature è possibile definire il passo **PCH** non solo lungo la filettatura ma anche rispetto all'asse Z. Nel primo caso il passo deve essere dichiarato negativo, nel secondo positivo.
Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-28**


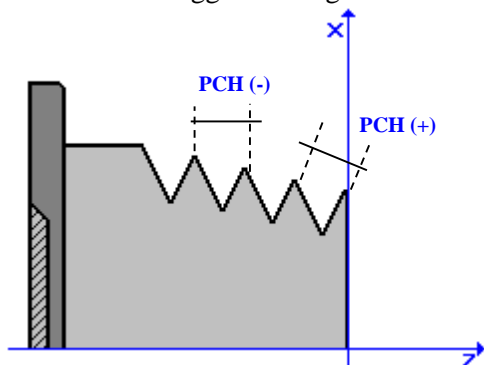


FIG.4-28
Differenti modalità di definire il passo di una Filettatura Conica

La sequenza di esecuzione delle varie passate è in questo caso riassunto in **FIG.4-29**. Le passate partiranno dal punto **1** per poi ritornarvi attraverso il punto **2**.

FIG.4-29
Sequenza di esecuzione delle varie passate.

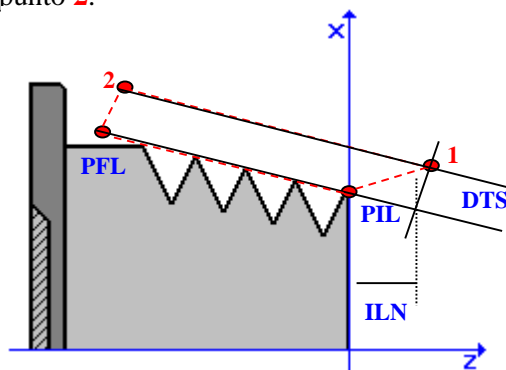

In particolare il punto **1** è ricavato tenendo conto del punto **PIL** e dei valori di **ILN** e **DTS** impostati. Il punto **2** è invece ottenuto "offsettando" il punto **PFL** della distanza di sicurezza **DTS**.

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o è cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Filettatura con passate successive partendo e ritornando sul punto **1**, passando per il punto **2** (Vedi **FIG.4-26**).

5- Ritorno in rapido sul punto PPF.

4.2.2.7 Blocco “Filettatura Frontale Generica” FFR



*Questo blocco é abilitato esclusivamente in presenza di mandrino dotato di trasduttore.
Esso utilizza la nuova macro di filettatura G662.*

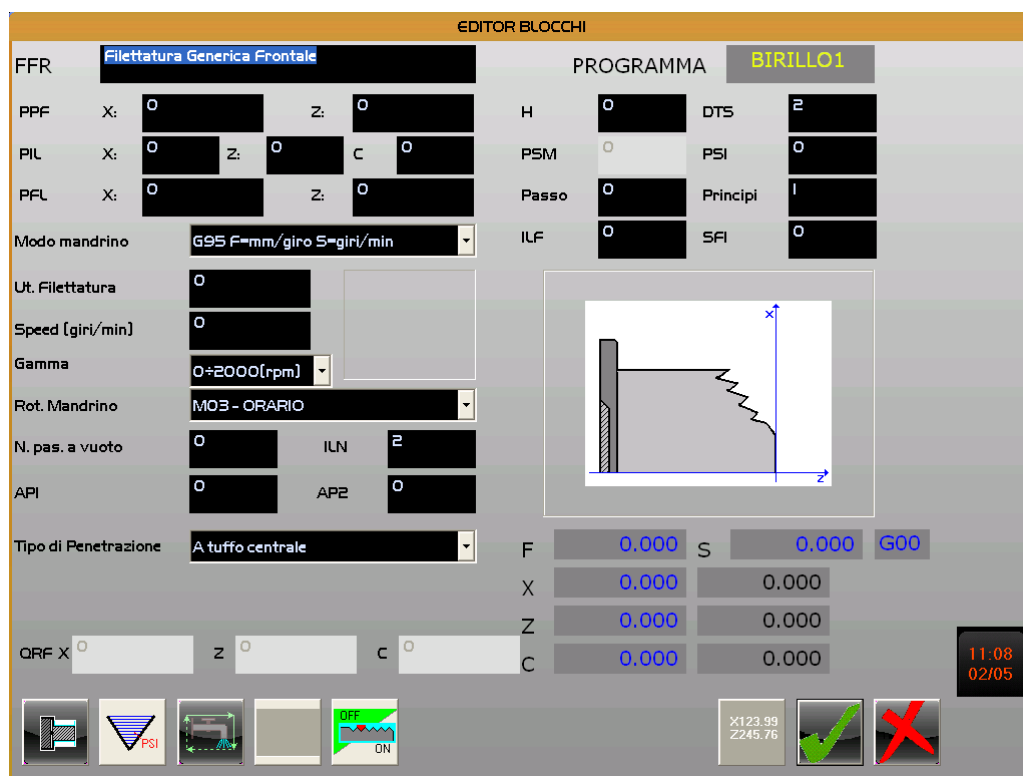


FIG.4-30
Data Entry Blocco “Filettatura Frontale Generica” FFR

Mentre si rimanda il lettore al **Paragrafo 4.2.1.7** per quanto concerne il significato dei parametri standard, comuni a tutti i blocchi di Filettatura basati su macro **G662**, si osservano le seguenti particolarità:

- PFL** In questo caso deve essere obbligatoriamente introdotta la quota di entrambi gli assi
- PCH** In questo tipo di filettature, come peraltro in quelle coniche, è possibile definire il passo **PCH** non solo lungo la filettatura ma anche rispetto all'asse **X**. Nel primo caso il passo deve essere dichiarato negativo, nel secondo positivo.
- Per maggiori dettagli vedi **FIG. 4-31**

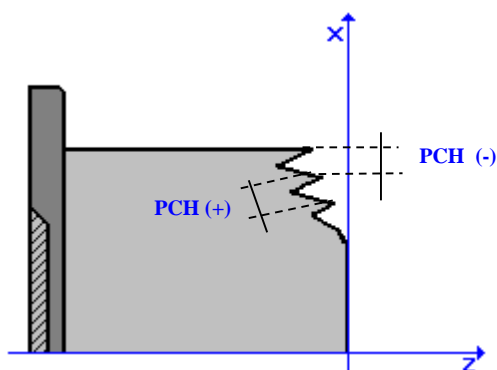


FIG.4-31
Differenti modalità di definire
il passo di una Filettatura
Frontale

La sequenza di esecuzione delle varie passate è in questo caso riassunto in **FIG.4-32**. Le passate partiranno dal punto **1** per poi ritornarvi, attraverso il punto **2**.

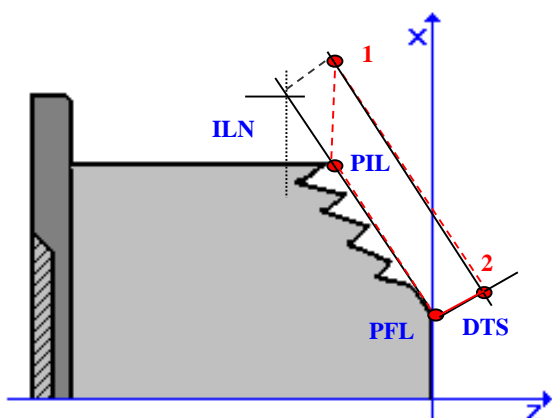


FIG.4-32
Sequenza di esecuzione delle varie
passate.

In particolare il punto **1** è ricavato tenendo conto del punto **PIL** e dei valori di **ILN** e **DTS** impostati. Il punto **2** è invece ottenuto “offsettando” il punto **PFL** della distanza di sicurezza **DTS**.

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o è cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Filettatura con passate successive partendo e ritornando sul punto **1**, passando per il punto **2** (Vedi **FIG.4-26**).
- 5- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.8 Blocco “Tornitura Cilindrica” / “Sfacciatura” TCI



Il Data Entry associato a queste due Lavorazioni è unico (Vedi FIG.4-32).

Esso è infatti automaticamente differenziato in base al senso di lavorazione definito attraverso il tasto [F2].

Si riferirà infatti a una “Sfacciatura” selezionando la lavorazione in senso Radiale.

Si riferirà invece ad una “Tornitura Cilindrica” selezionando il senso di lavorazione Longitudinale.

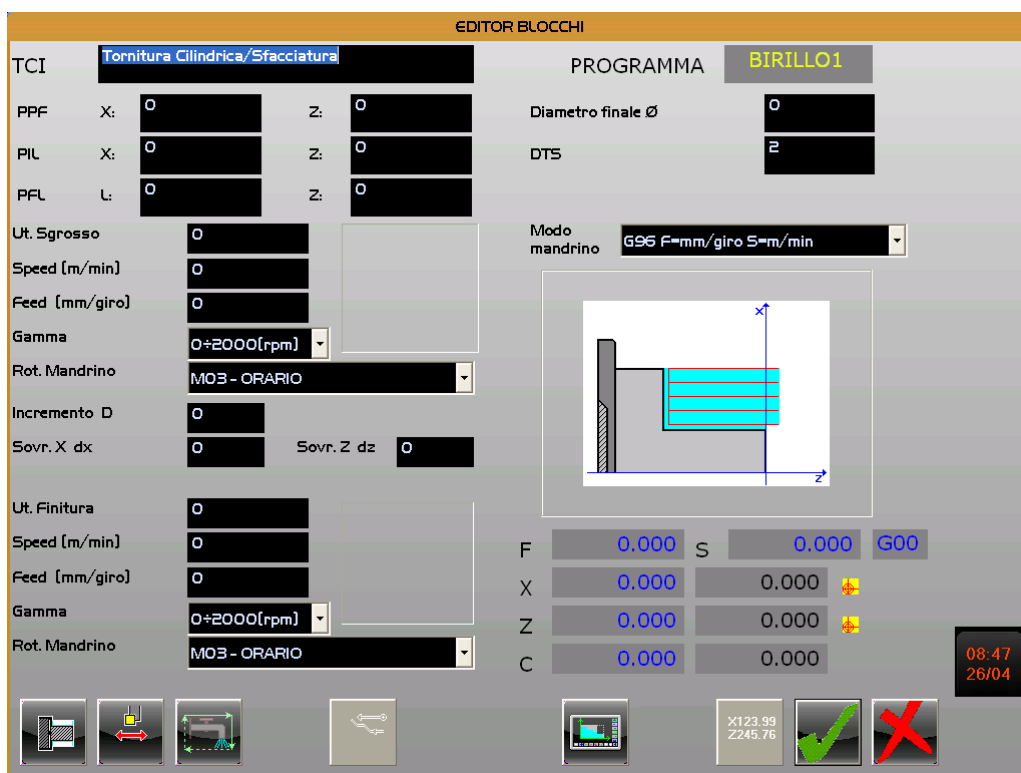


FIG. 4-32 Data Entry Blocco “Tornitura Cilindrica”/Sfacciatura

Si osservano comunque i seguenti parametri specifici:

- PFL** Coordinate punto Finale.
In questo caso, oltre che come quota finale lungo Z, può essere definita in modo incrementale come lunghezza **L** (con segno). Il SW CAMTORNI accetterà il primo parametro introdotto provvedendo automaticamente al ricalcolo del Secondo
- Diametro Finale** Diametro del pezzo finito.



Nota: In Sgrossatura, non potendo essere selezionati utensili con quadranti neutri (5, 6, 7 e 8), il senso di lavorazione sarà di conseguenza automaticamente definito da **CAMTORNI** in modo da essere congruente con l'orientamento dell'utensile selezionato.

Le fasi di lavorazione di questo blocco sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o è stato effettuato un cambio utensile.
- 3- Posizionamento in rapido su **PPF**.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate di successive, fino ad una distanza dal diametro finale pari al sovrametallo impostato. L'ampiezza dell'incremento impostato viene ricalcolato affinché tutte le passate siano uguali. Il passo reale sarà pertanto uguale o minore di quello definito nel campo **Incremento**.
- 5- Cambio utensile per finitura se richiesto (si noti che in alternativa può essere programmata la sola Finitura).
- 6- Finitura se richiesta.
- 7- Ritorno in rapido su **PPF**.

4.2.2.9 Blocco “Smusso (Spigolo e Diametro Finale)” SMU



EDITOR BLOCCHI

SMU	Smusso		PROGRAMMA	BIRILLO1
PPF	X: 0	Z: 0	DPAT	0
PAT	X: 0	Z: 0	DTS	2
Ut. Sgrosso	0		Modo mandrino	G96 F=mm/giro S=m/min
Speed (m/min)	0			
Feed (mm/giro)	0			
Gamma	0+2000[rpm]			
Rot. Mandrino	MO3 - ORARIO			
Incremento D	0			
Sovr. X dx	0	Sovr. Z dz	0	
Ut. Finitura	0			
Speed (m/min)	0			
Feed (mm/giro)	0			
Gamma	0+2000[rpm]			
Rot. Mandrino	MO3 - ORARIO			

F	0.000	S	0.000	G00
X	0.000		0.000	
Z	0.000		0.000	
C	0.000		0.000	

08:47
26/04

X123.99
Z245.76

FIG. 4-33 Data Entry blocco “Smusso”

Si osservano i seguenti parametri specifici:

- PAT** Coordinate dello spigolo su cui si intende applicare lo smusso.
DPAT Ampiezza dello smusso caratterizzata da segno - o + in base alla posizione relativa rispetto al punto PAT (Spigolo)

Nota: In Sgrossatura, non potendo essere selezionati utensili con quadranti neutri (5, 6, 7 e 8), il senso di lavorazione sarà di conseguenza automaticamente definito da CAMTORNI in modo da essere congruente con l'orientamento dell'utensile selezionato.

Le fasi di lavorazione di questo blocco sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido su PPF.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad un distanza dal diametro finale pari al sovrametallo di finitura. Viene calcolato il passo reale affinché tutte le passate siano uguali. Il passo calcolato sarà pertanto uguale o minore di quello definito nel parametro **Incremento**.

5- Cambio utensile per finitura se richiesto (si osservi che è possibile selezionare anche un blocco caratterizzato dalla sola operazione di Finitura).

6- Finitura se richiesta.

7- Ritorno in rapido su PPF.

4.2.2.10 Blocco “Raccordo (Spigolo e Raggio)” RAC

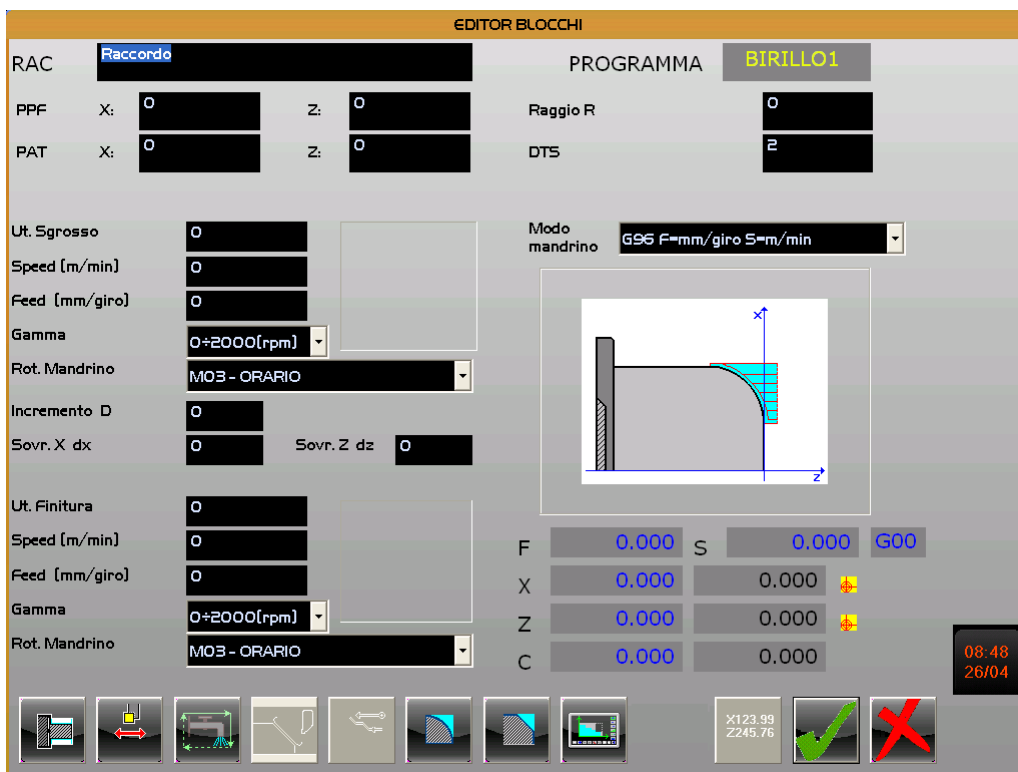


FIG. 4-34 Data Entry blocco “Raccordo”

Si osservano i seguenti parametri specifici:

- Raggio** Raggio del raccordo.
- PAT** Coordinate dello spigolo su cui si intende applicare il raccordo.

In questo blocco il tasto [F7] consente di definire l'effettivo orientamento del Raccordo che può dunque essere “ribaltato” rispetto a quanto mostrato dal disegno. Considerando infatti il grande numero di rappresentazioni grafiche necessarie per coprire tutte le combinazioni esistenti alcune non sono disponibili in forma esplicita.

Tale tasto assume dunque uno tra i seguenti aspetti in base al fatto che la lavorazione sia **Interna/Esterna**.



Nel caso di lavorazione **Esterna**.



Nel caso di lavorazione **Interna**.



Il tasto [F6], consente invece di definire se Raccordo é di tipo **Concavo** o **Convesso**.



Raccordo Concavo



Raccordo Convesso

Nota:

In Sgrossatura, non potendo essere selezionati utensili con quadranti neutri (5, 6, 7 e 8), il senso di lavorazione sarà di conseguenza automaticamente definito da **CAMTORNI** in modo da essere congruente con l'orientamento dell'utensile selezionato.

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se l'utensile è stato cambiato.
- 3- Posizionamento in rapido su punto **PPF**.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad una distanza dal diametro finale pari al sovrametallo di finitura. Viene calcolato il passo reale affinché tutte le passate siano uguali. Il passo calcolato sarà pertanto uguale o minore di quello definito nel parametro **Incremento**.
- 5- Cambio utensile per finitura, se richiesto.
- 6- Finitura se richiesta (si osservi che è possibile selezionare anche un blocco caratterizzato da una sola operazione di Finitura).
- 7- Ritorno in rapido su punto **PPF**.

4.2.2.11 Blocco “Stringa ISO” ISO



FIG. 4-35 Data Entry blocco “Stringa ISO”

Questo blocco, nella sua semplicità, risulta estremamente potente. Esso infatti consente di creare dei nuovi blocchi funzionali in cui inserire da una semplice **Stringa di comando ISO** a un **Sottoprogramma ECS**. Una struttura quest'ultima, dove è dunque possibile definire delle operazioni anche molto complesse sfruttando le sofisticate Macro disponibili nell'ambiente CNC standard e gli aiuti ivi esistenti per facilitarne la definizione.

Qualora si desideri introdurre una stringa di comando è sufficiente posizionarsi nel campo “**Comando ISO**” e semplicemente digitare la stringa o selezionarla tra quelle presenti in una lista predefinita. In quest'ultimo caso per accedere alla lista è sufficiente premere il tasto [↓].

Nota:

Il contenuto della lista, all'interno della quale selezionare il comando, è ripreso dal file “**COMISO.TAR**” contenuto nella directory del CNC **C:\ECS.CNC\TAR**.

Qualora invece si intenda inserire un sottoprogramma sarà sufficiente “taggare” la check box “**Subroutine**” e posizionarsi nel campo “**Nome della Subroutine**” digitandolo direttamente o scegliendolo tra quelli già definiti (come al solito premendo il tasto [↓]).

Si ricorda che il termine **Subroutine** sta per **Sottoprogramma** ovvero una sequenza di istruzioni **LIP** chiusa dall'istruzione <RET>.

I File Sottoprogramma dovranno avere (saranno creati) con estensione fissa **.SRI**.

I sottoprogrammi selezionabili saranno localizzati nella directory specificatamente configurata (vedi per dettagli **Paragrafo 2.1.6**).

Una volta inserito o selezionato il nome del Sottoprogramma questi potrà essere visionato / modificato tramite l'**Editor ECS** direttamente richiamabile con il tasto [F7]



Indipendentemente dal fatto che si sia inserita una **Stringa** od un **Sottoprogramma**, sarà poi possibile indicare al **SW CAMTORN** se si desidera o meno ripristinare , dopo l'esecuzione del blocco, le condizioni iniziali di macchina senza tener conto di quelle memorizzate all'uscita del blocco precedente .

CAMTORN infatti normalmente, per ottimizzare la lavorazione, tiene conto , in fase di avvio esecuzione di un nuovo blocco, delle condizioni (Senso di rotazione mandrino, attivazione refrigerante ecc) lasciate da quello precedente. Per cui non ripristina inutilmente condizioni già pre-esistenti.

Dopo un Blocco “**ISO**” egli, non entrando nel merito del codice così inserito, non può però sapere come esso abbia modificato lo “stato macchina”. Per cui in pratica, una volta conclusa la sua esecuzione, deve decidere se utilizzare le condizioni del blocco precedente o resettare il tutto per riportarsi alle condizioni iniziali (Mandrino Fermo, refrigerante OFF, utensile diverso da quello necessario ecc.)

La condizione di default è “**Ripristina Condizioni Iniziali**”.

4.2.2.12 Blocco “Svuotatura Gola Generica” SVG

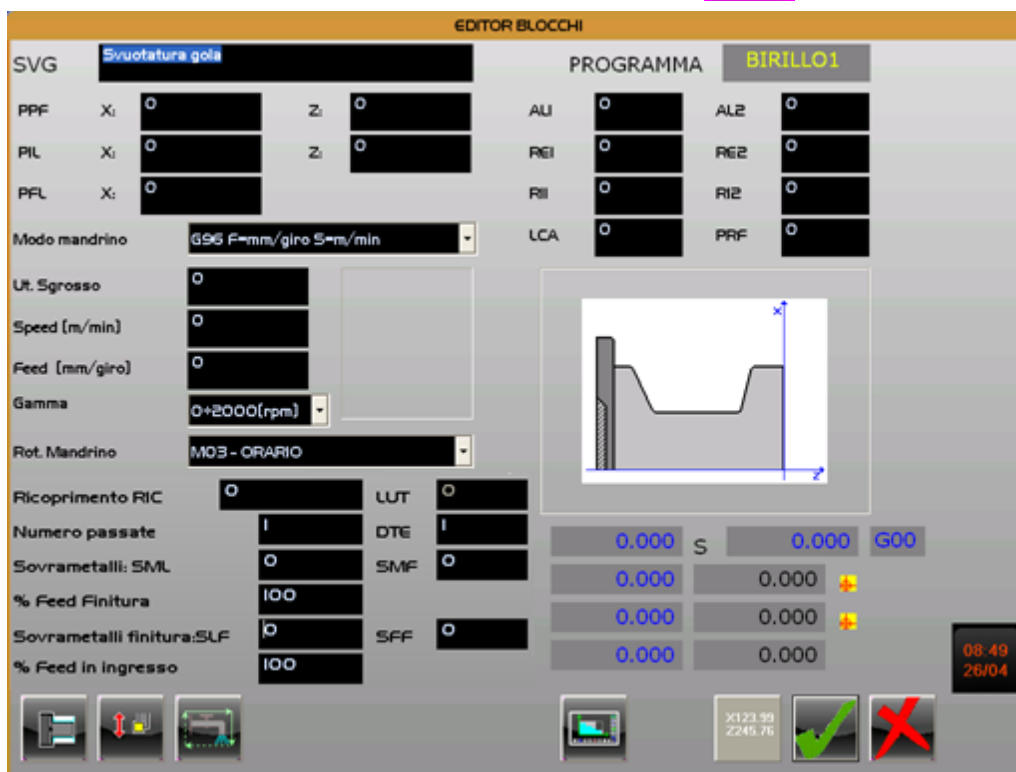


FIG. 4-36 Data Entry blocco “Svuotatura Gola Generica”

Nel Data Entry si notano i seguenti parametri specifici:

- AN1** Angolo in gradi del lato 1 della gola. Per le gole diametrali è il lato dalla parte Z+, per quelle frontali e' il lato dalla parte X+.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-37**
- AN2** Angolo in gradi del lato 2 della gola. Per le gole diametrali è il lato dalla parte Z-, per quelle frontali e' il lato dalla parte X-.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-38**
- RE1** Raggio se valore positivo, Smusso se valore negativo sul lato 1 esterno gola.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-37**
- RE2** Raggio se valore positivo, Smusso se valore negativo sul lato 2 esterno gola.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-38**
- RI1** Raggio se valore positivo, Smusso se valore negativo sul lato 1 interno gola.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-37**
- RI2** Raggio se valore positivo, Smusso se valore negativo sul lato 2 interno gola.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-38**
- LCA** Larghezza della cava misurata sul fondo.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-39**
- PRF** Profondità della gola.
Per dettagli Vedi **FIG. 4-40**

LUT	Larghezza utensile. Questo dato non è modificabile (è infatti visualizzata la larghezza dell'utensile selezionato)
KFD	Coefficiente moltiplicativo della velocità di avanzamento programmata Impostando 1 non si avrà cambiamento di velocità, impostando un valore compreso tra 0 e 1 si avrà una velocità di avanzamento ridotta nel corso della finitura (rispetto a quella della sgrossatura).
SML	Sovrametallo lasciato sui fianchi al termine della sgrossatura. Per dettagli vedi FIG. 4-41
SMF	Sovrametallo lasciato sul fondo al termine della sgrossatura. Per dettagli vedi FIG.4-41
RIC	Ricoprimento minimo imposto tra passate contigue in sgrossatura. Per dettagli Vedi FIG. 4-42
DTE	Distanza sicurezza terrazzamenti. Per dettagli Vedi FIG. 4-43
SLF	Sovrametallo lasciato sui fianchi al termine della finitura. Per dettagli Vedi FIG. 4-44
SFF	Sovrametallo lasciato sul fondo al termine della finitura. Per dettagli Vedi FIG. 4-44
KFI	Coefficiente moltiplicativo della velocità di avanzamento programmata. Impostando 1 non si avrà cambiamento di velocità, impostando un valore compreso tra 0 e 1 si avrà una velocità di avanzamento ridotta nel primo incremento di profondità di ogni terrazzamento.

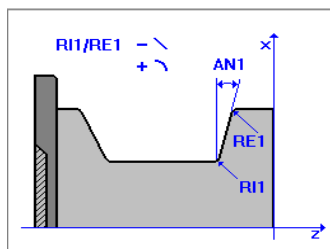


FIG. 4-37
Significato dei Parametri "AN1", "RE1" ed "RI1"

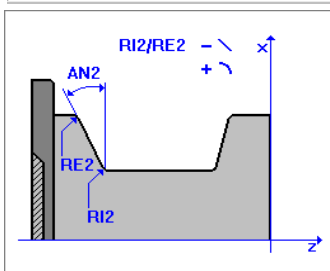


FIG. 4-38
Significato dei Parametri "AN2", "RE2" ed "RI2"

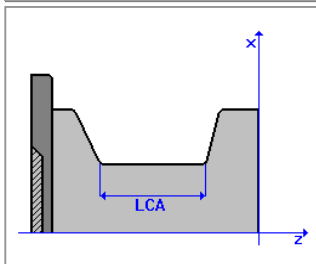


FIG. 4-39
Significato del Parametro "LCA"

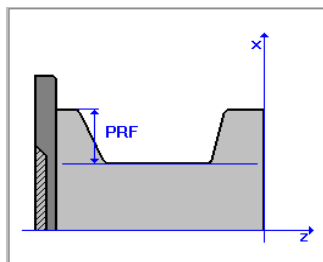


FIG. 4-40
Significato del Parametro “PRF”

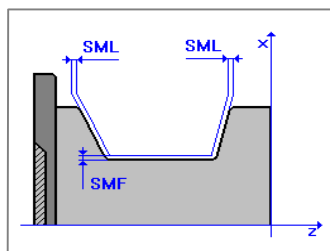


FIG.4-41
Significato dei Parametri “SML” ed “SMF”

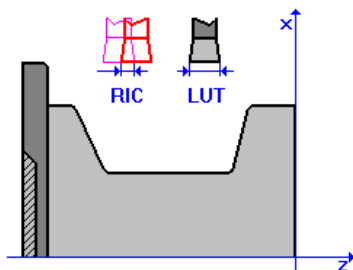


FIG. 4-42
Significato dei Parametri “RIC” e “LUT”

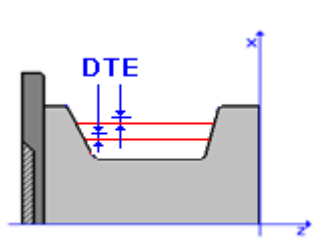


FIG. 4-43
Significato del Parametro “DTE”

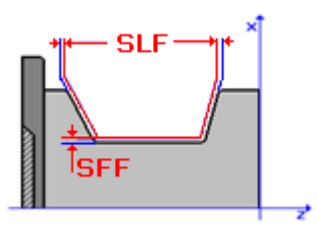


FIG. 4-44
Significato dei parametri “SLF” “SFF”

Nota inerente la definizione dell'utensile:

Il SW **CAMTORNI** limiterà , in fase di selezione utensile, la scelta ai soli utensili tipo **“Troncatore”**.

Le fasi di lavorazione di questo blocco sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o è stato cambiato l'utensile
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad un distanza dal diametro finale e dai bordi laterali della gola pari ai sovrametalli di finitura impostati.
- 5- Finitura utilizzando lo stesso utensile definito per la sgrossatura
- 6- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.13 Blocco “Svuotatura Gole Simmetriche” SVGS

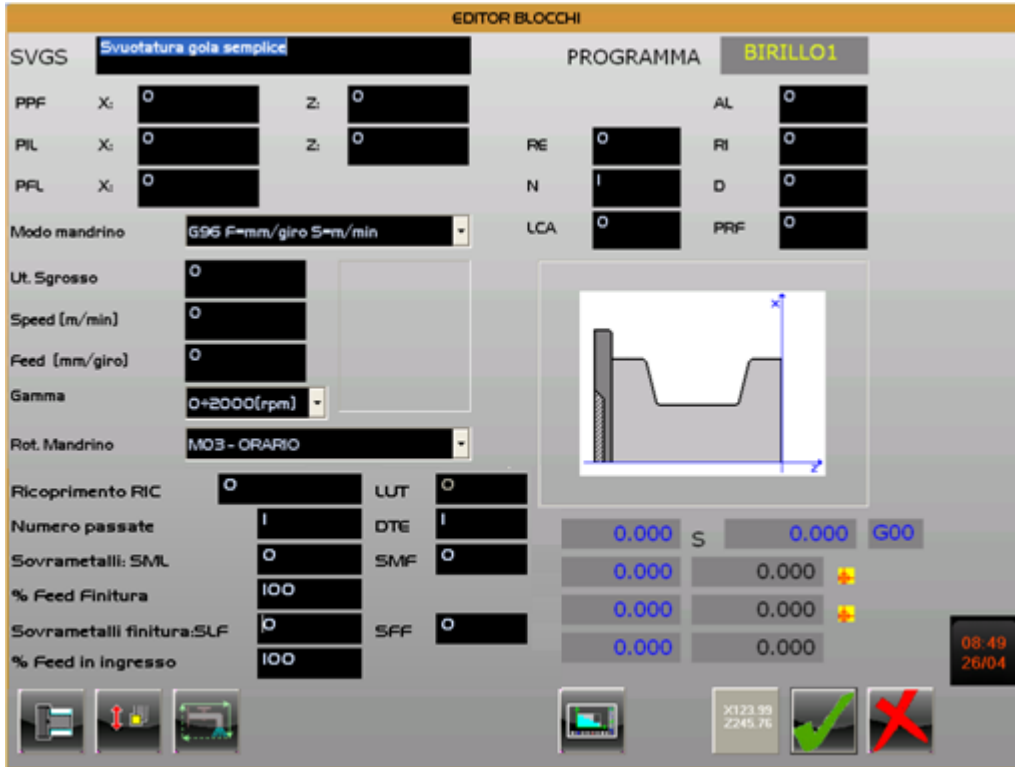


FIG.4-43 Data Entry blocco “Svuotatura Gole Simmetriche”

Il significato dei parametri:

LCA, PRF, FKD, LUT, RIC, SML, SMF, DTE, SLF, SFF e **KFI** è esattamente lo stesso già attribuito agli omonimi parametri del blocco **SVG** a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Essendo le gole in questione simmetriche sarà inoltre:

$$RE1 = RE2 = RE, RI1 = RI2 = RI \text{ e } AN1 = AN2 = AN$$

N assumerà invece il significato di numero di gole da eseguire mentre **D** la distanza (con segno) tra il centro di 2 gole contigue.

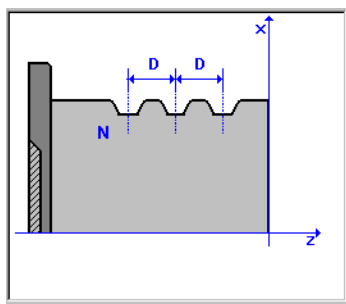


FIG.4-44
Significato dei Parametri “D” ed “N”

Nota inerente la definizione dell'utensile:

Il SW **CAMTORNI** limiterà, in fase di selezione utensile, la scelta ai soli utensili tipo “**Troncatore**”.

Le fasi di lavorazione di questo blocco sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o è stato cambiato l'utensile
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad una distanza dal diametro finale e dai bordi laterali della gola pari ai sovrametalli di finitura impostati.
- 5- Finitura utilizzando lo stesso utensile definito per la sgrossatura
- 6- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.14 Blocco “Sgrossatura Profilo Generico” SGP



FIG. 4-45 Data Entry Blocco “Sgrossatura Profilo Generico”

Nel Data Entry si osservano i seguenti parametri specifici:

- PIL** Coordinate assolute del punto iniziale
- Profilo finito** Usare i tasti [↓] per aprire la lista dei file selezionabili e quindi il tasto [Enter] per selezionare il **Profilo Finito** desiderato tra quelli esistenti nella directory “target” configurata (per default C:\ECS\CNC\LAV).
- Offset Grezzo** Consente di definire il grezzo come offset del Profilo Finito precedentemente selezionato impostandone l’entità in mm.
- Profilo grezzo** Usare i tasti [↓] per aprire la lista dei file selezionabili e quindi il tasto [Enter] per selezionare il **Profilo Grezzo** desiderato tra quelli esistenti nella directory “target” configurata (per default C:\ECS\CNC\LAV).
Ovviamente la selezione è mutuamente esclusiva con la precedente.
Per impostare un caso grezzo cilindrico è sufficiente non selezionare nessuna delle 2 precedenti scelte. In tal caso, al grezzo saranno infatti assegnate le dimensioni definite in fase di “apertura del Programma” (Vedi FIG.4-4)
- % Feed zone d’ombra** Esprime, in percentuale della Feed programmata, il coefficiente di riduzione da applicare nella lavorazione delle zone d’ombra. Sono accettati valori compresi tra 1 e 100. Come default si propone 100 (nessuna riduzione)

Modalità esecuzione	Trattasi di List box che consente di definire come si intende eseguire la Sgrossatura:
Sgrossatura	<p>Ciclo con stacco a 45 gradi. L'utensile a ogni passata stacca a 45° lasciando la relativa impronta .</p> <p>Ciclo con stacco a 45 gradi e passata di semifinitura. L'utensile a ogni passata stacca a 45° lasciando impronta, ma alla fine viene eseguita una passata che rimuove tutte le impronte.</p> <p>Ciclo con pulizia dell'impronta utensile. L'utensile a ogni passata rimuove l'impronta che ha lasciato nello stacco.</p>

Note relative alla gestione dei profili (grezzo e finito):




Allorché il “focus” è sui campi “**Profilo Finito**” o “**Profilo Grezzo**” il tasto [F6] risulta abilitato . Esso consente, lanciando in esecuzione il modulo **PROFICAD** (per dettagli vedi **Capitolo 3**) sia di modificare un profilo esistente che di crearne uno totalmente nuovo.

- Desiderando creare un nuovo profilo basterà dunque posizionarsi sul relativo campo, digitare il nome che si intende ad esso assegnare, e premere il tasto [F6].
- Qualora si desideri invece apportare modifiche ad un profilo già esistente, sarà sufficiente selezionarlo e quindi premere il tasto [F6].

Per agevolare l'utilizzatore il **SW PROFICAD** mostrerà, oltre al sistema cartesiano di riferimento anche l'area limite associata al grezzo definito.

Si ricorda infatti che, per un corretto funzionamento della macro di sgrossatura, è necessario fare in modo che sia il profilo “Grezzo” che quello “Finito” partano e terminino sulla “Sagoma limite” del grezzo dichiarato.

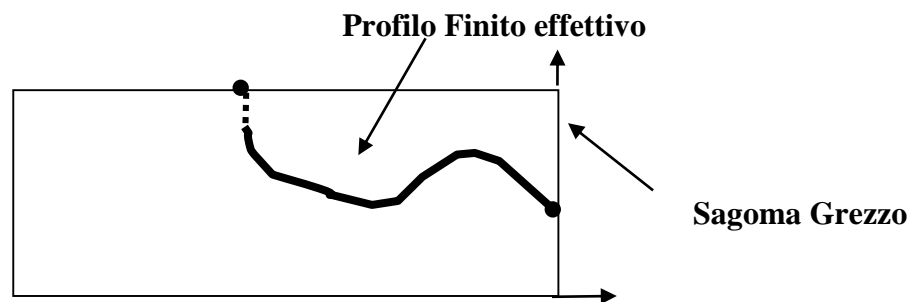

..... Porzione di Profilo aggiunto per rispettare la regola sopra enunciata

Tale operazione risulta molto semplificata se si utilizza lo strumento **PROFICAD** che appunto evidenzia, insieme al profilo programmato, le dimensioni del grezzo dichiarato.

Il Profilo Finito non deve infatti mai iniziare e terminare sulla stessa quota di X. L'applicazione CAMTORNI utilizza infatti i punti Iniziali e Finali del profilo per stabilire il verso di lavorazione e attuare tutta una serie di controlli , in particolare sulle coordinate del punto iniziale PIL impostato.

Per quanto concerne le regole da rispettare nella scelta degli utensili di Sgrossatura e di Finitura e di relativi sensi di lavorazione fare riferimento a quanto specificato ai **Paragrafi 4.2.1.3** (Ut. Sgrossatura) e **4.2.1.4** (Ut. Finitura).

In presenza di dati associati a una precedente simulazione il tasto [F7] assume il seguente aspetto:



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui sia la fase di Sgrossatura che quella di Finitura sono terminate senza residui



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui sia la fase di Sgrossatura che quella di Finitura hanno lasciato residui



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui la fase di Finitura ha lasciato residui



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui la fase di Sgrossatura ha lasciato residui

In presenza di tali dati il Data Entry è di fatto bloccato essendo possibile modificare solo:

- La **Descrizione del blocco**;
- Le coordinate del punto **PPF**;
- La **riduzione % della Feed** da applicare nelle zone d'ombra;
- L'attivazione o meno dell'**erogazione del refrigerante** durante la lavorazione;
- La **Feed** e la **Speed** degli utensili
- La modalità di lavorazione (**G94 / G95 / G96**).
- Il senso di lavorazione in Finitura (tramite il tasto [F5])

Per poter accedere in modifica a tutti i campi è quindi necessario cancellare i dati precedentemente memorizzati premendo il tasto [F7] e rispondendo affermativamente alle richieste che tale operazione attiva.

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato attuato un cambio utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad una distanza dal diametro finale pari al sovrametallo impostato o all'esaurimento del materiale rimovibile senza tallonamento.

- 5- Cambio utensile per rimozione eventuali residui .
- 6- Rimozione dei residui con utensile e criteri tecnologici specificatamente indicati in fase di Simulazione.
- 7- Ripetizione dell'operazione di cui ai punti 5-6 sino alla completa rimozione di tutti i residui.
- 8- Cambio Utensile per finitura se richiesta.
- 9- Finitura.
- 10- Cambio utensile per eventuale ripresa dei residui in finitura se presenti
- 11- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.15 Blocco “Posizionamento in rapido” POS



Il Blocco in oggetto consente di programmare un posizionamento in rapido degli assi X e Z su una determinata posizione definendone anche la modalità di esecuzione.

Il Data Entry associato è illustrato in **FIG. 4-46**.


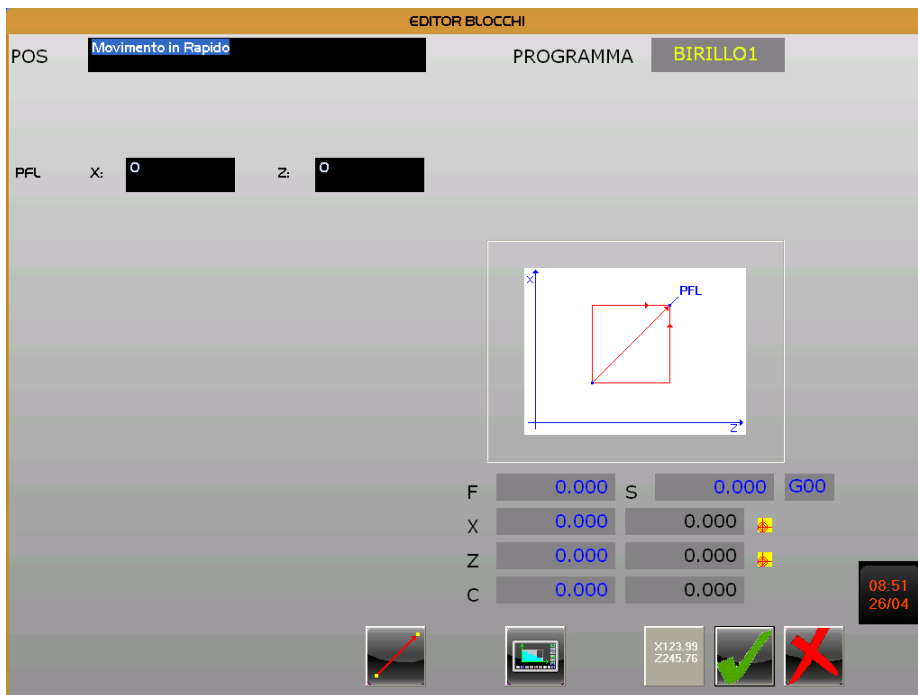


FIG. 4-46
Data Entry Blocco “Posizionamento in Rapido”

Il Data Entry richiede la compilazione, in aggiunta all’eventuale commento, del parametro:

PFL Coordinate di X e di Z del **Punto di fine movimento**. In questo caso è possibile:
Introduzione direttamente la quota tramite la tastiera
Impostando come tale le posizioni correnti di X e Z, premendo il tasto **[F10]**.

 Tramite il tasto **[F6]** è inoltre possibile definire la modalità con cui si intende venga eseguito il movimento stesso. L’icona che di volta in volta viene associata al tasto **[F6]** è di fatto “auto-esplicativa”:



Muovendo sulla posizione finale interpolando X e Z.

Muovendo prima X e quindi Z.

Muovendo prima Z e quindi X

Portandosi prima sull’asse del pezzo e quindi muovendo successivamente Z ed X.

4.2.2.16 Blocco “Tornitura Conica (Angolo, Spigolo e Diametro Finale)” TCO1



EDITOR BLOCCHI

TCO1 **Tornitura Conica** PROGRAMMA **BIRILLO1**

PPF X: 0 Z: 0 Diametro finale Ø 0

PAT X: 0 Z: 0 DTS 2

Angolo (alfa) 0

Ut. Sgrosso 0

Speed [m/min] 0

Feed [mm/giro] 0

Gamma 0±2000(rpm)

Rot. Mandrino MO3 - ORARIO

Incremento D 0

Sovr. X dx 0 Sovr. Z dz 0

Ut. Finitura 0

Speed [m/min] 0

Feed [mm/giro] 0

Gamma 0±2000(rpm)

Rot. Mandrino MO3 - ORARIO

Modo mandrino G96 F=mm/giro S=m/min

F 0.000 S 0.000 G00

X 0.000 0.000

Z 0.000 0.000

C 0.000 0.000

08:51
26/04

X123.99
Z245.76

FIG. 4-47

Data Entry Blocco “Tornitura Conica” Dati Angolo, Spigolo e Diametro Finale

in questo caso si osservano i seguenti parametri specifici.

- PAT** Coordinate dello spigolo.
- Angolo Inclinaz.** E' l'inclinazione della superficie lavorata in gradi, definita come angolo rispetto alla retta parallela a Z e passante per il punto **PAT**.
- Diametro Finale** Diametro del pezzo finito.

In questo blocco il tasto [F7] consente di definire l'effettivo orientamento del Raccordo che può dunque essere “ribaltato” rispetto a quanto mostrato dal disegno. Considerando infatti il grande numero di rappresentazioni grafiche necessarie per coprire tutte le combinazioni esistenti alcune non sono disponibili in forma esplicita.

Tale tasto assume dunque uno tra i seguenti aspetti in base al fatto che la lavorazione sia **Interna/Esterna**.



Nel caso di lavorazione **Esterna**.



Nel caso di lavorazione **Interna**.

Nota:

In Sgrossatura, non potendo essere selezionati utensili con quadranti neutri (5, 6, 7 e 8), il senso di lavorazione sarà di conseguenza automaticamente definito da CAMTORN in modo da essere congruente con l'orientamento dell'utensile selezionato.

Le fasi di lavorazione di questo blocco sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato cambiato l'utensile
- 3- Posizionamento in rapido su PPF.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad un distanza dal diametro finale pari al sovrametallo impostato. Viene calcolato il passo reale affinché tutte le passate siano uguali. Il passo calcolato sarà pertanto uguale o minore di quello definito nel parametro **Incremento**.
- 5- Cambio utensile per finitura se richiesto (si noti che in alternativa può essere programmata la sola Finitura).
- 6- Finitura se richiesta.
- 7- Ritorno in rapido su PPF.

4.2.2.17 Blocco “Tornitura Conica (Punti Inizio e Fine)” TCO2

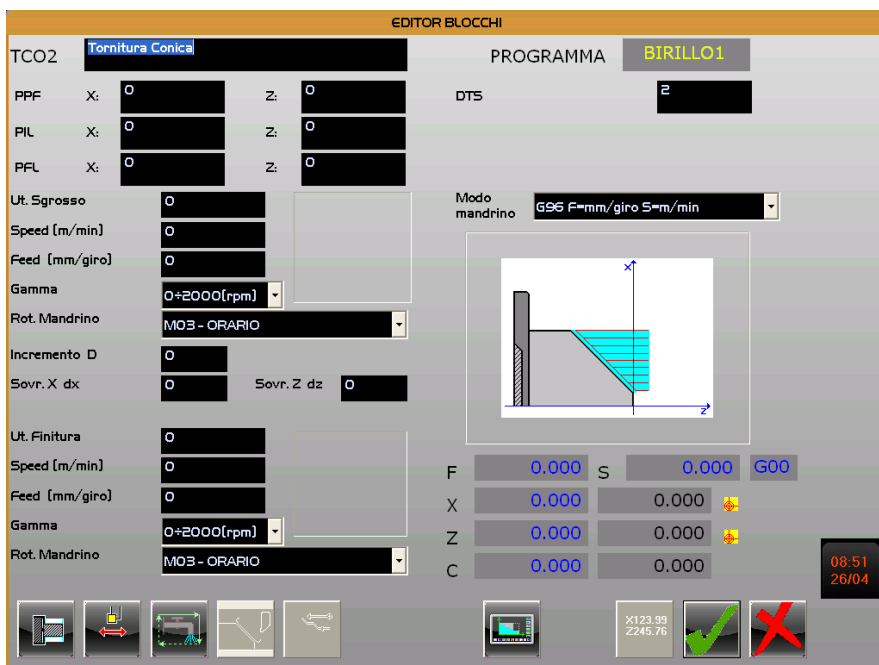


FIG. 4-48
Data Entry blocco
“Tornitura Conica
(Punti Inizio e Fine)”

In questo caso si osservano i seguenti parametri specifici:
PIL Coordinate assolute del punto iniziale

PFL Coordinate assolute del punto finale

Nota: In Sgrossatura, non potendo essere selezionati utensili con quadranti neutri (5, 6, 7 e 8), il senso di lavorazione sarà di conseguenza automaticamente definito da CAMTORNI in modo da essere congruente con l'orientamento dell'utensile selezionato.

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad una distanza dal diametro finale pari al sovrametallo di finitura. Viene calcolato il passo reale affinché tutte le passate siano uguali. Il passo calcolato sarà pertanto uguale o minore di quello definito nel parametro **Incremento**.
- 5- Cambio utensile per finitura se richiesto.
- 6- Finitura se richiesta (si noti che in alternativa può essere programmata la sola Finitura).
- 7- Ritorno in rapido su punto **PPF**.

4.2.2.18 Blocco “Arco (Punti Iniziale e Finale e Raggio)” ARC

FIG. 4-49
Data Entry blocco “Arco
dati Punti Iniziale e Finale
e Raggio”

In questo caso si osserva i seguenti parametri specifici:

- PIL** Coordinate assolute del punto iniziale dell'arco.
PFL Coordinate assolute del punto finale dell'arco.

Raggio Raggio dell'arco

Nota: In Sgrossatura, non potendo essere selezionati utensili con quadranti neutri (5, 6, 7 e 8), il senso di lavorazione sarà di conseguenza automaticamente definito da CAMTORNI in modo da essere congruente con l'orientamento dell'utensile selezionato.

Il tasto [F6], consente invece di definire se l'Arco è di tipo **Concavo** o **Convesso**.



Arco Concavo



Arco Convesso

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile se richiesto.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è stato cambiato l'utensile.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Sgrossatura, per mezzo di passate successive, fino ad una distanza dal diametro finale pari al sovrametallo di finitura. Viene calcolato il passo reale affinché tutte le passate siano uguali. Il passo calcolato sarà pertanto uguale o minore di quello definito nel parametro **Incremento**.
- 5- Cambio utensile per finitura se richiesto.
- 6- Finitura se richiesta (si noti che in alternativa può essere programmata la sola Finitura).
- 7- Ritorno in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.19 Blocco "Foratura Generica" FOR



FIG. 4-50
Data Entry blocco
"Foratura Generica"

Tempo Sosta T	Tempo di sosta (espresso in secondi) dell'utensile a fine foro (o a fronte di ogni ritorno in caso sia stato programmato il parametro Incremento), prima di ritornare in rapido al punto PIL . Tale sosta è normalmente programmata allorché si desidera "Romper il Truciolo" generato dal processo di foratura.
Incremento i	Valore dell'incremento eseguito il quale la punta ritorna in rapido sul punto PIL . E' utile allorché si debbano eseguire fori alquanto profondi. Congiuntamente alla programmazione di un adeguato " Tempo di Sosta " consente di attuare un efficiente " Scarico Truciolo ". Deve essere programmato sempre positivo.
Profondità L	Profondità del foro espressa in mm (con segno).

Nota:

Il SW **CAMTORNI** limiterà , in fase di selezione utensile, la scelta ai soli utensili **Punta**

Le fasi di lavorazione di questo blocco operativo sono le seguenti:

Cambio utensile per montare una punta adeguata .

Avvio mandrino con velocità e direzione definite, se i relativi parametri sono diversi da quelli usati nel blocco di lavorazione precedente o se è cambiato l'utensile.

Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.

Posizionamento in lavoro sul punto **PIL**.

In presenza di **Incremento** = 0 viene eseguita una foratura fino alla profondità impostata con **L**. In caso sia stato invece impostato un **Incremento** # 0 la punta "affonderà" in lavoro della quota **Incremento** per ritrarsi in rapido alla quota **PIL**, poi ridiscenderà in rapido all'ultima profondità e quindi "affonderà" in lavoro di un'ulteriore entità pari a **Incremento**.

Il ciclo sarà ripetuto fino al raggiungimento della quota programmata **L**.

Al termine di ogni avanzamento sarà inserita un'attesa pari ai secondi impostati nel campo **Tempo Sosta**.

Ritorno in rapido sul punto **PIL**.

Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.

4.2.2.20 Blocco “Maschiatura Generica” MAS

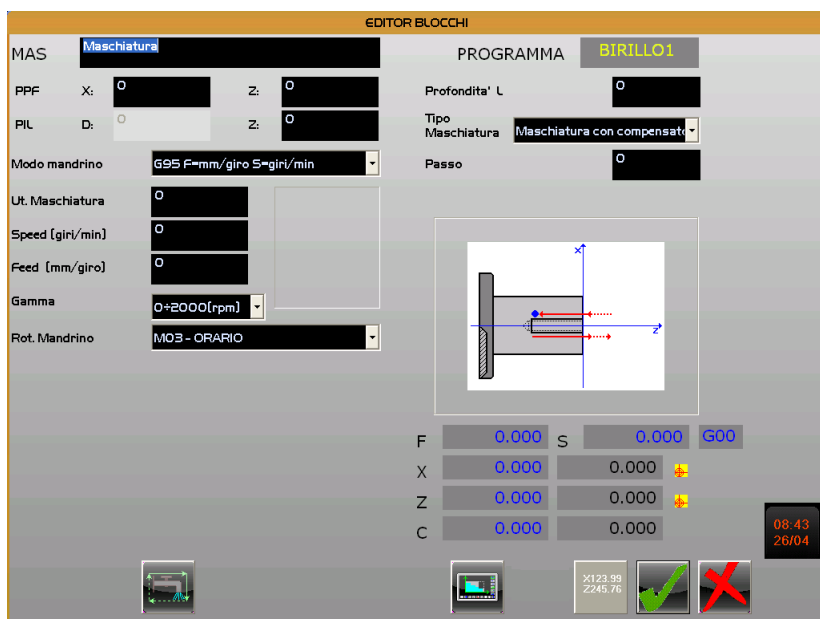


FIG.4-51
Data Entry blocco
“Maschiatura Generica”

In questo blocco i parametri da impostare sono:

- Profondità L** Rappresenta appunto la lunghezza in mm della maschiatura
- Tipo Maschiatura** Consente di definire il tipo di maschiatura:
 - “**Con Compensatore**” basata sul ciclo **G84**
 - “**Rigida**” basata sul ciclo **G184**

Il SW CAMTORNI limiterà , in fase di selezione utensile, la scelta ai soli utensili **Maschio** . Una volta scelto l’utensile sarà visualizzato in chiaro il relativo **Passo**. Dell’utensile sarà definita la sola Speed in rpm. Il CNC In base al passo del maschio selezionato calcolerà infatti automaticamente la Feed corrispondente in mm/min (**S x passo maschio**)

Le fasi di lavorazione di questo blocco sono le seguenti:

- 1- Cambio utensile per montare il maschio selezionato.
- 2- Avvio mandrino con velocità e direzione definite.
- 3- Posizionamento in rapido sul punto **PPF**.
- 4- Posizionamento in lavoro sul punto **PIL**.
- 5- Maschiatura fino alla profondità impostata con **L**.
- 6- Inversione mandrino.
- 7- Ritorno con velocità di lavoro calcolata sul punto **PIL**.

Posizionamento in rapido sul punto PPF.

4.2.2.21 Blocco “Foratura Multipla Longitudinale o Radiale” FORM



Attenzione! Il ciclo é abilitato solo in presenza di Asse C e Utensile motorizzato

FIG. 4-52
Data Entry blocco
“Foratura Multipla
Longitudinale o
Radiale”

La selezione tra lavorazione Longitudinale e Radiale avviene attraverso il tasto [F2].

Nel caso di **Foratura multipla** sono specifici i seguenti parametri:

PIL	D = Diametro della flangia su cui saranno eseguiti i fori Z = Quota di inizio foro Per dettagli Vedi FIG. 4-53 e FIG. 4-54
N. Ripetizioni	Numero di Fori da eseguire sulla Flangia.
Angolo Iniziale	Angolo relativo al primo foro. Assunto positivo se in senso antiorario, negativo se in senso orario. Per dettagli Vedi FIG. 4-55 e FIG. 4-56
Angolo Ripetizione	Angolo compreso tra due fori contigui. Assunto positivo se in senso antiorario, negativo se in senso orario. Per dettagli Vedi FIG. 4-55 e FIG. 4-56 .

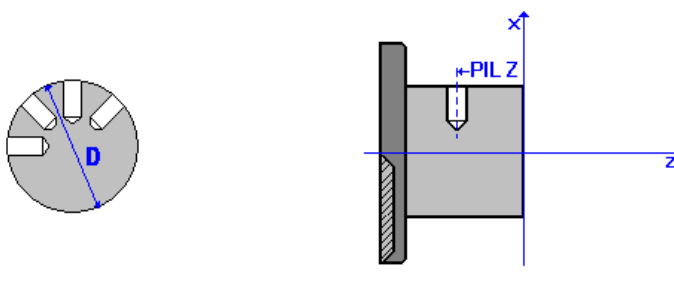


FIG.4-53
Significato dei
parametri “PIL” e
“D” in caso di Foratura
Radiale

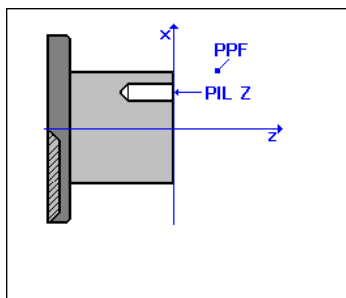
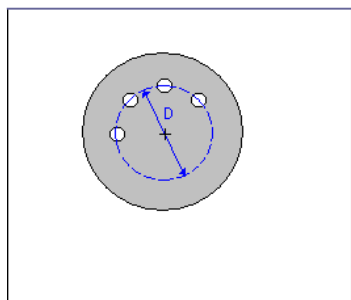


FIG.4-54
Significato dei parametri
“PIL” e “D” in caso di
Foratura Longitudinale

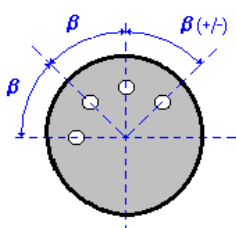
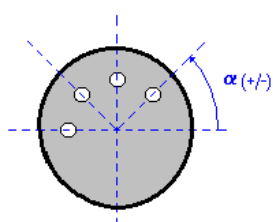


FIG.4-55
Significato dei parametri
“Angolo Iniziale” e “Angolo
di Ripetizione” in caso di
Foratura Longitudinale

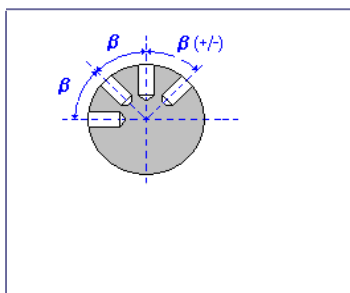
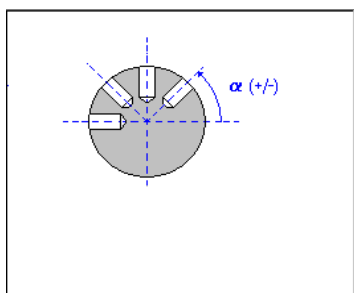


FIG.4-56
Significato dei parametri
“Angolo Iniziale” e “Angolo
di Ripetizione” in caso di
Foratura Radiale

 
Note :

In entrambi i casi, per quanto concerne i parametri **L**, **Incremento** e **Tempo Sosta** continua a valere quanto già detto per il blocco “**Foratura Generica**”. Per dettagli fare dunque riferimento al **Paragrafo 4.2.2.19**.

In fase di definizione dell'utensile il SW **CAMTORNI** consente la selezione esclusivamente di Utensili tipo “**Punta**” .

La selezione del senso di Rotazione del Mandrino non si intende applicata al mandrino principale bensì dell'utensile motorizzato.

4.2.2.22 Blocco “Maschiatura Multipla Longitudinale e Radiale” MASM



Attenzione! Il ciclo é abilitato solo in presenza di Asse C e Utensile motorizzato

EDITOR BLOCCHI

MASM **Maschiatura con utensile rotante** PROGRAMMA **BIRILLO1**

PPF X: 0 Z: 0 Profondita' L 0

PIL D: 0 Z: 0 Tipo Maschiatura Maschiatura con compensat

Modo mandrino G94 F=mm/min S= giri/min Passo 0

Ut. Maschiatura 0

Speed (giri/min) 0

Feed (mm/min) 0

Gamma 0+2500(rpm)

Rot. Mandrino M03 - ORARIO

N. Rip. 1

Ang. Iniziale (alfa) 0

Ang. Rip. (beta) 0

F 0.000 S 0.000 G00

X 0.000 0.000

Z 0.000 0.000

C 0.000 0.000

11:10
02/05

X123.99
Z245.76

FIG.4-57
Data Entry Blocco
“Maschiatura Multipla
Longitudinale o Radiale”

I parametri associati a questo ciclo così come le relative modalità operative sono del tutto simili a quelle del blocco “**Foratura Multipla Longitudinale o Radiale**” già descritti nel precedente paragrafo.

Per quanto concerne più specificatamente la maschiatura fare invece riferimento al **Paragrafo 21.2.2.20** che descrive la “**Maschiatura Generica**”.

In fase di definizione dell’utensile il SW **CAMTORNI** consente la selezione esclusivamente di un utensile tipo “**Maschio**”.

In particolare utilizzando il passo del maschio ricavato in Tabella, il CNC si calcolerà la Feed di avanzamento lungo Z (Maschiatura Longitudinale) o lungo X (Maschiatura Radiale).



4.2.2.23 Blocco “Fresatura Asole Longitudinali o Radiali” KEY

Attenzione! Il ciclo é abilitato solo in presenza di Asse C e Utensile motorizzato

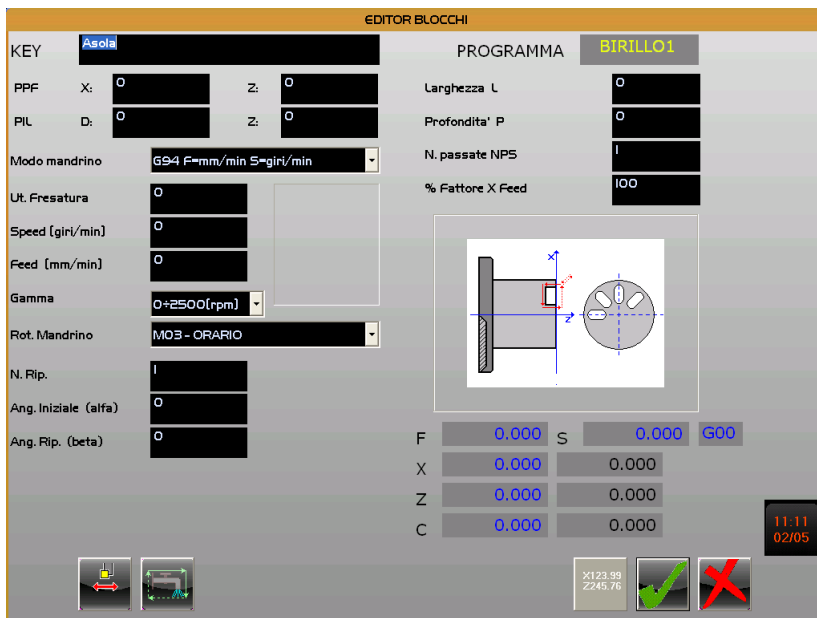


FIG.4-58
Data Entry blocco
“Fresatura Asole
Longitudinali o
Radiali”

La selezione tra fresatura **Longitudinale** e **Radiale** avviene attraverso il tasto [F2].

In questa lavorazione sono specifici i seguenti parametri:

- PIL** D= Diametro su cui giaceranno i centri delle asole
Z= Quota di inizio asola
Per dettagli Vedi **FIG. 4-59 / 4-60**
- N. Ripetizioni** Numero di asole da fresare sulla flangia.
- L** Lunghezza Asola in mm. Per dettagli Vedi **FIG. 4-61 / 4-62**
- P** Profondità Asola in mm. Per dettagli Vedi **FIG. 4-61 / 4-62**
- Angolo Iniziale** Angolo relativo alla prima asola. Assunto positivo se in senso antiorario, negativo se in senso orario. Per dettagli Vedi **FIG. 4-63 / 4-64**
- Angolo Ripetizione** Angolo compreso tra due asole contigue. Assunto positivo se in senso antiorario, negativo se in senso orario. Per dettagli Vedi **FIG. 4-63 / 4-64**
- KFD** Coefficiente di riduzione Feed in fase di ingresso della fresa

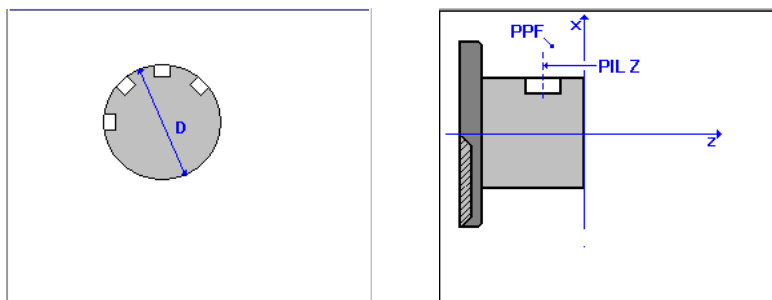


FIG.4-59
Significato Parametri
“PILZ” e “D” in caso di
Fresatura Radiale

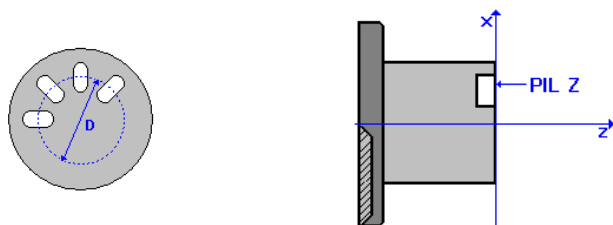


FIG.4-60
Significato Parametri
“PILZ” e “D” in caso di
Fresatura Longitudinale

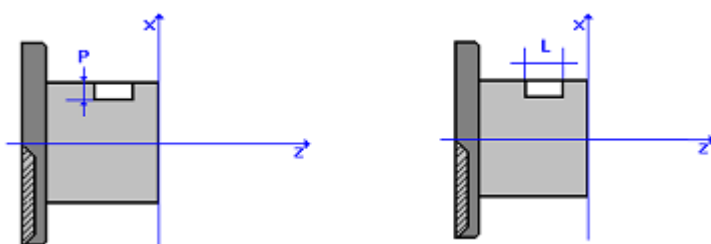


FIG.4-61
Significato Parametri “P”
ed “L” in caso di
Fresatura Radiale

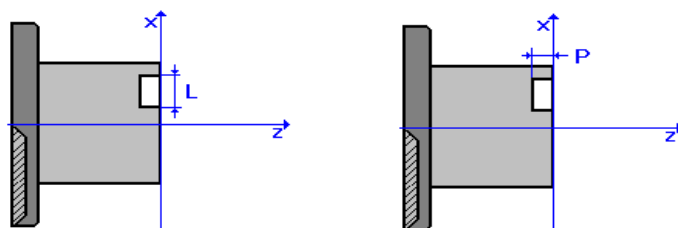


FIG.4-62
Significato dei parametri
“P” ed “L” in caso di
Fresatura Longitudinale

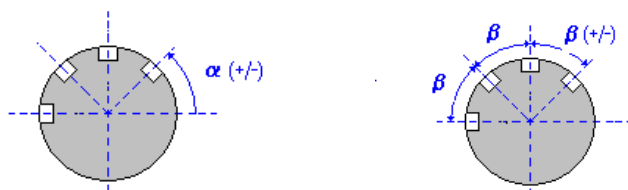


FIG.4-63
Significato dei parametri
“Angolo Iniziale” ed “Angolo
di Ripetizione” in caso di
Fresatura Longitudinale

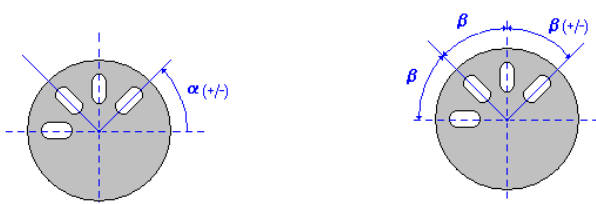


FIG.4-64
Significato dei parametri
“Angolo Iniziale” ed “Angolo
di Ripetizione” in caso di
Fresatura Radiale

Note:

In fase di definizione dell'utensile il SW CAMTORNI consente la selezione esclusivamente di un utensile tipo "Fresa".

La larghezza dell'asola è pari al diametro della fresa utilizzata

Il Senso di rotazione del mandrino selezionabile nel Data Entry, a differenza di quanto avviene normalmente, si riferisce non al mandrino principale bensì all'utensile motorizzato.

4.3 Modifica Programma [F3] o



Consente di modificare il blocco selezionato riaprendo l'associato Data Entry. Al termine delle modifiche si ritornerà in ambiente Editor Blocchi con lo stesso blocco selezionato. In alternativa, una volta selezionato il blocco su cui si intende agire, basta premere il tasto [Enter] o cliccare sulla descrizione del blocco con il mouse

4.4 Elimina Blocco [F4] o



Consente di eliminare il blocco selezionato.

Prima di attuarne l'eliminazione il SW chiede ulteriore conferma all'operatore.

Si ricorda che la prima e la seconda riga di un programma non possono essere cancellate.

4.5 Copia Blocco nel Buffer di Transito [F5] o



Consente di memorizzare, all'interno di un buffer di transito, tutti i dati associati al blocco correntemente selezionato.

4.6 Inserisci Blocco da Buffer di Transito [F6] o



Svolgendo l'operazione duale della precedente consente di inserire nel programma in "editing", subito dopo al blocco corrente, il blocco che era stato in precedenza "copiato" nel buffer di transito.

4.7 Simulazione Programma a partire dal Blocco selezionato [F7] o

 


Consente di verificare graficamente la correttezza di quanto programmato.

La simulazione viene attivata a partire dal blocco correntemente selezionato.

Per maggiori dettagli sull'argomento si invita comunque il lettore a consultare il **Capitolo 5** del presente manuale.

4.8 Commenta / Ripristina Blocco selezionato [F8] o



Questo tasto “bistabile” consente , premuto sequenzialmente di commentare /ripristinare il blocco selezionato. Allorché commentato il blocco comparirà racchiuso tra parentesi quadre e pur conservando memorizzati tutti i suoi parametri non sarà considerato in fase di Simulazione e nell'eventuale conversione in ISO.

4.9 Modalità Operative da rispettare durante l'Editing di un nuovo Blocco

Scopo di questo paragrafo è di sintetizzare con un esempio quanto già dettagliatamente illustrato in precedenza. Si ipotizzi a tal fine di dover raccordare con un raggio di 5 mm uno spigolo di quote note.

La sequenza operativa sarà la seguente:

1) Inserimento di un nuovo Blocco



2) Selezione Blocco **RAC**



3) Eventuale modifica del commento di default associato al blocco.

4) Impostazione della tipologia e della modalità della lavorazione attraverso i tasti:



Lavorazione Esterna,



Lavorazione con passate longitudinali (parallele a Z),




Attivazione del refrigerante durante la lavorazione,



Quadrante relativo,



Raccordo tipo convesso,

- 5) Impostazione dei dati geometrici. In particolare delle quote relative al punto **PPF**, a quelle dello spigolo (**PAT**) e al raggio del raccordo (5mm)
- 6) Impostazione della modalità di lavoro del mandrino (ad esempio **G95**).
- 7) Definizione dell'utensile da utilizzare in Sgrossatura.
Ipotizzando che l'utensile sia già stato definito in Tabella Utensili, sarà sufficiente selezionarlo direttamente introducendo il suo codice T o premendo il tasto [↓] per ricercarlo con l'aiuto della rappresentazione grafica della sua placchetta in tabella .
In particolare in caso di ricerca in tabella la selezione avverrà operativamente alla pressione del tasto [**Enter**] .
- 8) Accettazione o modifica della Feed e della Speed proposte (Valori presenti in tabella)
- 9) Impostazione della passata (campo **Incremento**) e dei sovrametalli in X ed Z da lasciare a fine Sgrossatura.
- 10) Impostazione del senso di rotazione desiderato del mandrino in Sgrossatura.
- 11) Si ricorda che per quanto concerne il senso di lavorazione in sgrossatura questi sarà automaticamente definito da **CAMTORNI** in base al quadrante dell'utensile scelto.
- 12) Definizione dell'utensile da utilizzare in Finitura con procedura analoga a quella già illustrata per l'utensile di Sgrossatura al precedente punto 7).
- 13) Accettazione o modifica della Feed e della Speed proposte (Valori presenti in tabella)
- 14) Impostazione del senso di rotazione desiderato del mandrino in Finitura.
- 15) Indipendentemente dal quadrante dell'utensile impostazione del verso di lavorazione in Finitura tramite il tasto [**F5**].

- 16) Premere [**Enter**] per chiudere l'editing del Blocco.

Si suggerisce a questo punto attivare l'ambiente “**Simulazione Grafica**” per verificare la correttezza e congruenza di quanto impostato. In presenza di comportamenti indesiderati Uscire dall'ambiente Simulazione e apportare le necessarie modifiche al blocco premendo il tasto



o “cliccando” con il mouse sulla sua rappresentazione.

4.10 Modalità Operative per il ripristino di una Filettatura (“Ripresa Filetto”)

Utilizzando i nuovi blocchi di filettatura **FCI1**, **FCO1** e **FFR** è possibile riprendere una filettatura già fatta, tipicamente per ripristinarla qualora risulti danneggiata.

L'operazione è ovviamente possibile solo dopo aver fatto il set del mandrino in quanto richiede l'acquisizione di una quota angolare precisa e ripetitiva, rispetto alla quale il CNC calcolerà il punto di inizio filettatura.

Per poter eseguire l'operazione è altresì necessario conoscere esattamente le caratteristiche geometriche della filettatura che si intende riprendere. Analizziamo ad esempio il caso si desideri riprendere una Filettatura Cilindrica.

Selezionato il blocco **FCI1** tramite il tasto di **FIG.4-65**.



a video comparirà il Data Entry

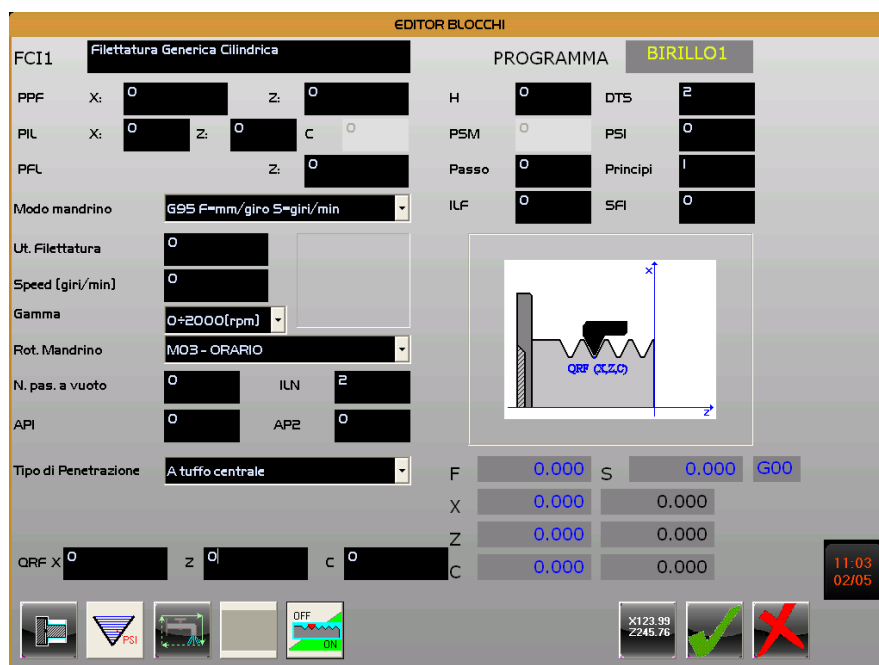


FIG.4-65 Data Entry associato a blocco filettatura FCI1

Compilati tutti i campi associati alla filettatura da riprendere, come descritto nel **Paragrafo 4.2.2.5**, abilitare la funzione **Ripresa Filetto** premendo il tasto [F5].

Come conseguenza si renderà possibile compilare il campo **QRF** normalmente disabilitato.

Una volta eseguito il set del mandrino (evidenziato dalla scomparsa della relativa icona accanto alle sue quote), si porterà in **JOG** o con i **Volantini** l'utensile a sfiorare uno dei filetti, come appunto illustrato nella figura associata al campo **QRF**.

A questo punto le tre quote (**X**, **Z** e **C**) potranno essere autoapprese semplicemente premendo il tasto [F10].



Ovviamente la modifica di tali quote sarà sempre manualmente possibile (ad esempio potrebbe tornare utile ridurre leggermente quella di X).

Conclusa l'operazione si dovrà provvedere al riallontanamento dell'utensile.

Occorre tenere presente che tramite la quota **QRF** il **CNC** calcolerà la coordinata **C** del punto **PIL**.

Il valore eventualmente inserito in tale campo (per default posto a 0) , sarà dunque automaticamente sovrascritto dal **CNC** in fase di esecuzione del comando.

4.11 Esecuzione / Simulazione immediata di un blocco

Allorchè si desidera immediatamente simulare e /o eseguire un blocco, senza passare attraverso la definizione specifica di un Part Program, sarà sufficiente premere , dal menù principale CAMTORNI, in luogo di



il tasto



Esso comanderà infatti l'apertura di uno specifico Part Program (denominato **MANUALE.PRG**) senza fare alcuna richiesta di selezione nè tantomeno obbligare alla definizione dei parametri normalmente associati ad un Programma (dimensioni grezzo, commenti e limitazioni Speed).

Tra l'altro **MANUALE.PRG** terrà traccia al suo interno di tutte le lavorazioni precedentemente definite nella stessa modalità. Ciò consentirà ad esempio di rifelezionare un blocco simile a quello che si intende eseguire riducendo ulteriormente la consistenza dei i dati da introdurre.

Come è possibile osservare dalla **FIG.4-65** la finestra associata all'**Edit Blocchi**, in questo caso si differenzia da quella standard essenzialmente per la presenza del tasto **[F9]**.

Tasto che consente di forzare l'ambiente **MDI** del CNC con selezionato il Sottoprogramma **L<MANUALE>**, che contiene il codice **ISO** associato al blocco attivo.

In tal modo, per eseguire direttamente il blocco, sarà sufficiente che l'operatore prema il tasto [Start].



FIG.4-66
Edit Blocchi attivato
con il tasto



Tasto che comanda l'attivazione dell'ambiente MDI con il codice ISO associato al blocco già selezionato

La selezione di questa particolare modalità, sempre con lo scopo di velocizzare i comandi e minimizzare il numero di tasti da premere, ingenera la comparsa di un tasto per l'esecuzione diretta del blocco anche all'interno di tutti i data entry associati ai singoli blocchi e alla pagina abbinata alla **Simulazione Grafica** (Vedi **FIGG.4-67** e **4-68**)

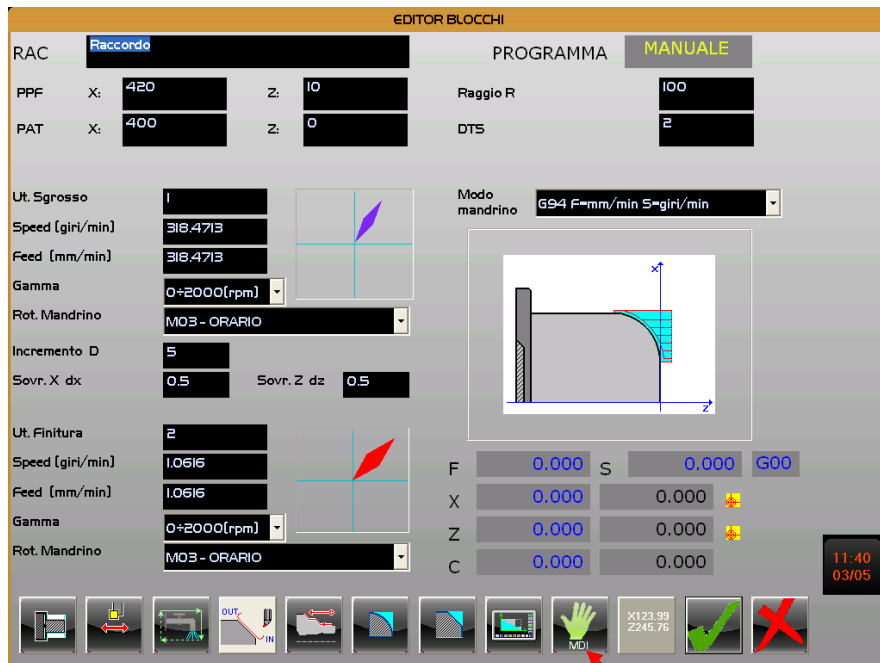


FIG.4-67
Data Entry di un
generico blocco
allorché attivato con



Tasto che comanda l'attivazione dell'ambiente MDI con il codice ISO associato al blocco attivo già selezionato

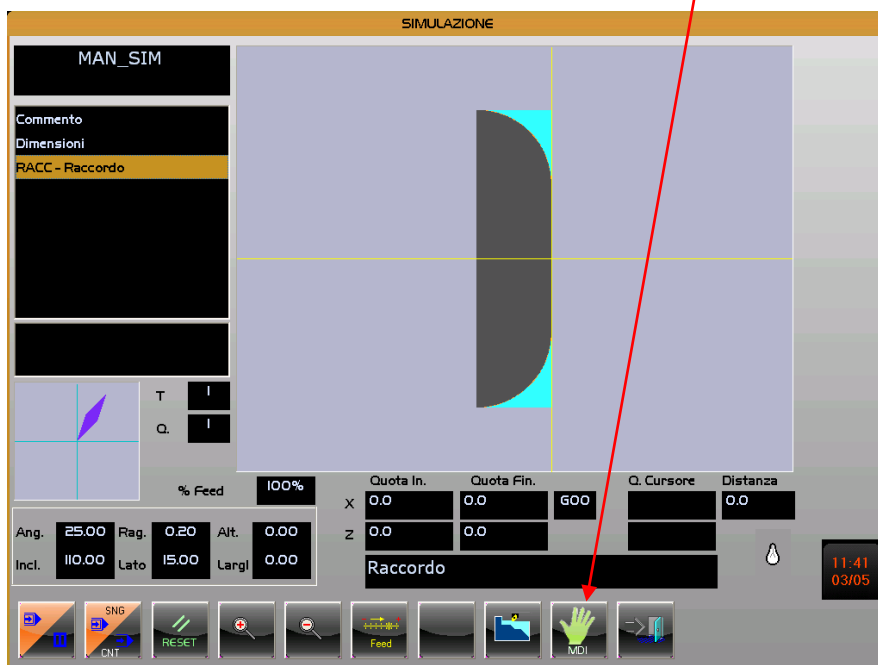



FIG.4-68
Finestra "simulazione
Grafica" allorché attivata
con





Indipendentemente da dove venga premuto, il tasto  proocherà la commutazione sulla videata standard del CNC mostrata in **FIG.4-69**. Il menù ad essa abbinato, quello principale di **CAMTORNI**, darà quindi all'operatore, dopo l'esecuzione del blocco, la massima libertà di scelta.

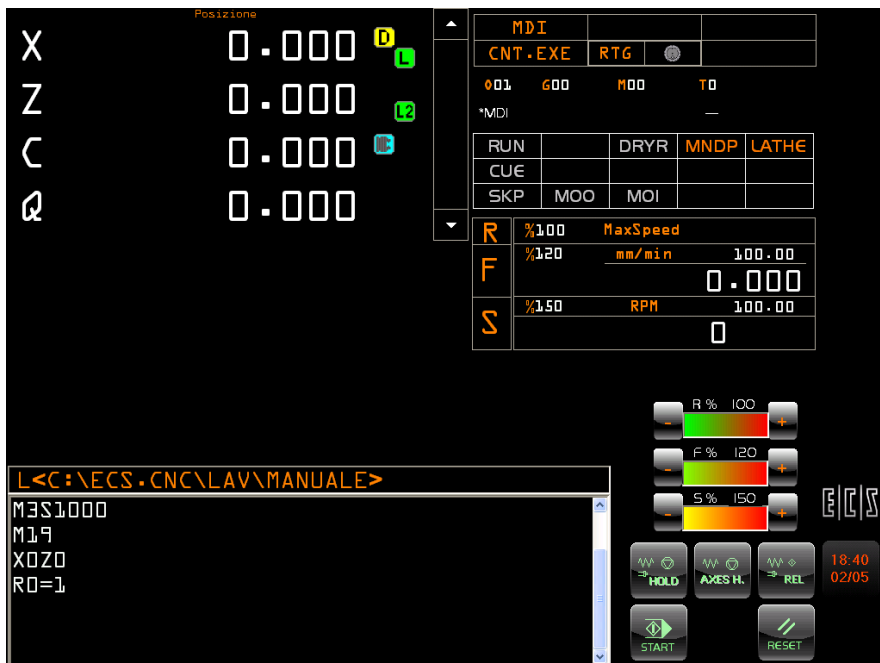


FIG.4-69
Videata attivata con la
pressione del tasto





Note:

CAPITOLO 5

5. Simulazione Programma



La **Simulazione Grafica di un Programma a Blocchi** può essere attivata premendo il tasto specifico in uno dei seguenti ambienti:

- **Menù Principale** ambiente **MU**. In questo caso l'operatore deve preventivamente specificare il Part Program che intende simulare. Come default la simulazione partirà dal primo blocco del programma.
- **Editor Blocchi** . In questo caso la fase di selezione non sarà invece necessaria essendo sottinteso che si intende simulare il Part Program attualmente in Editing. In Simulazione sarà tra l'altro automaticamente selezionato il blocco attivo in fase di editing.
- **Editor Blocchi MDI**. In questo caso la Simulazione è circoscritta al solo blocco in editing non essendo ad esso associabili altre lavorazioni né tantomeno un grezzo di partenza.

In tutti i casi comunque, entrando in **Ambiente Simulazione** apparirà a video la "schermata" illustrata in **FIG. 5-1**.

Note :

Durante la simulazione di un blocco , vengono osservate le seguenti convenzioni:

Verrà rappresentato in:

- | | |
|----------------------|--|
| Nero : | Il pezzo finito |
| Celeste : | Il materiale da asportare |
| Arancio: | Il sovrametallo impostato per la successiva passata di Finitura. |
| Blu /Verde : | La rappresentazione grafica dell'utensile utilizzato in Sgrossatura. |
| Rosso/Arancio | La rappresentazione grafica dell'utensile utilizzato in Finitura. |

In **Simulazione**, l'utensile lavorerà sempre tenendo conto della torretta dove esso è fisicamente montato. Al contrario la sua rappresentazione grafica in fase di scelta sarà sempre virtualizzata sul **quadrante 1** utilizzato per la rappresentazione grafica del profilo.

Ciò al fine di rendere omogenea la forma del profilo da lavorare e quella dell'utensile utilizzato per lavorarlo. In ogni caso per maggiori dettagli su questa convenzione fare riferimento al **Paragrafo 5.2.1.3**.

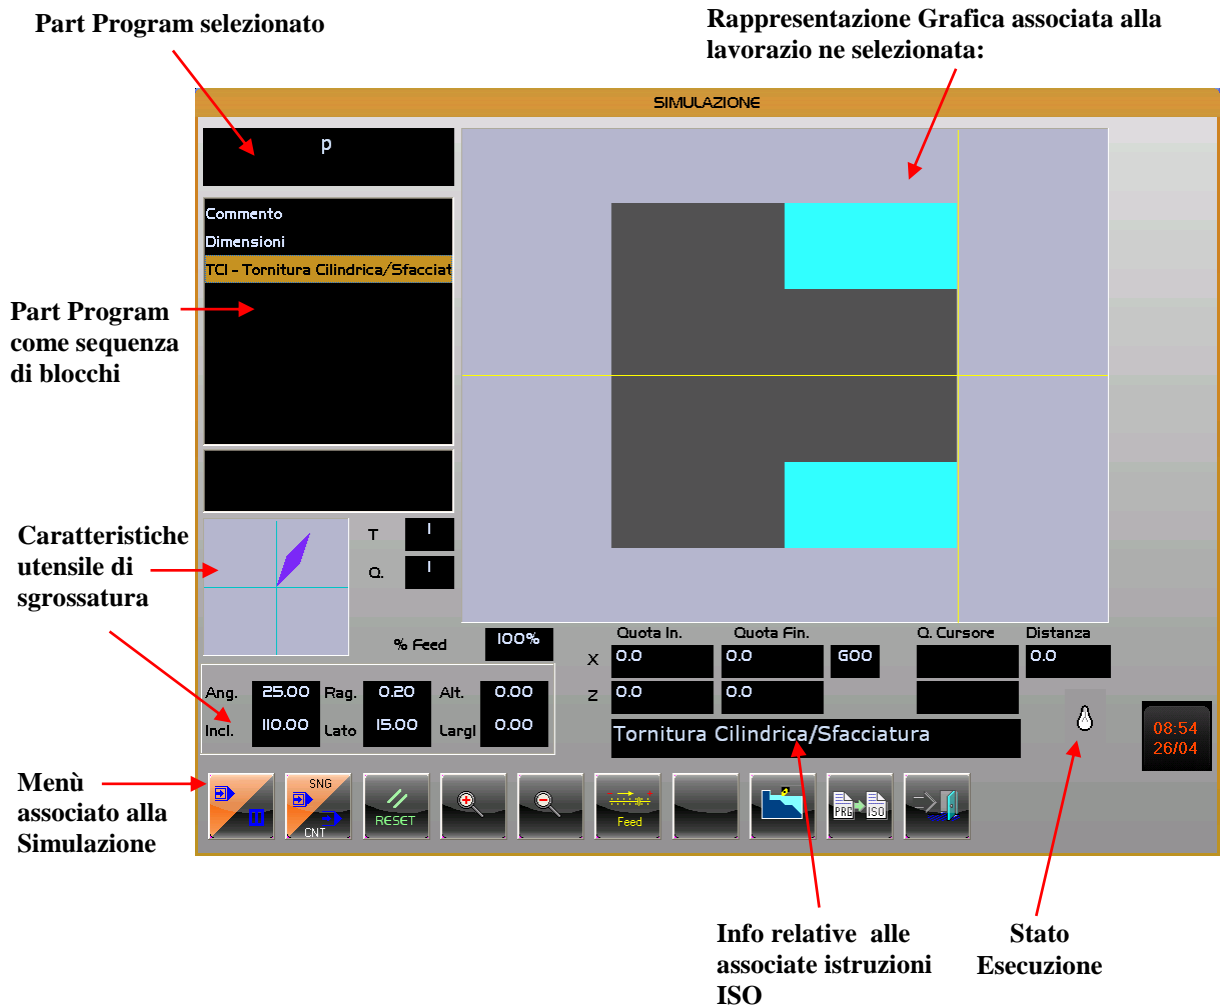


FIG.5-1 “Videata” relativa alla simulazione di un Programma come sequenza di blocchi

Nella Videata di **FIG.5-1** si osservano le seguenti aree funzionali:

5.1 Area Part Program

Sono qui riportate le seguenti informazioni:

- Nome Part Program .

- **Elenco dei blocchi** che costituiscono il Part Program. Tale elenco può essere scorso, per selezionare il blocco da cui si intende avviare la simulazione, con i tasti [↓], [↑], [Home], [End], [PgUp] e [PgDn].
- Allorché sia selezionato un blocco **SGP** (**S**grossatura **P**rofilo **G**enerico) , in precedenza già eseguito , è anche riportato come si sono concluse le operazioni di **Sgrossatura** (terminata con o senza residui) e **Finitura** (terminata con o senza tallonamento)
- **Area Utensile in Uso**
In questa porzione di schermo sono riportate le seguenti informazioni:
 - **Rappresentazione grafica** dell' **utensile** (placchetta) “virtualizzata” sul lato superiore del pezzo.
 - **Parametri** dell'**utensile**, in particolare : **Codice T**, **Quadrante**, **Parametri Geometrici** (angolo anteriore e interno della placchetta, nonché lato, raggio, altezza e larghezza dell'utensile).

5.2 Area dati ISO

Sono qui riportate le seguenti informazioni inerenti il blocco ISO correlato in esecuzione:

- **Quote Iniziale e Finali** in X e in Z del blocco.
- **Tipo di movimento ISO** generato (**G01** / Movimento in Lavoro, **G00** / Movimento in Rapido, **G02** / **G03** / Interpolazione Circolare Antioraria/ Oraria).

Si ricorda infatti che la Simulazione di un Part Program ancorchè definito come sequenza di lavorazioni (blocchi) di fatto comunque genera, in modo trasparente , un codice **ISO** che una volta verificato in Simulazione, potrà essere fisicamente interpretato /eseguito dal CNC.

5.3 Varie

In aggiunta alle già citate, sul video sono inoltre accessibili le seguenti informazioni:

- **Quote associate al cursore** (debitamente scalate tengono conto anche del fattore di Zoom attivo). Utilizzando il pulsante destro del mouse è inoltre possibile selezionare in sequenza 2 punti e visualizzarne la relativa distanza (Campo “**Distanza**”).
- **%Feed** in Simulazione. Riporta il valore (50 o 100%) impostato attraverso il tasto [F6].
- **Stato della simulazione** (Icona Lampadina). La lampada è visualizzata accesa durante la Simulazione , spenta altrimenti. Risulta utile per sapere se la simulazione è in progresso allorché, tramite il tasto Zoom+, si sta osservando un particolare della lavorazione.
- **Descrizione** eventualmente associata al blocco in esecuzione.


5.4 Menù tasti associato alla simulazione

Il menù in oggetto (Vedi FIG.5-2)



FIG.5-2 Menù associato all' ambiente Simulazione Grafica

 5.4.1 Start– Sospensione/ Ripresa Simulazione



Consente inizialmente di avviare la simulazione a partire dal blocco e con la modalità (SNG / CNT) selezionate. Con simulazione in corso consente invece di sospenderla e quindi di riprenderla .

Si osservi che durante la simulazione della lavorazione sono controllate le quote programmate rispetto ai fine corsa SW definiti in taratura.

Il SW CAMTORNI utilizza infatti esclusivamente tale origine e non tiene conto di eventuali istruzioni scritte tramite il blocco “Comandi ISO” (G54.N, G59... e G58...).

Nota

Attivando la simulazione da un blocco intermedio, non potendo essere rispettata la sequenza di rappresentazione delle eventuali lavorazioni precedenti e quindi la relativa asportazione di materiale, è possibile che l'utensile sia rappresentato con movimenti nel pieno.

5.4.2 Esecuzione Singola /Continua



Controlla la modalità di simulazione. Un blocco alla volta (SNG) o tutto il programma in continuo (CNT).

5.4.3 Reset Simulazione



Tasto operativo solo con Simulazione sospesa . In queste condizioni consente di ripristinare le condizioni iniziali presenti prima dello Start.

5.4.4 Zoom+



Attiva la funzione Zoom per ingrandire una certa area del pezzo in lavorazione. Operativamente, allorchè non si disponga del mouse, occorre procedere come segue:

Con i tasti [←], [↑], [→] e [↓], posizionarsi sul primo vertice della finestra rettangolare da ingrandire e confermarlo con [Enter]. Posizionarsi, sempre utilizzando gli stessi tasti “Freccia” sul vertice opposto della finestra, per delimitare l’ampiezza dell’area da ingrandire, e ancora confermare con il tasto [Enter].

Qualora si disponga di un mouse, per delimitare l’area da ingrandire, basterà muoverlo mantenendo premuto il suo tasto sinistro. Al rilascio del tasto l’area sottesa sarà automaticamente “massimizzata” sullo schermo.

5.4.5 Zoom -



Disinserisce la funzione Zoom+, riportando la visualizzazione alle dimensioni iniziali, quelle cioè che “massimizzano” il pezzo sullo schermo in base alle dimensioni impostate per il grezzo.

5.4.6 Impostazione della velocità di Simulazione



Consente di variare alternativamente la velocità di simulazione tra 2 distinti valori (50% e 100%). Come default è impostata la velocità massima (100%).

5.4.7 Presenza di lavorazioni già memorizzate



Tale tasto, significativo esclusivamente durante la simulazione di un blocco SGP (Sgrossatura Profilo Generico), permette di evidenziare la presenza di dati associati a una precedente simulazione del blocco ed eventualmente di cancellarli.

Il suo aspetto è infatti condizionato dal tipo di dati memorizzati.



Nessun dato memorizzato relativo a precedente simulazione del blocco



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui sia la fase di Sgrossatura che quella di Finitura sono terminate senza residui



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui sia la fase di Sgrossatura che quella di Finitura hanno lasciato residui



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui la fase di Finitura ha lasciato residui



Esistono dati memorizzati relativi ad una lavorazione in cui la fase di Sgrossatura ha lasciato residui

In presenza di dati memorizzati, agendo sul tasto [F7], il SW proporrà all'operatore di cancellarli ripristinando la condizione "nessun dato memorizzato".

5.4.8 Simulazione "Grafica 2D" o "Percorso Utensile"



Consente di impostare il tipo di simulazione desiderata tra i 2 possibili:

Simulazione Grafica 2D (di più facile comprensione, ma tendenzialmente più lunga da eseguire);

Percorso utensile (Un po' più difficile da interpretare, viene infatti visualizzato il percorso descritto dalla punta virtuale dell'utensile, ma sicuramente molto più veloce).



5.4.9 Generazione Programma ISO

Consente di generare un file **ISO**, direttamente lavorabile dal CNC, a partire dai dati ottenuti attraverso la **Simulazione Grafica**. Anche in presenza di dati ottenuti con precedenti simulazioni la conversione è possibile solo dopo aver nuovamente Simulato il Part Program. Il controllo si rende necessaria per evitare disallineamenti dovuti ad eventuali modifiche di alcuni parametri della lavorazione (ad esempio Feed, Speed, attivazione lubrificante ecc.) eseguiti dopo l'ultima simulazione.

Dovendo "rinfrescare" dati già esistenti si suggerisce, per velocizzare l'operazione, di selezionare preventivamente la simulazione **Percorso Utensile**.

I dati convertiti saranno salvati in un file avente, per default, lo stesso nome del programma in simulazione, ma estensione **.ISO** e localizzato in **LAV**. Sia il nome che la

directory di destinazione possono comunque essere modificati agendo sul Data Entry riportato in **FIG.5-3**



FIG. 5-3 Data Entry Selezione File su cui salvare il Part Program ISO

Nota:

Allorché si sia entrati in **Simulazione Grafica** provenienti da selezioni attuate in ambiente “**Esecuzione Immediata**” attivato con il tasto ,

la funzione “**Genera Programma ISO** “ qui descritta è sostituita da quella “**Esegui direttamente il blocco in MDI**” già analizzata **4.11**



nel **Paragrafo**

5.4.10 Abbandono ambiente Simulazione Grafica



Permette di uscire dall’ambiente Simulazione Grafica.

5.5 Simulazione di un Blocco di Sgrossatura SGP

La simulazione di un blocco **SGP (Sgrossatura Profilo Generico)** consente non solo di verificare la corretta esecuzione di quanto programmato ma, qualora in base all’utensile selezionato si verificano una o più condizioni di “tallonamento”, ovvero di interferenza tra placchetta e profilo pezzo, di innescare una specifica procedura per consentire il recupero dei residui non immediatamente lavorabili. In queste condizioni , completata l’asportazione del materiale “aggredibile” con l’utensile configurato per la sgrossatura, comparirà a video un messaggio avente finalità di informare l’operatore che sussistono condizioni di tallonamento che pregiudicano il completamento della sgrossatura . Tramite lo stesso messaggio il SW provvederà altresì a richiedere se si intenda o meno procedere alla lavorazione dei residui.

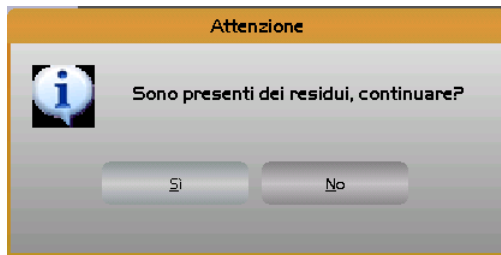


FIG. 5-4
Messaggio diretto
all'operatore durante la
simulazione di un blocco di
sgrossatura SGP che genera
“Residui non lavorabili”

A fronte di una risposta affermativa il quadro video si modificherà assumendo l'aspetto riportato in FIG. 5-5.

Visione d'insieme del pezzo dopo l'ultima lavorazione

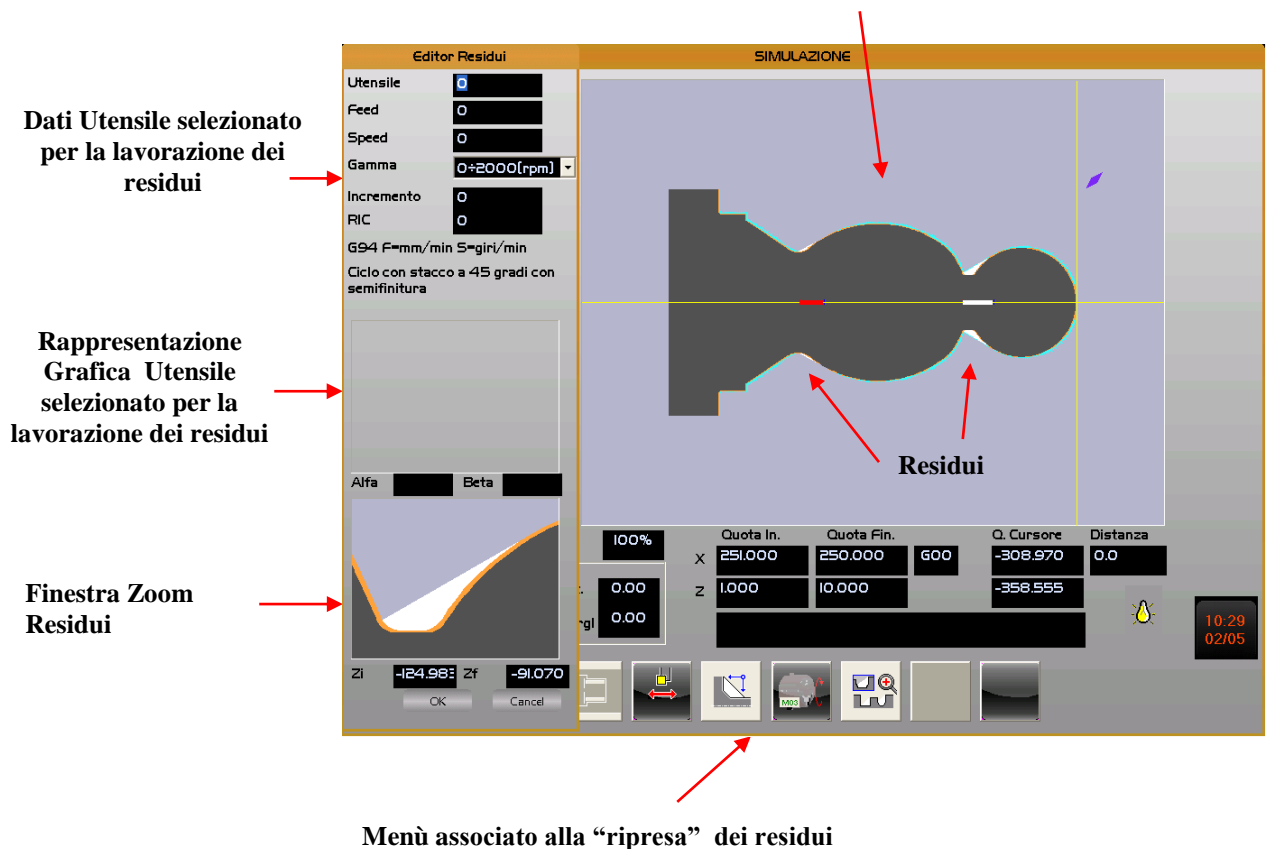


FIG.5-5 Quadro video associato alla ripresa dei Residui di una precedente lavorazione

Posizionandosi sul campo “Utensile” si potrà direttamente introdurre il codice dell'utensile desiderato o, tramite il tasto [↓], sceglierlo nella Tabella tra quelli ivi disponibili (FIG.5-6).

Selezione Utensile									
Forma	Commento	Utensile	Rag...	Ang.	Incl.	Lun...	Lar...	Pas	
Romboidale		T 12000	0.50	30.0	130.0	15.0	0.0	0.0	
Romboidale		T 108	0.50	30.0	120.0	15.0	0.0	0.0	
Romboidale		T 2	0.50	30.0	120.0	15.0	0.0	0.0	
Romboidale		T 1	0.20	25.0	110.0	15.0	0.0	0.0	

FIG.5-6 Tabella Utensili

La tabella, ordinata in base alla Forma degli utensili, può essere scorsa tramite i tasti [↑], [↓], [PgUp], [PgDn], [Home] ed [End]. Mano a mano che un utensile è selezionato nello specifico riquadro, è mostrato il relativo orientamento “virtualizzando” la placchetta sulla torretta posteriore, indipendentemente da dove l’utensile sia fisicamente montato (per maggiori dettagli su questo concetto fare riferimento al **Paragrafo 4.2.1.3**).

Per agevolare la scelta dell’utensile, i residui della precedente lavorazione sono altresì automaticamente ingranditi nell’apposita finestra, e possono essere scorsi in sequenza premendo ripetutamente il tasto [F8]. La posizione del residuo all’interno del pezzo sarà altresì evidenziata dal colorarsi in bianco della porzione di asse longitudinale coinvolta.

Una volta identificato l’utensile idoneo alla lavorazione, la scelta diverrà operativa premendo [Enter].

Si potrà a questo punto procedere alla definizione dei seguenti parametri :

- **Feed e Speed** da applicare durante la lavorazione. Come default, sono a tal fine proposti i valori presenti in tabella utensili. Valori che possono comunque essere liberamente modificati.
- **Incremento** , ovvero il materiale da asportare ad ogni passata. Il valore di incremento impostato è comunque automaticamente ricalcolato dal **SW CAMTORNI** arrotondando per difetto il valore impostato per garantire passate di ugual ampiezza. In alternativa all’**Incremento**, qualora l’utensile selezionato sia un Troncatore , dovrà essere specificato il “**Ricoprimento**” ovvero la sovrapposizione desiderata dell’utensile tra una passata e l’altra.
- Il “**Senso della lavorazione**”

Il tasto [F5], di tipo bistabile, consente di impostare il senso **Longitudinale** o **Radiale** delle passate.



Lavorazione Longitudinale Comanda l’esecuzione di passate lungo l’asse Z con incrementi sull’asse X



Lavorazione Radiale Comanda l’esecuzione di passate lungo l’asse X con incrementi sull’asse Z.



Il tasto [F6] , anch'esso di tipo bistabile, assumerà invece il seguente significato:



Senso di lavorazione dalla contropunta al mandrino in caso di sgrossatura Esterna



Senso di lavorazione dal mandrino alla contropunta in caso di sgrossatura Esterna.



Senso di lavorazione dalla contropunta al mandrino in caso di sgrossatura Interna.



Senso di lavorazione dal mandrino alla contropunta in caso di sgrossatura Interna.

- Senso di rotazione Mandrino

Agendo sul tasto [F7] sarà possibile definire se durante la lavorazione si intende far ruotare il mandrino



in senso Orario (M03)



in senso Antiorario (M04)

Note

Per quanto concerne invece il tipo di lavorazione (**Interna** od **Esterna**) , la modalità di gestione del mandrino (**G94 / G95 / G96**) e l'erogazione o meno del liquido refrigerante durante la lavorazione, vengono mantenute quelle selezionate in fase di definizione del blocco “padre”.

Completata la definizione dei parametri , basterà premere [Enter] o “cliccare” con il mouse su [OK] per avviare la simulazione.

L'operazione sarà invece abortita premendo [ESC] o “cliccando” con il mouse su [Cancel].

Ovviamente la lavorazione riprenderà solo se l'utensile scelto è congruente con almeno uno dei residui da rimuovere. In caso ciò non fosse, verrà emesso uno specifico messaggio. Per maggiori dettagli sulle regole da applicare per una corretta scelta dell'utenile fare riferimento al **Paragrafo 22.6.2.**

L'operazione potrà ovviamente concludersi con la completa asportazione di tutti i residui o con la permanenza / generazione di ulteriori residui.

Il SW CAMTORNI consentirà comunque di ripetere il processo sino alla completa rimozione di ogni residuo, o al raggiungimento della quinta iterazione o sinchè l'operatore non consideri irrilevante, nei confronti del sovrametallo programmato, l'entità del materiale ancora da asportare.

Basterà infatti che l'operatore risponda "No" al Data Entry di FIG.5-4 perchè l'operazione di Sgrossatura venga considerata chiusa dal SW.

In queste condizioni il sistema provvederà automaticamente ad eseguire la Finitura esattamente come definita nel blocco in fase di Editing. Si ricorda comunque che la programmazione di tale lavorazione è facoltativa.

5.5.1 La fase di Finitura in un Blocco SGP

Qualora la Finitura, per la tipologia di profilo e di utensile selezionati nel blocco SGP, non riesca a terminare completamente, il SW CAMTORNI comanderà la comparsa a video del messaggio riportato in FIG.5-7. Esso ha la doppia finalità di informare l'operatore che sussistono condizioni di tallonamento che pregiudicano il completamento della Finitura e di richiederli se comunque intenda o meno procedere alla ripresa dei tratti residui.


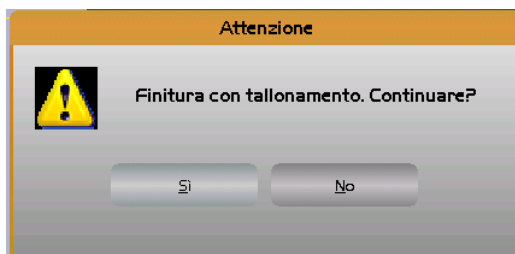


FIG. 5-7
Messaggio diretto all'operatore durante la simulazione di un blocco di sgrossatura SGP che genera "Tallonamento in Finitura"

A fronte di una risposta affermativa il quadro video si modificherà assumendo l'aspetto riportato in FIG. 5-8.

Vista del pezzo dopo la prima passata di Finitura

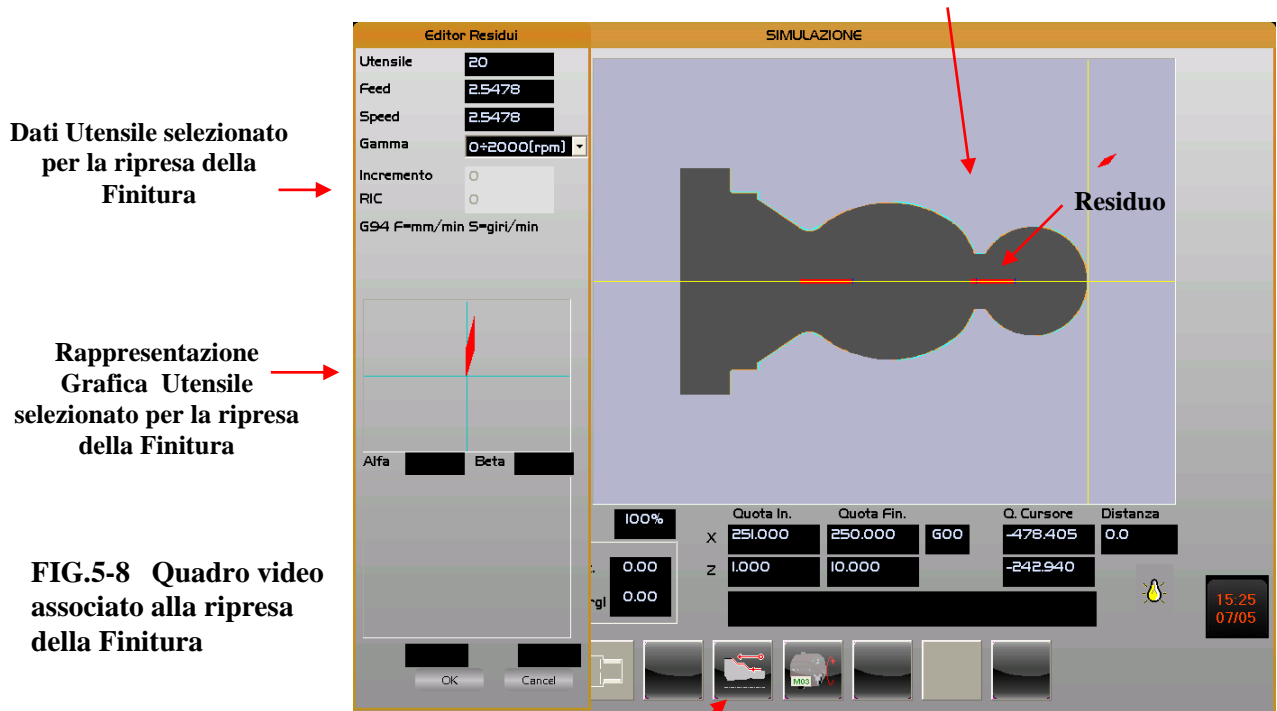

Dati Utensile selezionato per la ripresa della Finitura

Rappresentazione Grafica Utensile selezionato per la ripresa della Finitura

FIG.5-8 Quadro video associato alla ripresa della Finitura

Menù associato alla "ripresa" dei residui in Finitura

La posizione della porzione di profilo non lavorata all'interno del pezzo sarà altresì evidenziata dal colorarsi in bianco della porzione di asse longitudinale coinvolta.

Analogamente a quanto avviene nella rimozione dei residui in Sgrossatura, posizionandosi sul campo "Utensile", si potrà direttamente introdurre il codice dell'utensile desiderato o, tramite il tasto [↓], sceglierlo nella tabella, tra quelli ivi disponibili.

Una volta identificato l'utensile più idoneo la scelta diverrà operativa premendo [Enter].

Si potrà a questo punto procedere alla definizione dei seguenti parametri:

- **Feed e Speed** da applicare durante la lavorazione. Inizialmente a tal fine sono proposti i valori presenti in tabella utensili. Valori che possono comunque essere liberamente modificati.
- "Senso della lavorazione in Finitura"

Il tasto [F6], anch'esso di tipo bistabile, assumerà il seguente significato:



Senso di lavorazione dal mandrino alla contropunta nel caso di **Finitura Esterna**



Senso di lavorazione dalla contropunta al mandrino nel caso di **Finitura Esterna**



Senso di lavorazione dal mandrino alla contropunta nel caso di **Finitura Interna**



Senso di lavorazione dalla contropunta al mandrino nel caso di **Finitura Interna**

- **Senso di rotazione Mandrino**

Agendo sul tasto [F7] sarà possibile definire se durante la lavorazione si intende far ruotare il mandrino



in senso Orario (**M03**)



in senso Antiorario (**M04**)

Note

Per quanto concerne invece il tipo di lavorazione (**Interna** od **Esterna**), la modalità di gestione del mandrino (**G94 / G95 / G96**) e l'erogazione o meno del liquido refrigerante durante la lavorazione, vengono mantenute quelle selezionate in fase di definizione del blocco in Editing.

Completata la definizione dei parametri , basterà premere [**Enter**] o “cliccare” con il mouse su [**OK**] per avviare l’operazione.

L’operazione sarà invece abortita premendo [**ESC**] o “cliccando” con il mouse su [**Cancel**].

Ovviamente la lavorazione verrà eseguita solo se l’utensile scelto è congruente con il / i tratti residui da rimuovere. In caso ciò non fosse, sarà emesso uno specifico messaggio. Per garantire una buona Finitura la ripresa del residuo (così come lo stacco alla fine di ogni tratto) avverrà in modo tangenziale.

5.5.2 Regole per una corretta scelta degli Utensili nelle varie lavorazioni

Nel blocco di Sgrossatura **SGP**, in fase di **sgrossatura**, selezionando utensili neutri (quindi con quadranti **Q5**, **Q6**, **Q7** e **Q8**) è possibile impostare liberamente il senso di lavorazione da contropunta verso mandrino o viceversa. Selezionando invece utensili negli altri quadranti (**Q1**, **Q2**, **Q3** e **Q4**) il senso di lavorazione risulta obbligato (Vedi **FIG5-9**) .

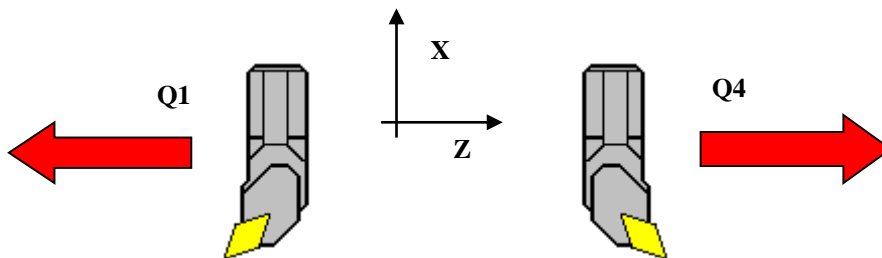


FIG.5-9 Senso di lavorazione in caso di utensili orientati su quadranti 1 e 4

In ogni caso, tecnologicamente, in fase di sgrossatura, è sempre preferibile impostare il senso di asportazione da contropunta a mandrino.

Note:

Nei seguenti blocchi: **TCI**, **TCO1**, **TCO2**, **SMU**, **RAC** ed **ARC**, in fase di Sgrossatura, non è ammesso scegliere utensili orientati su quadranti neutri (**Q5**, **Q6**, **Q7** e **Q8**). Di conseguenza il verso di lavorazione è automaticamente scelto, in modo congruente dal CNC.

In tutte le lavorazioni il verso della finitura è invece liberamente selezionabile indipendentemente dal quadrante dell’utensile di finitura selezionato.

Utilizzando per la Sgrossatura (del blocco “padre”) un utensile **Troncatore**, questi per definizione non lascerà residui successivamente riprendibili. In questo caso, per eliminare gli inevitabili residui è consigliabile impostare la **Passata di Semifinitura** “taggando” l’apposita “check box”.

Nel caso si utilizzi invece un Utensile troncatore per rimuovere residui la “**Passata di Semifinitura**” è automaticamente selezionata.

Nella rimozione dei residui di un blocco **SGP** in generale il verso di lavorazione da selezionare deve essere tale da portare l'utensile da una zona priva di materiale verso il materiale da asportare.

I due esempi di **FIG.5-10** riportano 2 tipologie di residuo e i relativi corretti sensi di lavorazione.



FIG. 5-10

Selezione del senso di lavorazione in base al profilo residuo da asportare

Nel caso che, per la rimozione dei residui, si utilizzi un utensile troncatore alla precedente regola sono da aggiungere le seguenti:

Non possono essere utilizzati troncatori orientati nei quadranti neutri (**Q5, Q6, Q7 e Q8**)

Il troncatore da utilizzare deve essere stato preettato sul lato da cui inizia a lavorare (come illustrato in **FIG.5-11**)

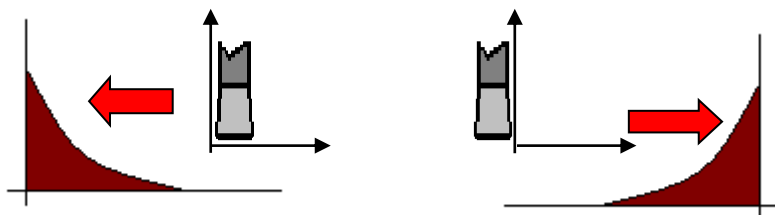


FIG. 5-11

Selezione del quadrante del troncatore in base al profilo residuo da asportare


Ad un Utensile Tondo sono automaticamente assegnati i seguenti angoli di spoglia:

Utensile neutro (**Q6 e Q8**) : Alfa = Beta = 90°

Utensile neutro (**Q5 e Q7**) Alfa = Beta = 0°

Altri Quadranti : Alfa = 90°, Beta = 45°

Tali Utensili, sia in Sgrossatura che in Finitura, “galleggiano sul profilo programmato”. In particolare in Sgrossatura non lasciano, così come avviene anche per gli Utensili Troncatori, residui che possono essere successivamente ripresi.

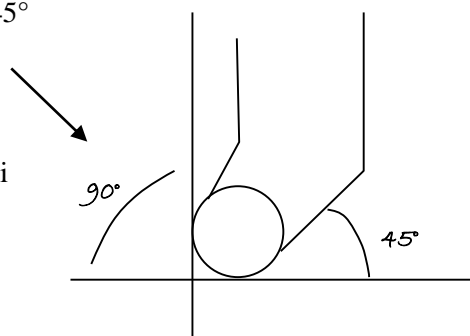



Note:

CAPITOLO 6

6. Gestione Utensili - la Scheda “CAMTORNI”

In presenza dell'opzione **CAMTORNI**, in tutti i Data Entry associati alla visualizzazione, modifica e introduzione di un Utensile comparirà, una nuova “scheda dati” denominata appunto “**CAMTORNI**”. Essa conterrà tutti i parametri dell'utensile specificatamente utilizzati dall'applicazione. In particolare i dati geometrici della placchetta o semplicemente quelli necessari ad attuare una simulazione più realistica della lavorazione, nonché la Feed e Speed suggerite per un corretto utilizzo dell'utensile. L'aspetto della scheda è dunque condizionato dalla forma e dall'utilizzo dell'utensile. In tale scheda il campo “**Posizione Utensile**” consente di definire, esclusivamente nella versione off line del SW, la posizione fisica dell'utensile (torretta anteriore o posteriore).

6.1 Dati associati ad un utensile “Romboidale”

In questo caso i dati impostabili (Vedi **FIG.6-1**) sono:

- Lunghezza Inserto,
- Angolo Inserto,
- Inclinazione Inserto,
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

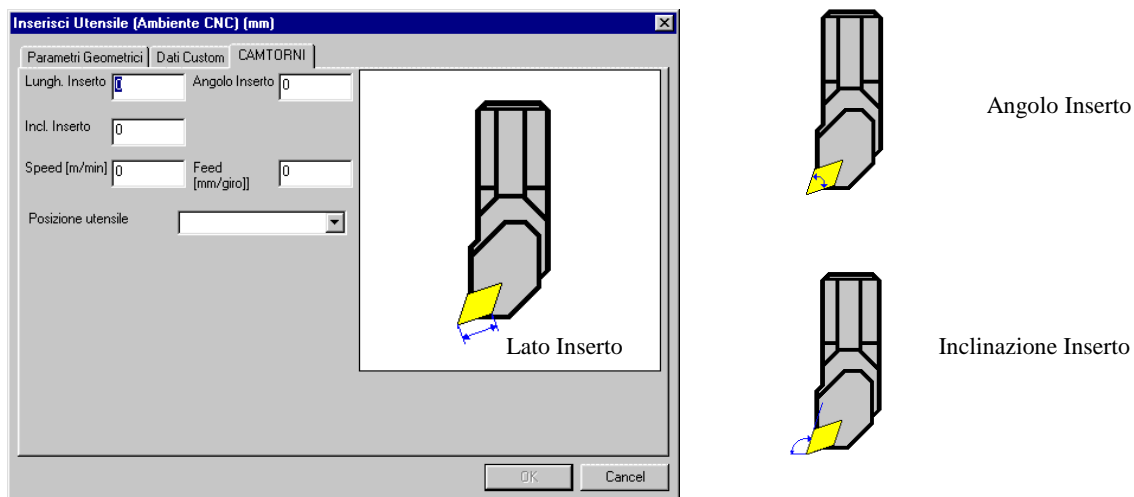


FIG.6-1 Scheda dati CAMTORNI in caso di utensile “Romboidale”

6.2 Dati associati ad un Utensile “Quadro”

In questo caso i dati impostabili (Vedi **FIG.6-2**) sono:

- Lunghezza Inserto,
- Inclinazione Inserto,
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

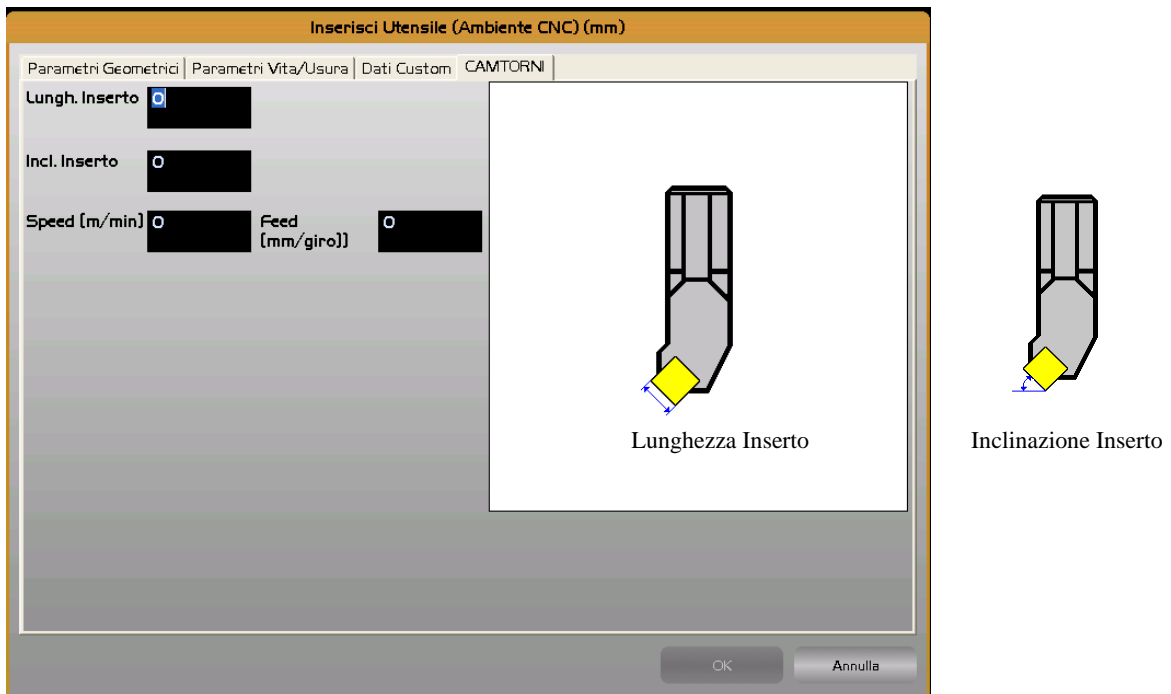


FIG.6-2 Scheda dati CAMTORNI in caso di utensile “Quadro”

6.3 Dati associati ad un utensile “Tondo”

In questo caso i dati impostabili (Vedi FIG.6-3) sono:

- Angolo Inserto [gradi]
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

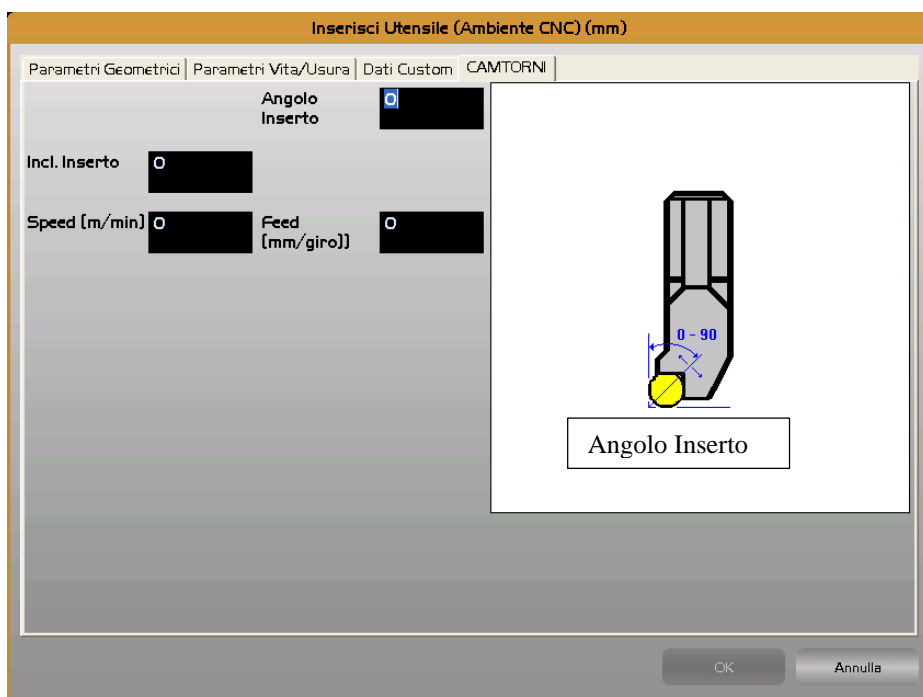


FIG.6-3
Scheda dati CAMTORNI in caso di
utensile “Tondo”

6.4 Dati associati ad un utensile “Troncatore”

In questo caso i dati impostabili (Vedi **FIG.6-4**) sono:

- Larghezza,
- Altezza,
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

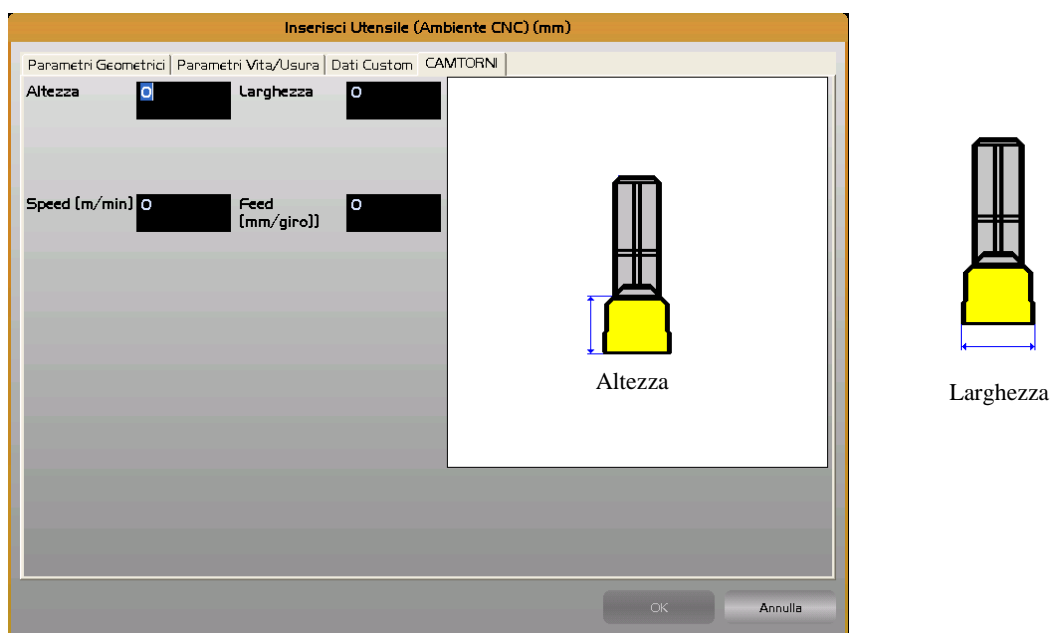


FIG.6-4 Scheda dati CAMTORNI in caso di utensile “Troncatore”

6.5 Dati associati ad un utensile “Filettatore”

In questo caso i dati impostabili (Vedi FIG.6-5) sono:

- Speed consigliata [m/min],

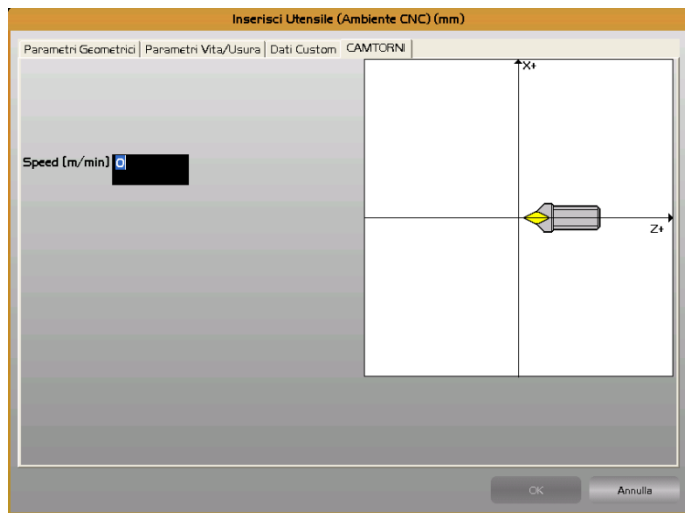


FIG.6-5
Scheda dati CAMTORNI
in caso di utensile
“Filettatore”

6.6 Dati associati ad un utensile “Punta”

In questo caso i dati impostabili (Vedi FIG.6-6) sono:

- Altezza,
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

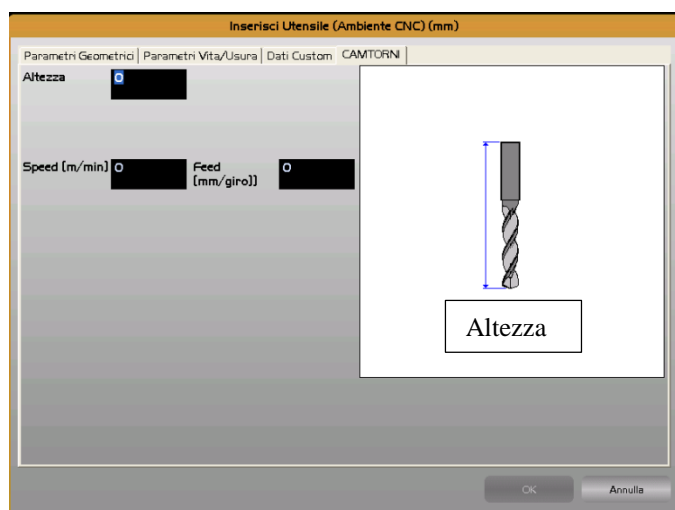


FIG. 6-6
Scheda dati “CAMTORNI”
in caso di utensile “Punta”

6.7 Dati associati ad un utensile “Fresa Sferica e Cilindrica”

In questo caso i dati impostabili (Vedi **FIG.6-7**) sono:

- Altezza,
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

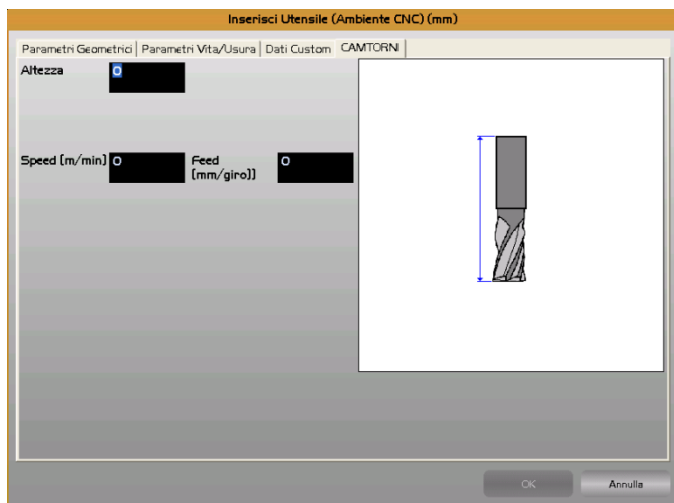
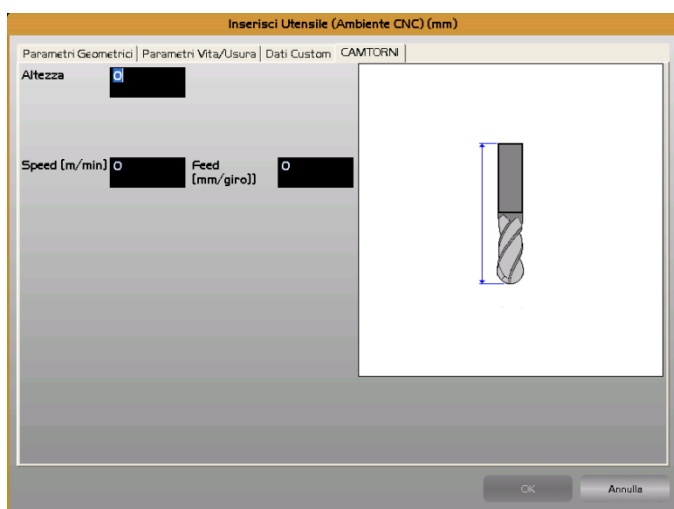


FIG. 6-7 Scheda dati “CAMTORNI in caso di utensili “Fresa Sferica” e “Fresa Cilindrica”

6.8 Dati associati ad un utensile “Fresa Toroidale”

In questo caso i dati impostabili (Vedi FIG.6-8) sono:

- Altezza,
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

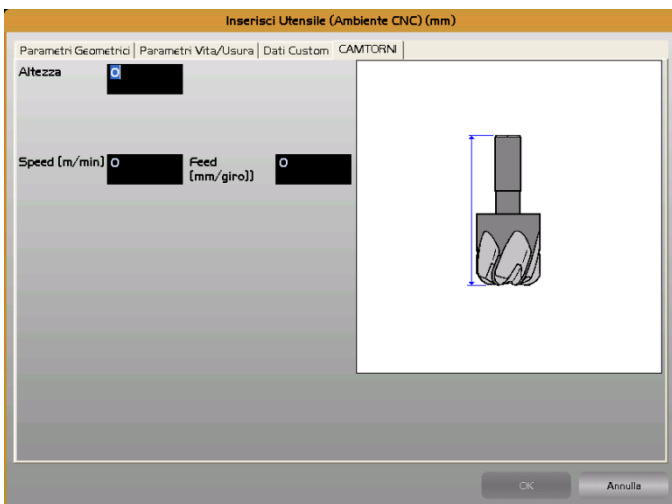


FIG. 6-8
Scheda dati “CAMTORNI in
caso di utensile “Fresa
Toroidale”

Nota:

Il “Raggio Tagliente” compare, insieme al Raggio nella scheda “Dati Geometrici”

6.9 Dati associati ad un utensile “Maschio”

In questo caso i dati impostabili (Vedi FIG.6-9) sono:

- Altezza,
- Passo,
- Speed consigliata [m/min].

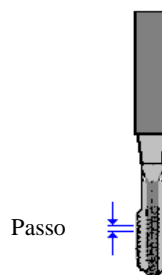
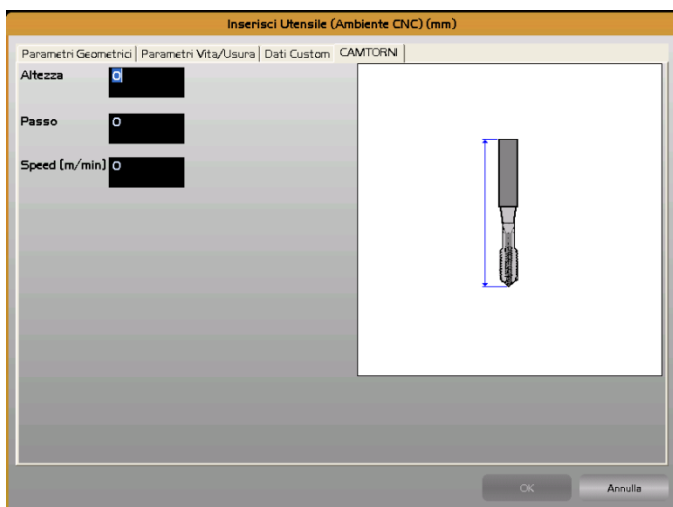


FIG. 6-9
Scheda dati “CAMTORNI
in caso di utensile
“Maschio”

6.10 Dati associati ad un utensile “Godronatore”

In questo caso i dati impostabili (Vedi **FIG.6-10**) sono:

- Altezza,
- Speed consigliata [m/min],
- Feed consigliata [mm/giro].

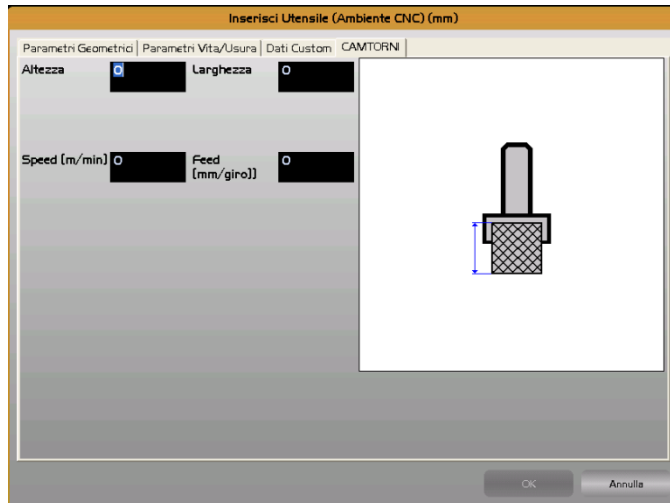


FIG. 6-10
Scheda dati
“CAMTORNI in caso di
utensile “Godronatore”

6.11 Dati associati ad un “Probe”

In questo caso i dati impostabili (Vedi **FIG.6-11**) sono:

- Altezza

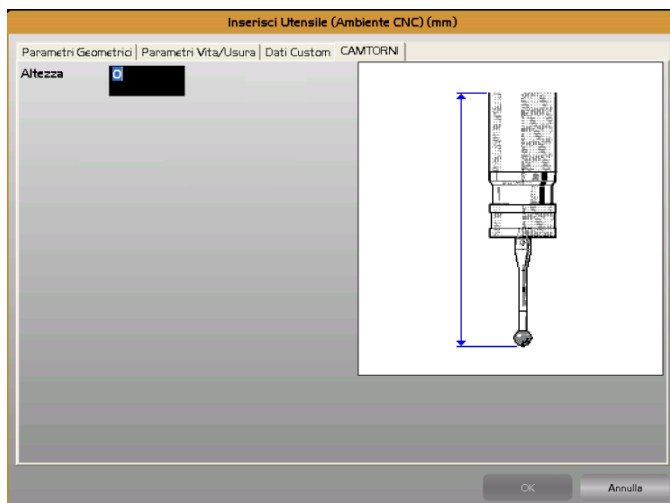


FIG. 6-11
Scheda dati “CAMTORNI
in caso di utensile “Probe”

CAPITOLO 7

7. Gestione Taratura CAMTORNI



Dal menù principale **ambiente SETUP** tramite il seguente tasto è possibile visualizzare le informazioni salienti relative all'apparato nonché configurare alcuni parametri specifici dell'ambiente **CAMTORNI**. Ciò è possibile operando nella finestra riportata in **FIG.7-5**.

Tra i parametri configurabili rileviamo:

- Quota (X, Z) associata alla posizione di Cambio Utensile.
- Funzioni M associate all'avvio / arresto dell'erogazione del refrigerante.
- Il valore della distanza di sicurezza (**DTS**) che sarà associata come default nei blocchi che la contemplano.
- L'angolo posteriore associato ad un utensile Tondo (Delta Angolo Posteriore).
- L'unità di misura (mm o pollici) utilizzata per esprimere quote e lunghezze nei vari data entry.
- Gli archivi dove saranno salvati i profili costruiti con il tool **PROFICAD** o dove il CNC andrà a cercare le Subroutine eventualmente richiamate attraverso il blocco "**Stringa ISO**".

FIG.2-5 Finestra Configurazione Ambiente CAMTORNI

